

SAXÅN-BRAÅN

Områdesbeskrivningar

[Sammanfattning](#)

Här hittar du detaljerade beskrivningar med kartor över de olika områdena i Saxån-Braåns avrinningsområde.

2014

Innehåll

ÖVERSIKT OMRÅDEN	3
A, SAXÅN ÖVRE DELEN, LÅNGGROPEN MM	8
Ljusekullen, A1	8
Långgropen direkt, A2	9
Blekebäcken, A3	14
Boarpsbäcken, A4	16
Boarpsbäcken, A5	17
B, SAXÅN NORRA DELEN, VALLABÄCKEN MM	18
Djurup – Vivenröd, B1	18
Pårup, B2	20
Ramstorp, B3	21
Djurhagen, B4	22
Trolleholm, B5	24
Rishagen, B6	26
Trollenäs, B7	27
Östra Karaby, B8	28
"Vasaskiftet", B9	29
Vallabäcken direkt, B10	30
C, BRAÅN – ÖVRE DELEN, TORRLÖSABÄCKEN	33
Östraby – Vistofta, C1	33
Rävatofta, C2	34
Torrlösabäcken direkt, C3	35
BrödåkraC4	38
Gryttinge, C5	39
Vittskövle – Braån direkt, C6	40
Braån – Svalöv södra, C7	41
Braån direkt, C8	42
D, SVALÖVSBÄCKEN	45
Norra Svalöv – Lönnstorp, D1	45
Källstorp, D2	47
Felestad – Munkagård, D3	50
Svalövsbäcken direkt, D4	51
E, BRAÅN – NEDRE DELEN	53
Norra Skrävlinge, E1	53
Skrävlinge, E2	55
Rosenhäll – Värmö, E3	56

Hällstorp, E4.....	57
Billeberga, E5	58
Örstorpsbäcken, E6.....	59
Hörstadsbäcken, E7	62
Braån direkt, E8	65
F/G, SAXÅN – NEDRE DELEN	73
Saxån direkt, F/G1	73
Annelöv, F/G2	81
Saxån, F/G3	84
H, SAXÅN, TROLLENÄS – DÖSJEBRO	92
Håstenslöv, H1	92
Norra Skrävlinge, H2	93
Högastorp, H3	94
Reslöv, H4	96
Ulnäs, H5	97
Västerby, H6	98
I, VÄLABÄCKEN	99
Virke Remmarslöv, I1	99
Lilla Harrie, I2	100
Virkestorp mm, I3	101
Jönselborg, I4	103
Nissebo – Dösjebro direkt, I5.....	104
ÖVRIGA VATTENDRAG	110
SÄBYBÄCKEN	110
SANDÅKERSBÄCKEN	111
VÄLÅRAN.....	111

ÖVERSIKT OMRÅDEN

A, SAXÅN ÖVRE DELEN, LÅNGGROPEN MM

Saxåns källflöden norr om Eslöv utgörs i huvudsak av ett vattendrag som heter Långgropen. Större delarna av de mindre vattendragen är kulverterade. De omgivande markerna utgörs i högre grad av betes- och skogsmarker än nedströms. Flera områden har höga naturvärden. En stor del av Eslövs tätort ligger inom avrinningsområdet och ett stort dagvattenmagasin finns i stadens nordvästra delar. Stora delar av vattendraget har betydelse för Eslövsbornas rekreation.

A1: Ljusekullen, norr om Eslöv och väster om Stehag

A 2: Långgropen ligger norr om Eslöv och sydväst om Stehag

A 3: Blekebacken ligger mellan Eslöv och Stehag. Stora och lilla Kasteberga

A 4: Bosarpsbäcken ligger en bit norr om Eslöv. Här ligger bland annat Bosarp.

A 5: Boarpsbäcken, en bit norr om Eslöv och granne med Bosarp

A 6: intill Eslövs flygplats. Här ligger Kasteberga gård och Asmudntorpsgården

B, SAXÅN NORRA DELEN, VALLABÄCKEN MM

Vallabäcken i Saxåns källflöden rinner i huvudsak genom skogsmarker utom i de västra och södra delarna. En mindre del av bäckarna är kulverterade men flertalet är kraftigt rätade och rinner mest fram som mer eller mindre djupa diken även i skogsmarken. Landskapet präglas av de stora godsen Trolleholm och Trollenäs. Flera mycket natursköna platser finns i området.

B 1: Djurup, Vivenröd mfl

B 2: Pårup. Söder om Ask, väg 108 går genom delområdet

B 3: Ramstorp

B 4: Djurhagen. Saxåns norra del, även Rökaholm finns inom området. Sydost om Ask

B 5: Trolleholm med Trolleholm i södra änden av delområdet. Sydväst om Billinge

B 6: Rishagen är ett relativt litet område, söder om Trolleholm

B 7: Trollenäs

B 8: Östra Karaby. Ö Karaby ligger i västra delen av området. Västra Strö samhälle ligger söder om området

B 9: "Vasaskiftet". Saxåns norra del

B 10: Vallabäcken vid Västra Strö och med Trollenäs i söder. Saxån i övre delen av delområdet

C, BRAÅN – ÖVRE DELEN, TORRLÖSABÄCKEN

Torrlösabäcken rinner upp i skogsbygden men huvuddelen rinner genom jordbruksbygd. Större delen av de mindre bäckarna är kulverterade. Huvuddelen av vattendraget är kraftigt rätat och vattenytan ligger ofta djupt under markytan. I de nedre delarna finns dock några mycket vackra och betade ådalar med höga naturvärden. Större delen av Torrlösabäcken är otillgänglig och saknar i praktiken rekreativvärden.

C 1: övre delen av Braån. Revinge mosse, Visstofta och Östraby. Ligger söder om Konga

C 2: Rävatofta. I söder ligger Heleneholm. Norr om Torrlösa

C 3: Torrlösa och Torrlösabäcken. Öster om Svalöv

C 4: Brödåkra. Nordost om Svalöv

C 5: Gryttinge. Väg 108 passerar genom området

C 6: Vittskövle. Öster om Torrlösa

C 7: Svalöv södra. Braåns lopp söder om Svalöv

C 8: Braån. Mellan Teckomatorp och Svalöv

D, SVALÖVSBÄCKEN

Svalövsbäcken har en västlig och en östlig gren norr om Svalöv, båda kommer från skogsbygden och mer eller mindre utdikade mossemarker. Den östra grenen rinner genom natursköna skogs- och betesmarker medan den västra rinner i huvudsak genom ett storskaligt jordbrukslandskap. Den västra delen är rätad och djupt nedgrävd men omges av skyddszoner längs hela sträckan. I norra delen av Svalöv har kommunen anlagt en liten sjö. Det finns många dagvattenutsläpp från Svalövs samhälle och i söder släpper Svalövs reningsverk ut sitt vatten.

D 1: norra Svalöv, Lönnstorp. I norr gränsar området till Duveke och i söder ligger Svalövsgården

D 2: Källstorp. Norr om Torrlösa

D 3: Felestad. Väster om Svalöv

D 4: Svalövsbäcken. Svalöv, Felestad och Källa Nöbbelöv inom området

E, BRAÅN – NEDRE DELEN

Vid Häljarp rinner Braån ut i Saxån. Från sammanflödet upp till Billeberga rinner vattendraget fram i en kraftigt markerad ådal. Stora delar av vattendraget kantas av betesmarker med stora naturvärden. Braåns nedre delar rinner genom Häljarp, Råga Hörstad, Asmundtorp, Billeberga och delar av Teckomatorp. Stora delar av vattendragets avrinningsområde utgörs av åkermark och många små bäckar är kulverterade. Örstorpsbäcken norr om Asmundtorp är den enda kvarvarande småbäcken. Större delen av vattendraget har strandskydd. I Asmundtorp har flera mindre dagvattendammar anlagts. Vattendraget har stor rekreationspotential.

E 1: Norra Skrävlinge. Området tangerar Teckomatorp i nordost. Inom området ligger Gissleberga gård

E 2: Skrävlinge. Nordost om Teckomatorp

E 3: Rosenhäll och Värmö. Litet område mellan Billeberga och Teckomatorp

E 4: Hällstorp. Litet område öst om Billeberga

E 5: Billeberga. Billeberga ligger i områdets södra del

E 6: Örstorpsbäcken. Rönneberga backar ligger i områdets nordvästra del och Asmundtorp samhälle i söder

E 7: Hörstadsbäcken. Innefattar Vadensjö i norr till Råga Hörstad i söder

E 8: ett stort område med Asmundtorp – Billeberga i norr, Teckomatorp i öster och Häljarp i väst.

F/G, SAXÅN – NEDRE DELEN

Saxån nedre lopp flyter till stor del fram genom vida ådalar med stora naturvärden. Det finns betydande sträckor med värdefulla betesmarker. I Häljarp ansluter Braån och de bägge åarna rinner tillsammans ut i Öresund och Lundåkrabukten. Bukten är klassad som Ramsarområde (internationellt värdefullt våtmarksområde) och Natura 2000 område (naturområde av betydelse för EU). Saxån har stort rekreativvärde för Häljarp, Dösjebro, Annelöv och Kvärlöv. Ett naturreservat längs ån finns mellan Saxtorp och Kvärlöv. Av de mindre bäckarna är det bara Kvärlövsbäcken som inte är kulverterad. Hela vattendraget har strandskydd.

F/G 1: Saxåns nedre del. Innefattar Häljarp och Tofta

F/G 2: Annelöv

F/G 3: Saxån. I sydost ligger Dösjebro, innefattar Saxtorp och Kvärlöv och del av Annelöv i ost.

H, SAXÅN, TROLLENÄS – DÖSJEBRO

Saxån från Dösjebro till Trollenäs har några av vattendragens mest natursköna pariter. Stora delar av vattendraget rinner fram genom en väl markerad och betad dalgång. Vattendraget har kvar en stor del av sitt naturliga slingrande förlopp. Dock är några värdefulla partier stadda i igenväxning. De mindre vattendragen är oftast kulverterade men vid Marieholm finns Ottabäcken kvar som dock mest utgörs av ett rätat dike. Stora delar av vattendraget är svårgängligt och av mindre värde som rekreativsområden i dagsläget. Vid Marieholm och Annelöv finns dock en framtida potential.

H 1: Håstenlöv. Ett litet område söder om Marieholm

H 2: Norra Skrävlinge

H 3: Högastorp. Norr om Marieholm, med Östra Karaby i öster

H 4: Reslöv. Sträcker sig nordost om Marieholm och norrut från Reslöv

H 5: Ulnäs, Hällbo. Mellan Reslöv och Västra Strö

H 6: Västerby. Norr om Trollenäs och väster om Västra Strö

I, VÄLABÄCKEN

Välabäcken är i hela sin sträckning rätad och till stora delar kulverterad. Vattendraget är djup nedgrävt och ofta 2 – 3 m från åkerkanten. Större delen har skyddszoner och ofta planterade träd och buskridåer på södra sidan av vattendraget. Kring Allarp finns lite betesmarker där bäcken är i nivå med markytan. Välabäcken rätades tidigt vilket framgår av 1912 års karta. Rekogniceringskartan från början av 1800-talet visar att tidigare meandrade Välabäcken kraftigt fram genom stora våtmarksområden.

I 1, Virke mm. Nordost om Kävlinge

I 2, Lilla Harrie

I 3, Virkestorp. Ängagården, Välaholm och här rinner Välaån

I 4, Jönelsborg. Långsträckt område med bland annat Nordantorp och Olstorp utöver Jönelsborg

I 5, Nissebo, Dösjebo. Dösjebo i väster, Norrvidinge i norr och Södervidinge i öst.

ÖVRIGA VATTENDRAG

Här presenteras de vattendrag som finns i Saxån Braåns vattenavrinningsområde

De som tas upp är;

Wallabäcken

Säbybäcken


Sandåkersbäcken

Välåran

A, SAXÅN ÖVRE DELEN, LÅNGGROPEN MM

Ljusekullen, A1

15/12/2014

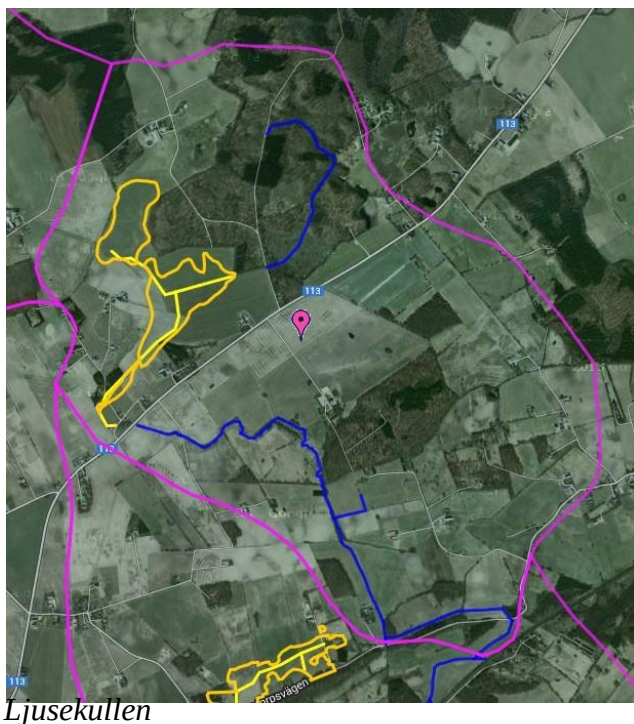

ID	A1
Namn	Ljusekullen
Åker (ha)	400
Åker (%)	68
Bebyggt (ha)	0
Bebyggt (%)	0
Övrigt (ha)	190
Övrigt (%)	32
Total area (ha)	590
Vattendrag (m)	4 000
Vattendrag (m/ha)	7
Kulverterat (m)	3 600
Kulverterat (m/ha)	6
Markläckage N (ton/år)	13
Markläckage P (kg/år)	159
Infiltrationskänslig jord (ha)	
Infiltrationskänslig jord (%)	
Erosionsrisk	ja
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	3

A 1, Långgropens källflöden

Kommun: Eslov. Vattendrag: Långgropens källflöden. Läge: Ca 3 km VNV Stehag.


Befintliga värden: Hoga naturvärden. Vegetationstyp/er: gräsmark.

Områdesbeskrivning

Ett litet område längs bäcken bevuxet med ask och fin flora av bland annat orkideer.

Långgropen direkt, A2

15/12/2014

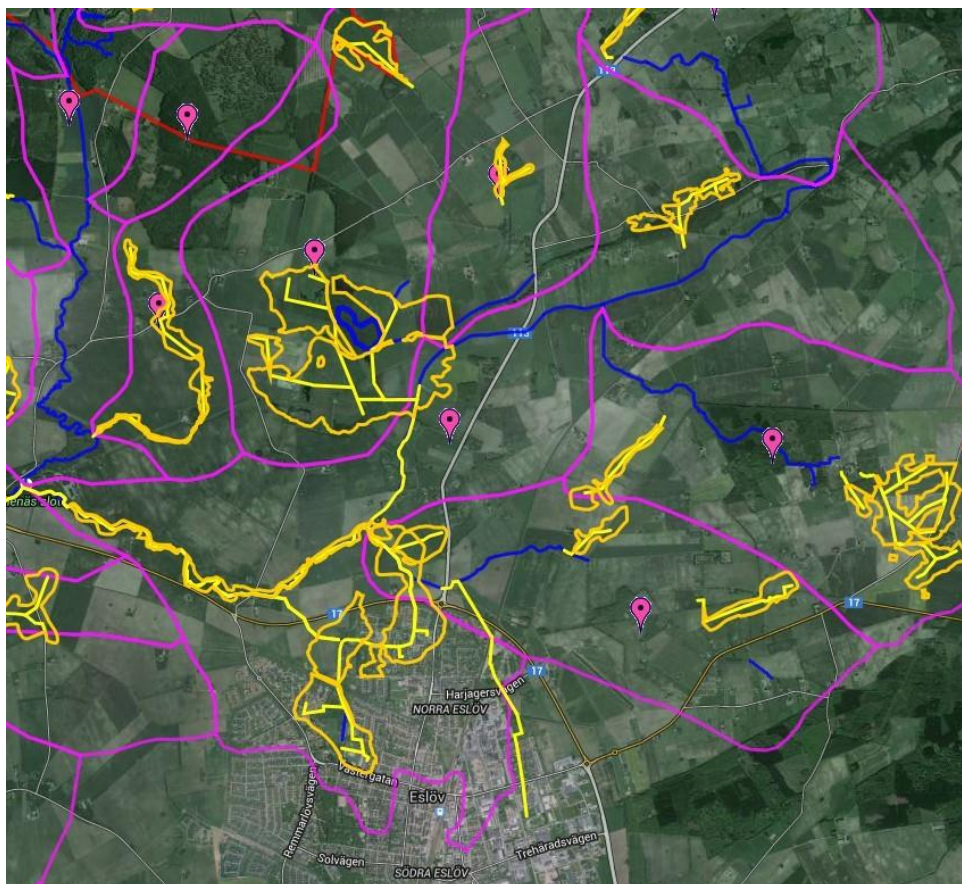

Långgropen direkt

ID	A2
Namn	Långgropen direkt
Åker (ha)	1 280
Åker (%)	73
Bebyggt (ha)	320
Bebyggt (%)	18
Övrigt (ha)	150
Övrigt (%)	9
Total area (ha)	1 750
Vattendrag (m)	9 800
Vattendrag (m/ha)	6
Kulverterat (m)	1 200
Kulverterat (m/ha)	1
Markläckage N (ton/år)	42
Markläckage P (kg/år)	431
Infiltrationskänslig jord (ha)	120
Infiltrationskänslig jord (%)	9
Erosionsrisk	ja
Dagvattenutsläpp (antal)	1
Enskilda avlopp (antal byar)	3

A 2, Långgropen

Kommun: Eslov. Vattendrag: Långgropen. Läge: Ca 500 m SO Trollenäs slott.

Befintliga varden: Mycket hoga naturvärden. Skyddsstatus: Strandskydd råder.

Vegetationstyp/er: Blandlovsog.

Områdesbeskrivning

Området, som är av stor betydelse for traktens fauna, utgors av en bäckravin längs Långgropen strax sydost om Trollenäs slott. De branta och hoga slänterna ner mot ån domineras av lovsog, bland annat alm och ask. Buskskiktet som bitvis är ganska tätt och ger skogen ett snårigt intryck består till stor del av små exemplar av samma arter som i trädskiktet. Fältskiktet är av varierande sammansättning och täckningsgrad. På partier med glest träd- och buskskikt dominerar ofta hallon, nässlor och kirska. Markfuktigheten varierar mellan friska och fuktiga förhållanden och i botten på ravinen finns en del mindre sankmarker. Ovanfor ravinen tar åkermark vid på båda sidor om ån.

Friluftslivspotential

Området är på grund av sin branta topografi och täta vegetation svårt att färdas i. Då det dessutom är svårtillgängligt är detta område mindre väl lämpat som friluftsområde. For mycket aktiviteter kan även medfora att flera storningskänsliga djurarter, som redan är hårt undanträngda i landskapet, skyr området vars naturvärden därmed skulle minska.

Nodvandiga åtgärder for att bibehålla/oka natur- och rekreationsvardena

Området bor i möjligaste mån få utvecklas fritt och ett eventuellt skogsbruk bor ske naturvårdsanpassat.

A 2, Långgropen forts

Kommun: Eslov. Vattendrag: Långgropen. Läge: Ca 2 km NO Eslov.

Befintliga varden: Mycket hoga naturvärden och hoga rekreationsvarden.

Potentiella varden: Mycket hoga rekreationsvarden.

Skyddsstatus: Strandskydd råder.

Vegetationstyp/er: Gräsmark (friskäng, fuktäng), alskog, åker.

Områdesbeskrivning

Området omfattar en cirka 1,5 km lång sträcka av Långgropens dalgång som mestadels utgors av betesmarker (se karta 13). Topografien är mycket varierande i området. Åslänterna är relativt flacka i väster men oster om vägen mot gården Gullarp, är syd-, och bitvis även nordslanten, brant och hog. Ett mycket kuperat område, med en mängd små kullar finns på ett parti i områdets mitt (delområde a) där ån också har ett mycket välutvecklat meandrande forlopp med stora skönhets- och landskapsbildmässiga värden. Marken är mestadels frisk och välbetad ända ner i ån. Träd och buskar saknas forutom ett mindre bestånd med al och fläder i delområde a. Vegetationen i fältskiktet är till största delen trivial och tydligt godselpåverkad. Vanliga arter är bland andra engelskt rajgräs, ogräsmaskros, rollika, rodven och smorblomma.

Friluftslivspotential

Området har ett stort potentiellt värde som promenadstråk på cykelavstånd, cirka två km, for boende i norra och ostra Eslov eftersom det finns få ovriga naturområden i närheten av staden. Området är lättillgängligt och kan nås både från Östra Asmundtorp och Gullarp. Dock är möjligheterna till bilparkering begränsade. Aven framkomligheten i området är god fränsett att det saknas stängselövergångar och att det finns få möjligheter att korsa vattendraget.

Nodvandiga åtgärder för att bibehålla/öka natur- och rekreationsvarden

Betet bör fortsätta i den nuvarande omfattningen och godsling av marken bör undvikas, framför allt i områden som inte godslats tidigare. För att underlätta möjligheterna till rekreation kan ett promenadstråk med tillhörande stängselövergångar och spångar anläggas i första hand i områdets östra del (se karta 13).

A 2, Långgropen

Kommun: Eslov. Vattendrag: Långgropen. Läge: Ca 3 km N Eslov. Aktualitet (tidpunkt för senaste uppgifter): 1996.

Befintliga varden: Mycket höga naturvärden.

Skyddsstatus: Åsryggen i områdets södra del är foreslaget som naturvårdsområde i naturvårdsplanen för M-län från 1975.

Vegetationstyp/er: björkskog.

Områdesbeskrivning

En före detta mosse där torvbrytning tidigare bedrivits men där en björkdominerad sumpskog nu har bildats. Området omfattar cirka 25 ha och är av stort värde för fågel- och viltfaunan i trakten. Längs områdets sydkant loper en åsrygg som utgör en förlängning av Bosarps jär och just söder om åsryggen ligger en damm vid ett biflöde till Långgropen som anlades 1992 i syfte att minska näringshalten i vattnet.

Behov av åtgärder

Undvikande av ytterligare dikningar. Skogen bör i möjligaste mån få utvecklas fritt och om skogsbruk förekommer bör detta bedrivas miljöanpassat.

A 2, Långgropen kallfloden, Blekebacken

Kommun: Eslov. Vattendrag: Långgropens källfloden, Blekebacken. Läge: Ca 4 km NNO Eslovs centrum. Aktualitet (tidpunkt för senaste uppgifter): 1996.

Befintliga varden: Särskilt höga naturvärden.

Skyddsstatus: Har omfattats av NOLA-avtal sedan 1991 och EU-bidrag har sökts för delar av området.

Vegetationstyp/er: gräsmark.

Områdesbeskrivning

En kuperad, ohävdad blandlovhage längs Blekebacken bevuxen med ek, al,apel och slån som mot öster övergår i öppen betesmark. Det cirka fem ha stora området är ögodslat och har en intressant flora. Mest anmärkningsvärd är förekomsten av den synnerligen sällsynta humlesugan som är klassad som akut hotad, kategori 1 på den röda listan över hotade arter, och endast förekommer på fem lokaler i hela landet, varav samtliga i Skåne.

Behov av åtgärder

Viss rojning bör ske i blandlovhagen följt av återinfört bete i hela området.

Hot mot områdets natur/rekreationsvarden

Ohävd: Igenväxning hotar floravärdena i delar av området.

A 2, Blekebacken

Kommun: Eslov. Vattendrag: Långgropens källfloden, Blekebacken. Läge: Ca 3,5 km NO Eslov. Aktualitet (tidpunkt for senaste uppgifter): 1996.

Befintliga varden: Särskilt hoga naturvärden.

Vegetationstyp/er: Granskog, lovskog, gräsmark.

Områdesbeskrivning

Ett cirka 63 ha stort område som tidigare utgjorts av betesmarker omväxlande med dungar av ek och bok. Idag har merparten av de gamla lovträden avverkats och delar av området är planterat med gran. Floran är dock fortfarande intressant med förekomst av ängsskära, smorbollar, nattviol och grönvit nattviol samt den mycket sällsynta humlesugan. Området genomrinnas av Blekebacken som bitvis har ett meandrande forlöp och på vissa ställen har skurit sig ner i lerskifferberggrunden och bildat raviner. Skogen är även av stort värde för traktens djurliv.

Behov av åtgärder

Floran bör gynnas genom bete och/eller slåtter, vid behov kompletterat med rojning. I första hand bör åtgärderna inriktas på de områden där humlesugan växer. Godsling bör inte ske i området. Gran bör inte nyplanteras efter avverkning och på sikt bör området återföras till sitt tidigare utseende med öppna betesmarker och lovdungar. Skogsbruk i området bör bedrivas miljöanpassat.

A 2, Blekebacken

Kommun: Eslov. Vattendrag: Långgropens källfloden, Blekebacken. Läge: Ca 4 km NO Eslov. Aktualitet (tidpunkt for senaste uppgifter): 1996.

Befintliga varden: Hoga natur- och rekreationsvärden. Skyddsstatus: EU-bidrag har sökts.

Vegetationstyp/er: gräsmark.

Områdesbeskrivning

En cirka åtta ha stor, numera ohävdad och igenväxande blandlovhage som dock ännu hyser stora botaniska värden. Bland annat förekommer smorbollar, ängsskära och ängsnycklar. Även mer hedartade partier med stagg och knägräs finns i området.

Behov av åtgärder

Hela området bör rojas varefter ett tillräckligt intensivt bete omedelbart bör återinsättas.

Hot mot områdets natur/rekreationsvärden

Ohavd: Igenväxning utgör för närvarande ett akut hot mot floran i området som dock förhoppningsvis kan undanröjas om sökta EU-bidrag erhålles.

A 2, Långgropens bifloden

Kommun: Eslov. Vattendrag: Långgropens bifloden. Läge: Ca 2 km SV Stehag. Aktualitet (tidpunkt for senaste uppgifter): 1996.

Befintliga varden: Hoga naturvärden.

Skyddsstatus: EU-bidrag har sökts och området har tidigare omfattats av landskapsvårdsavtal.

Vegetationstyp/er: gräsmark.

Områdesbeskrivning

Ett 2,7 ha stort område beläget på åns norra sida söder om järnvägen. Marken är stenig, svagt sluttande och partvis fuktig. I den betade, norra delen av området är vegetationen ännu välhådd medan den södra delen nu är ohäddad och under igenväxning. Inom området finns även en så kallad gropavall av kulturhistoriskt intresse.

Behov av åtgärder


Betet bör återinforas i den södra delen, vid behov föregånget av en rojningsinsats, och i framtiden bedrivs kontinuerligt i hela området. Godsling bör undvikas.

Hot mot områdets natur/rekreativsvården

Ohädd: Igenväxning hotar floravärdena i del av området.

Blekebäcken, A3

15/12/2014

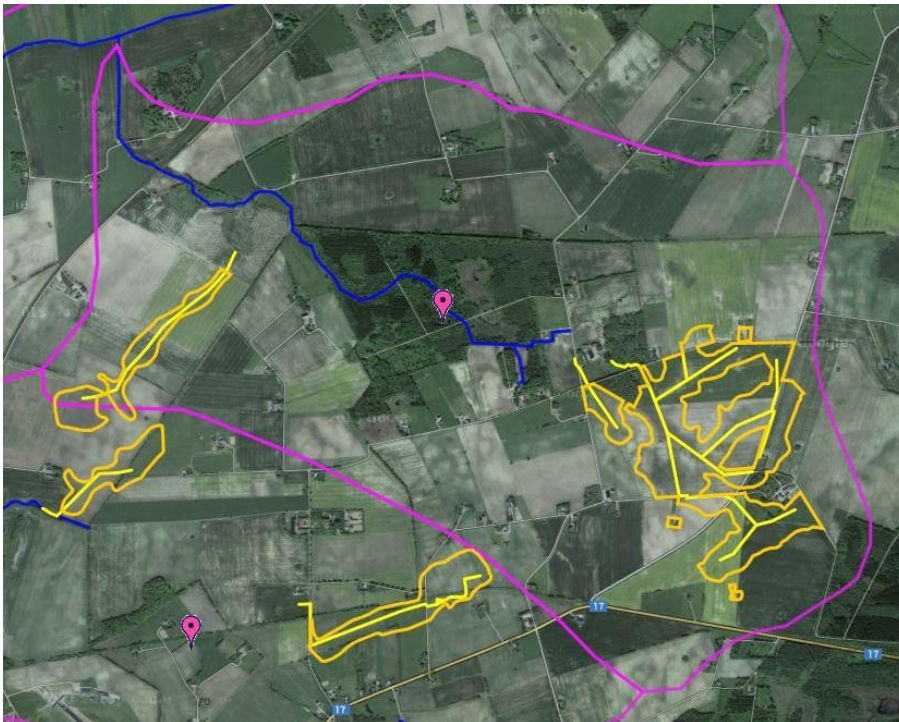

Blekebäcken

ID	A3
Namn	Blekebäcken
Åker (ha)	650
Åker (%)	84
Bebyggt (ha)	0
Bebyggt (%)	0
Övrigt (ha)	120
Övrigt (%)	16
Total area (ha)	770
Vattendrag (m)	3 700
Vattendrag (m/ha)	5
Kulverterat (m)	4 300
Kulverterat (m/ha)	6
Markläckage N (ton/år)	20
Markläckage P (kg/år)	207
Infiltrationskänslig jord (ha)	
Infiltrationskänslig jord (%)	
Erosionsrisk	nej
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	0

A 3, Kastberga äng

Kommun: Eslov. Vattendrag: Långgropens källfloden, Blekebäcken. Läge: Ca 3 km NO Eslov.
Aktualitet (tidpunkt för senaste uppgifter): 1996.

Befintliga värden: Särskilt hoga naturvärden. Skyddsstatus: EU-bidrag har sökts och området har tidigare omfattats av NOLA-avtal.

Vegetationstyp/er: gräsmark

Omradesbeskrivning


En cirka tre ha stor, öppen betesmark längs Blekebäcken med enstaka solitärträd och artrik, värdefull flora. Bland annat förekommer smorbollar, ängsskära, ängsnycklar och den mycket sällsynta humlesugan som här har en av sina fem växtplatser i landet. I områdets västra del är dock vegetationen delvis godselpåverkad. Ett mindre parti längs bäcken slåtrats årligen av Eslovsbygdens naturvårdsforening. I bäcken finns rester av ett gammalt kvarndämme från 1600-talet varför området även är kulturhistoriskt intressant.

Behov av åtgärder

Fortsatt bete och slåtter samt undvikande av godsling.

Boarpsbäcken, A4

15/12/2014

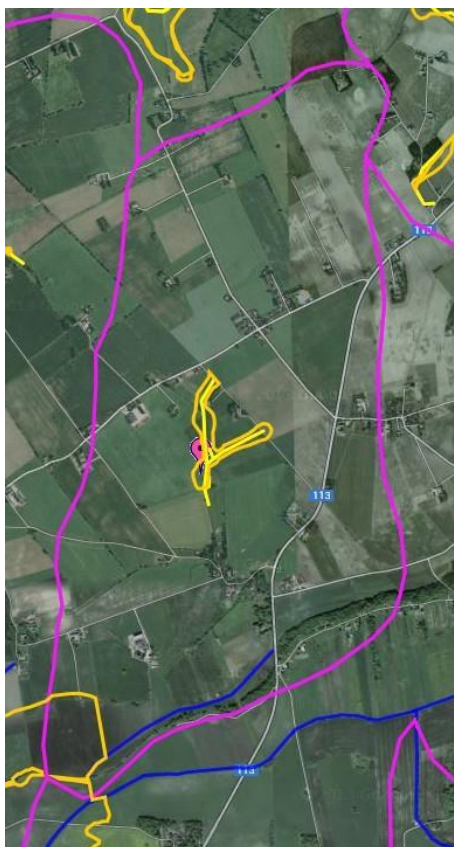


Boarpsbäcken

ID	A4
Namn	Boarpsbäcken
Åker (ha)	340
Åker (%)	89
Bebyggt (ha)	0
Bebyggt (%)	0
Övrigt (ha)	40
Övrigt (%)	11
Total area (ha)	380
Vattendrag (m)	1 000
Vattendrag (m/ha)	3
Kulverterat (m)	2 700
Kulverterat (m/ha)	7
Markläckage N (ton/år)	10
Markläckage P (kg/år)	106
Infiltrationskänslig jord (ha)	50
Infiltrationskänslig jord (%)	15
Erosionsrisk	ja
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	1

Boarpsbäcken, A5

15/12/2014

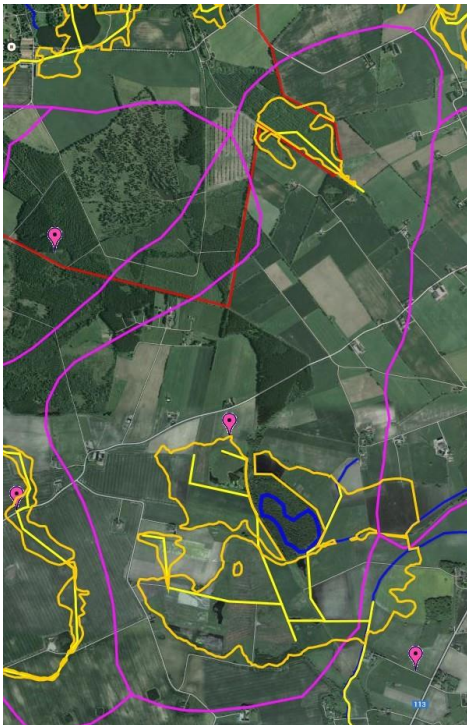

Boarpsbäcken

ID	A5
Namn	Boarpsbäcken
Åker (ha)	670
Åker (%)	85
Bebyggt (ha)	0
Bebyggt (%)	0
Övrigt (ha)	120
Övrigt (%)	15
Total area (ha)	790
Vattendrag (m)	3 000
Vattendrag (m/ha)	4
Kulverterat (m)	4 200
Kulverterat (m/ha)	5
Markläckage N (ton/år)	21
Markläckage P (kg/år)	213
Infiltrationskänslig jord (ha)	10
Infiltrationskänslig jord (%)	1
Erosionsrisk	ja
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	0

B, SAXÅN NORRA DELEN, VALLABÄCKEN MM

Djurup – Vivenröd, B1



ID	B1
Namn	Djurup – Vivenröd
Åker (ha)	350
Åker (%)	71
Bebyggt (ha)	0
Bebyggt (%)	0
Övrigt (ha)	140
Övrigt (%)	29
Total area (ha)	490
Vattendrag (m)	6 400
Vattendrag (m/ha)	13
Kulverterat (m)	2 000
Kulverterat (m/ha)	4
Markläckage N (ton/år)	11
Markläckage P (kg/år)	137
Infiltrationskänslig jord (ha)	40
Infiltrationskänslig jord (%)	11
Erosionsrisk	nej
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal bvar)	0

Kommun: Eslöv och Svalöv. Vattendrag: Saxån, Vallabäcken. Läge: Ca 7 km NNV Eslöv. Aktualitet (tidpunkt för senaste uppgifter): 1996.

Befintliga värden: Särskilt höga naturvärden och mycket höga rekreativvärden. Skyddsstatus: Strandskydd råder. Området är föreslaget som naturvårdsområde i naturvårdsplanen för M-län från 1975. 40

Vegetationstyp/er: Bokskog, lövskog

Omradesbeskrivning

Vallabäcken har på detta parti skurit sig djupt ner i lerskifferberggrunden och blottlagt denna, vilket gör området geologiskt intressant. Ravinen med omnejd är bevuxen med bokskog och närmast bäcken växer klibbal. Väster om ravinen finns dessutom ett artrikt silkärr där kalkrikt grundvatten springer fram. Fågelfaunan är mycket intressant. Glada och korp häckar i området och andra arter som uppehåller sig i ravinen är bland annat forsärla, kungsfiskare, strömstare och kungsörn.

Friluftslivspotential


Området är beläget omkring sju km NNV Eslöv och är lättillgängligt för den bilburne besökaren. Det utgör ett viktigt friluftsområde för framför allt Eslövsborna som också utnyttjar det flitigt för promenader.

Behov av åtgärder

Skogen bör i möjligaste mån få utvecklas fritt och skötseln inskränkas till ett minimum som krävs för att hålla stigar öppna och liknande åtgärder. Om skogsbruk bedrivs bör detta göras naturvårdsanpassat.

Pårup, B2

15/12/2014

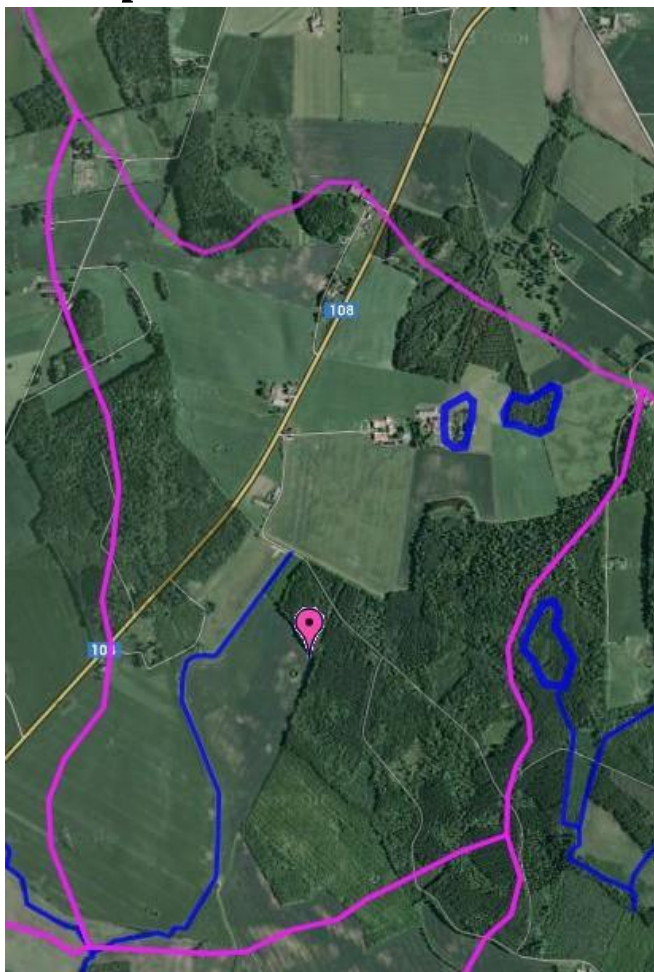


Pårup

ID	B2
Namn	Pårup
Åker (ha)	180
Åker (%)	49
Bebyggt (ha)	0
Bebyggt (%)	0
Övrigt (ha)	190
Övrigt (%)	51
Total area (ha)	370
Vattendrag (m)	1 600
Vattendrag (m/ha)	4
Kulverterat (m)	1 000
Kulverterat (m/ha)	3
Markläckage N (ton/år)	6
Markläckage P (kg/år)	82
Infiltrationskänslig jord (ha)	0
Infiltrationskänslig jord (%)	0
Erosionsrisk	nej
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	0

Ramstorp, B3

15/12/2014

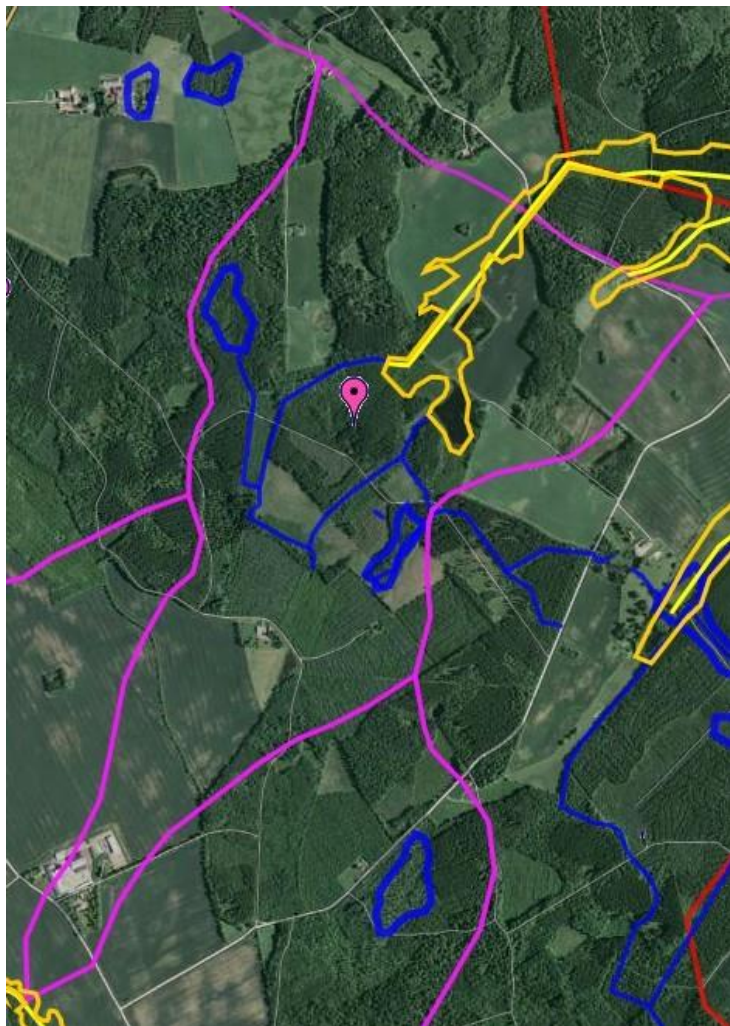


Ramstorp

ID	B3
Namn	Ramstorp
Åker (ha)	100
Åker (%)	37
Bebyggt (ha)	0
Bebyggt (%)	0
Övrigt (ha)	170
Övrigt (%)	63
Total area (ha)	270
Vattendrag (m)	2 200
Vattendrag (m/ha)	8
Kulverterat (m)	1 800
Kulverterat (m/ha)	7
Markläckage N (ton/år)	4
Markläckage P (kg/år)	47
Infiltrationskänslig jord (ha)	0
Infiltrationskänslig jord (%)	0
Erosionsrisk	ja
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	0

Djurhagen, B4

15/12/2014

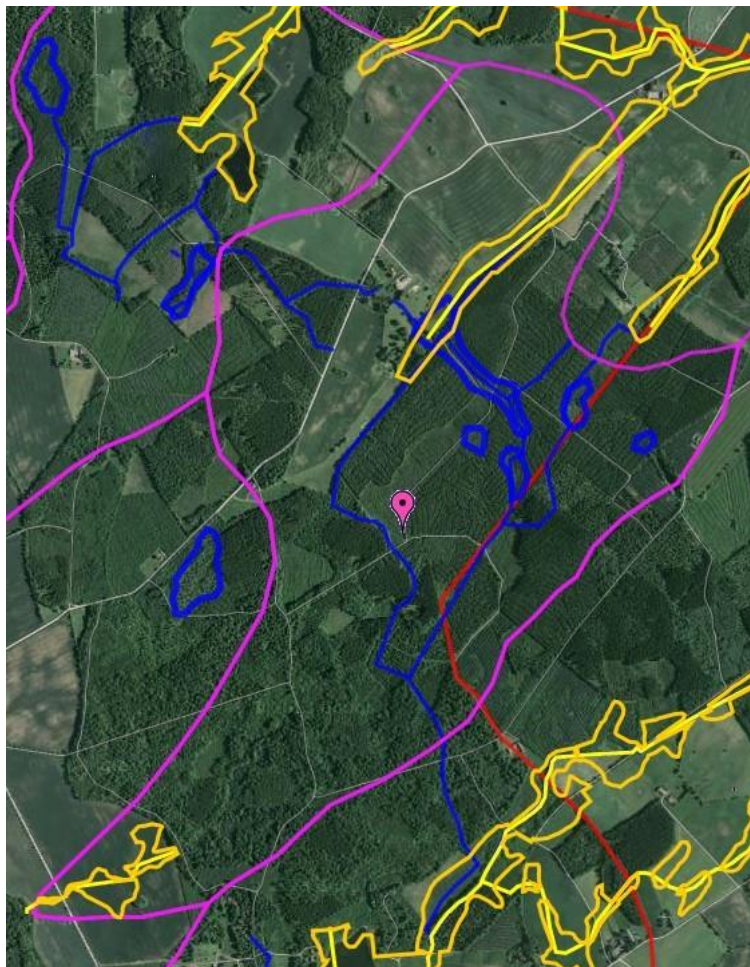

Djurhagen

ID	B4
Namn	Djurhagen
Åker (ha)	90
Åker (%)	21
Bebyggt (ha)	0
Bebyggt (%)	0
Övrigt (ha)	330
Övrigt (%)	79
Total area (ha)	420
Vattendrag (m)	6 800
Vattendrag (m/ha)	16
Kulverterat (m)	1 600
Kulverterat (m/ha)	4
Markläckage N (ton/år)	4
Markläckage P (kg/år)	60
Infiltrationskänslig jord (ha)	0
Infiltrationskänslig jord (%)	0
Erosionsrisk	ja
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	0

B 4, Djurups ängar

Kommun: Svalöv. Vattendrag: Saxåns källfloden. Läge: Ca 3 km SSO Konga. Aktualitet (tidpunkt för senaste uppgifter): 1996.

Befintliga värden: Hoga naturvärden. Vegetationstyp/er: gräsmark.

Områdesbeskrivning


Betesmarker med värdefull flora. Bland annat forekommer ängsskära, Sankt Pers nycklar och prästkrage.

Friluftslivspotential

Inga närbelägna tätorter finns och området är svåråtkomligt varför friluftsvärdet är begränsat.

Behov av atgarder

Området bör betas kontinuerligt och godsling bör undvikas.

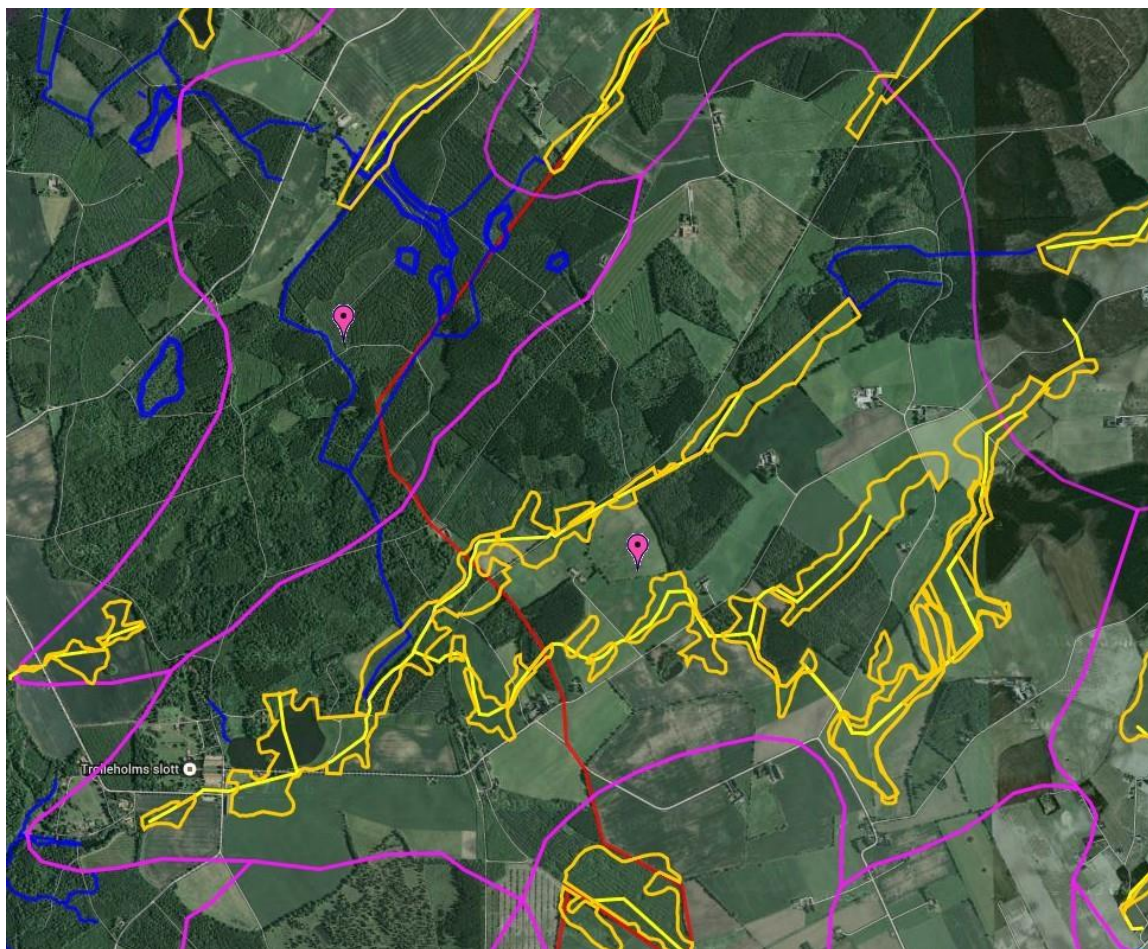

Trolleholm

ID	B5
Namn	Trolleholm
Åker (ha)	510
Åker (%)	54
Bebyggt (ha)	0
Bebyggt (%)	0
Övrigt (ha)	440
Övrigt (%)	46
Total area (ha)	950
Vattendrag (m)	5 600
Vattendrag (m/ha)	6
Kulverterat (m)	5 800
Kulverterat (m/ha)	6
Markläckage N (ton/år)	18
Markläckage P (kg/år)	197
Infiltrationskänslig jord (ha)	50
Infiltrationskänslig jord (%)	10
Erosionsrisk	nej
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	0

B 5, Sjövadshus

Kommun: Eslov. Vattendrag: Saxåns källfloden. Läge: Ca 8 km N Eslov. Aktualitet (tidpunkt for senaste uppgifter): 1996.

Befintliga varden: Hoga natur- och rekreationsvärden. Vegetationstyp/er: gräsmark.

Omradesbeskrivning

Ett cirka tio ha stort område vid Sjövadshus med godslade betesmarker som omges av stengärdsgårdar. Enstaka solitärträd forekommer inom området.

Behov av atgarder


Betesdriften bor fortsätta och eventuellt bor godslingen upphöra.

Hot mot omradets natur/rekreationsvarden

Gödsling: Godslingen kan innebära ett hot mot de kvarvarande floravärdena i området.

Rishagen, B6

15/12/2014

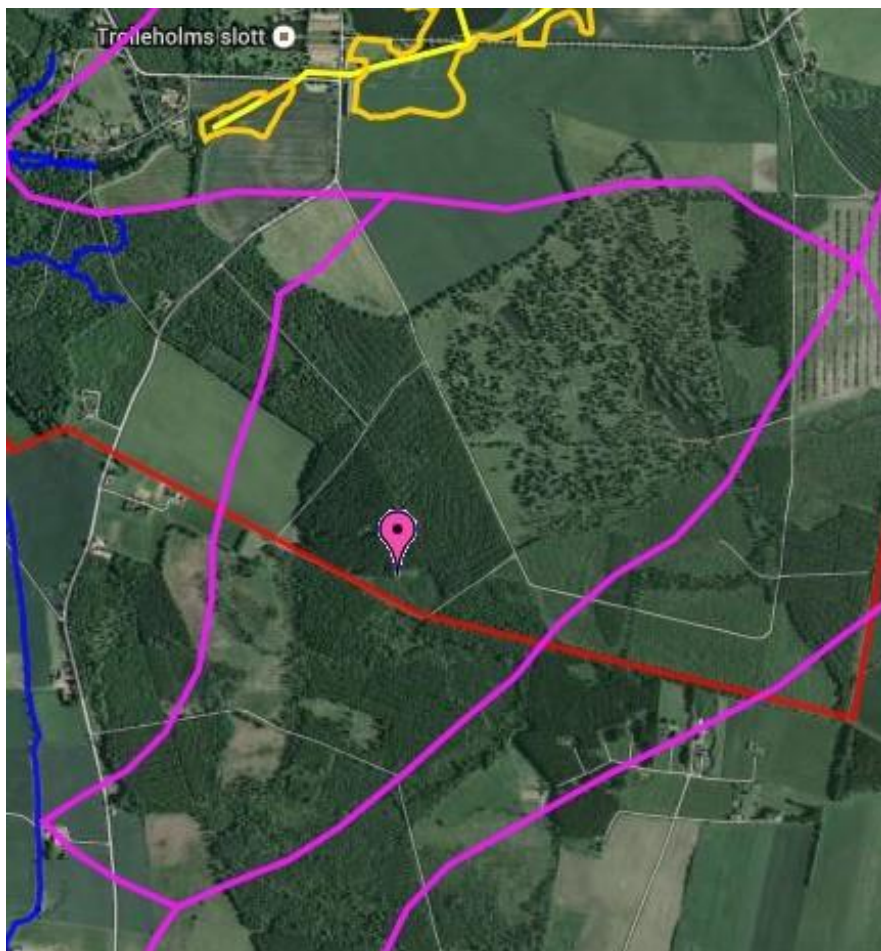

Rishagen

ID	B6
Namn	Rishagen
Åker (ha)	50
Åker (%)	24
Bebyggt (ha)	0
Bebyggt (%)	0
Övrigt (ha)	160
Övrigt (%)	76
Total area (ha)	210
Vattendrag (m)	3 100
Vattendrag (m/ha)	15
Kulverterat (m)	100
Kulverterat (m/ha)	0
Markläckage N (ton/år)	2
Markläckage P (kg/år)	31
Infiltrationskänslig jord (ha)	0
Infiltrationskänslig jord (%)	0
Erosionsrisk	nej
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	0


Trollenäs, B7

15/12/2014



Trollenäs

ID	B7
Namn	Trollenäs
Åker (ha)	230
Åker (%)	85
Bebyggt (ha)	0
Bebyggt (%)	0
Övrigt (ha)	40
Övrigt (%)	15
Total area (ha)	270
Vattendrag (m)	2 200
Vattendrag (m/ha)	8
Kulverterat (m)	3 400
Kulverterat (m/ha)	13
Markläckage N (ton/år)	7
Markläckage P (kg/år)	73
Infiltrationskänslig jord (ha)	0
Infiltrationskänslig jord (%)	0
Erosionsrisk	nej
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	0

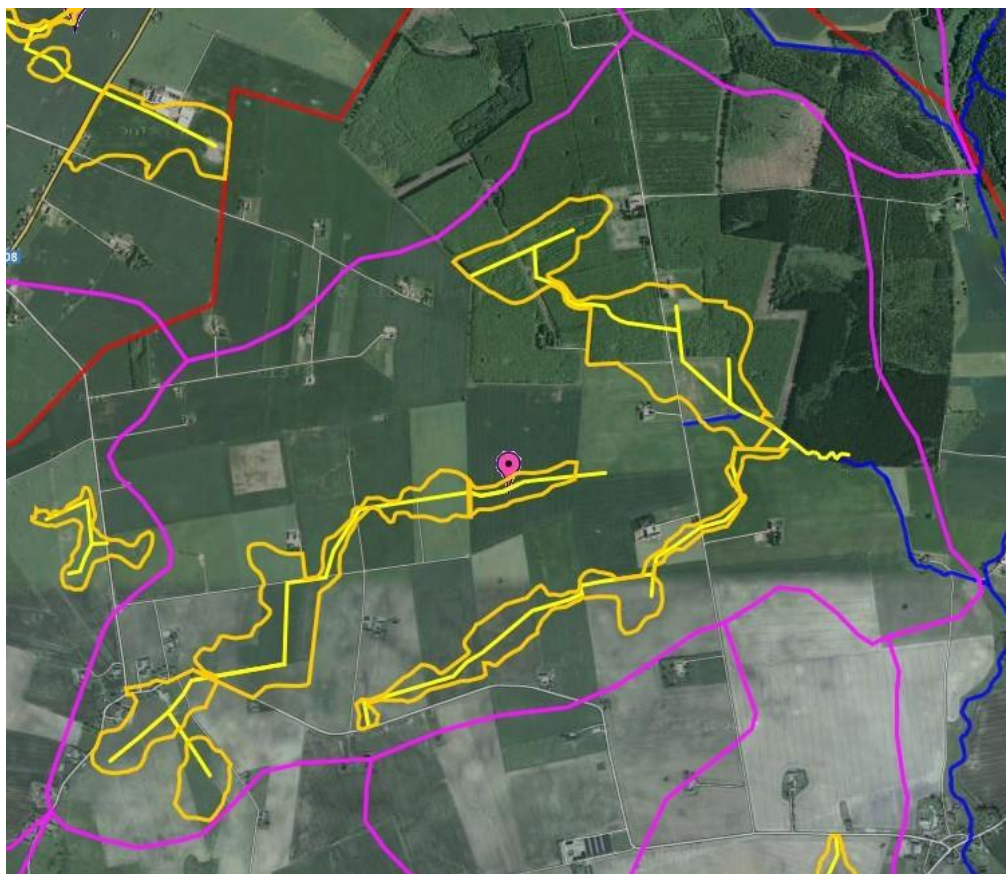

Östra Karaby

ID	B8
Namn	Östra Karaby
Åker (ha)	470
Åker (%)	71
Bebyggt (ha)	10
Bebyggt (%)	2
Övrigt (ha)	180
Övrigt (%)	27
Total area (ha)	660
Vattendrag (m)	1 400
Vattendrag (m/ha)	2
Kulverterat (m)	6 000
Kulverterat (m/ha)	9
Markläckage N (ton/år)	15
Markläckage P (kg/år)	160
Infiltrationskänslig jord (ha)	0
Infiltrationskänslig jord (%)	0
Erosionsrisk	ja
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	1

"Vasaskiftet", B9

15/12/2014




"Vasaskiftet"

ID	B9
Namn	"Vasaskiftet"
Åker (ha)	110
Åker (%)	48
Bebyggt (ha)	0
Bebyggt (%)	0
Övrigt (ha)	120
Övrigt (%)	52
Total area (ha)	230
Vattendrag (m)	2 200
Vattendrag (m/ha)	10
Kulverterat (m)	0
Kulverterat (m/ha)	0
Markläckage N (ton/år)	4
Markläckage P (kg/år)	45
Infiltrationskänslig jord (ha)	0
Infiltrationskänslig jord (%)	0
Erosionsrisk	ja
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	0

Vallabäcken direkt, B10

Senaste uppdateringen 15/12/2014

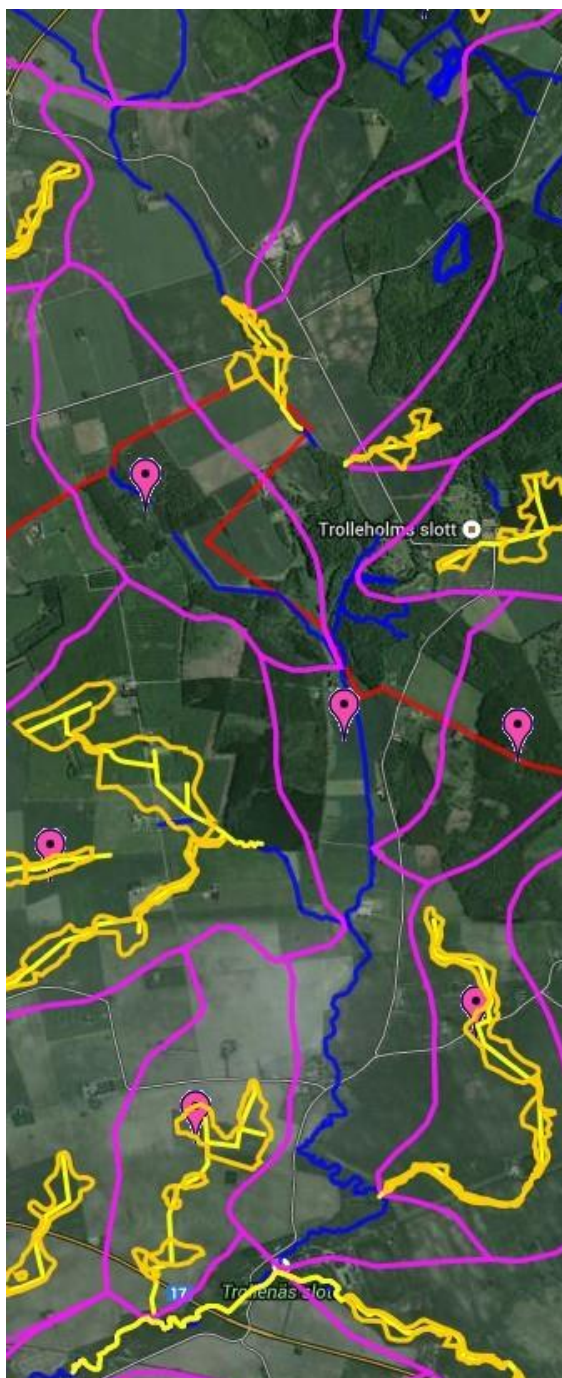

Vallabäcken

ID	B10
Namn	Vallabäcken direkt
Åker (ha)	550
Åker (%)	61
Bebyggt (ha)	10
Bebyggt (%)	1
Övrigt (ha)	340
Övrigt (%)	38
Total area (ha)	900
Vattendrag (m)	10 200
Vattendrag (m/ha)	11
Kulverterat (m)	1 400
Kulverterat (m/ha)	2
Markläckage N (ton/år)	18
Markläckage P (kg/år)	200
Infiltrationskänslig jord (ha)	0
Infiltrationskänslig jord (%)	0
Erosionsrisk	ja
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	1

B 1 och B 10, Vallabäcken

Kommun: Eslov och Svalov. Vattendrag: Saxån, Vallabäcken. Läge: Ca 7 km NNV Eslov.
Aktualitet (tidpunkt for senaste uppgifter): 1996

Befintliga värden: Särskilt hoga naturvärden och mycket hoga rekreativvärden. Skyddsstatus: Strandskydd råder. Området är foreslaget som naturvårdsområde i naturvårdsplanen for M-län från 1975. 40

Vegetationstyp/er: Bokskog, lovskog

Omradesbeskrivning

Vallabäcken har på detta parti skurit sig djupt ner i lerskifferberggrunden och blottlagt denna, vilket gör området geologiskt intressant. Ravinen med omnejd är bevuxen med bokskog och närmast bäcken växer klibbal. Väster om ravinen finns dessutom ett artrikt silkärr där kalkrikt grundvatten springer fram. Fågelfaunan är mycket intressant. Glada och korp häckar i området och andra arter som uppehåller sig i ravinen är bland annat försärla, kungsfiskare, stromstare och kungssörn.

Friluftslivspotential

Området är beläget omkring sju km NNV Eslov och är lättillgängligt för den bilburne besökaren. Det utgör ett viktigt friluftsområde för framför allt Eslovsborna som också utnyttjar det flitigt för promenader.

Behov av åtgärder

Skogen bör i möjligaste mån få utvecklas fritt och skotseln inskränkas till ett minimum som krävs för att halla stigar öppna och liknande åtgärder. Om skogsbruk bedrivs bör detta göras naturvårdsanpassat.

B 10, Farstorpsområdet

Kommun: Eslov. Vattendrag: Saxåns källfloden. Läge: Ca 8 km NNV om Eslov. Aktualitet (tidpunkt för senaste uppgifter): 1996.

Befintliga värden: Särskilt höga naturvärden och mycket höga rekreationsvärden.

Skyddsstatus: Området är foreslaget som naturreservat i naturvårdsplanen för M-län från 1975.

Vegetationstyp/er: Adellovskog, gräsmark, kärr, damm.

Omradesbeskrivning

Ett cirka 35 ha stort, sammanhängande naturområde med varierande karaktär och en centralt belägen damm med rikt fågelliv, bland annat gråhakedopping och rorhona. I den nordvästra delen ligger en starkt igenvuxen f d betesmark som varit ohävdad sedan 1962 men som ännu hyser en ortrik flora. Söder om dammen ligger ett kärr och på dess östra sida utbreder sig ett område med äldre, ekdominerad ädellovskog, också det med en intressant fågelfauna till exempel duvhök, kattuggla, notkråka och skogsduva. Även planterad gran förekommer i området.

De botaniska värdena i området är höga både i betesmarken och ädellovskogen. Bland annat förekommer olika orkidéer, ängsskära samt gullviva. Den i hela landet mycket sällsynta kärnävan som tillhör hotkategori 2 (=sårbara arter) på listan över hotade arter i Sverige har dessutom sin artrikaste växtplats i Skåne på denna lokal.

Friluftslivspotential

Området är beläget cirka åtta km NNV Eslov och är lättillgängligt med bil. Det utgör ett viktigt friluftsområde för framför allt Eslovsborna som också utnyttjar det flitigt för promenader.

Behov av åtgärder

Rojning av den f d betesmarken omedelbart följt av återinsatt bete. Undvikande av ytterligare granplanteringar och på sikt upphörande med granplanteringen. Friluftslivets utnyttjande av lokalen bör i möjligaste mån styras så att störningen på fågellivet minimeras.

Intressekonflikter

Rekreation-naturvard: Området hyser en värdefull fågelfauna som är känslig för höga störningsnivåer särskilt under häckningstiden vilket i viss utsträckning kan innebära en konflikt med bedrivandet av friluftaktiviteter.


Hot mot områdets natur/rekreativvärden

Ohävd: Igenväxning utgör för närvarande ett akut hot mot florans i den f d betesmarken i områdets nordvästra del.

C, BRAÅN – ÖVRE DELEN, TORRLÖSABÄCKEN

Östraby – Vistofta, C1

15/12/2014

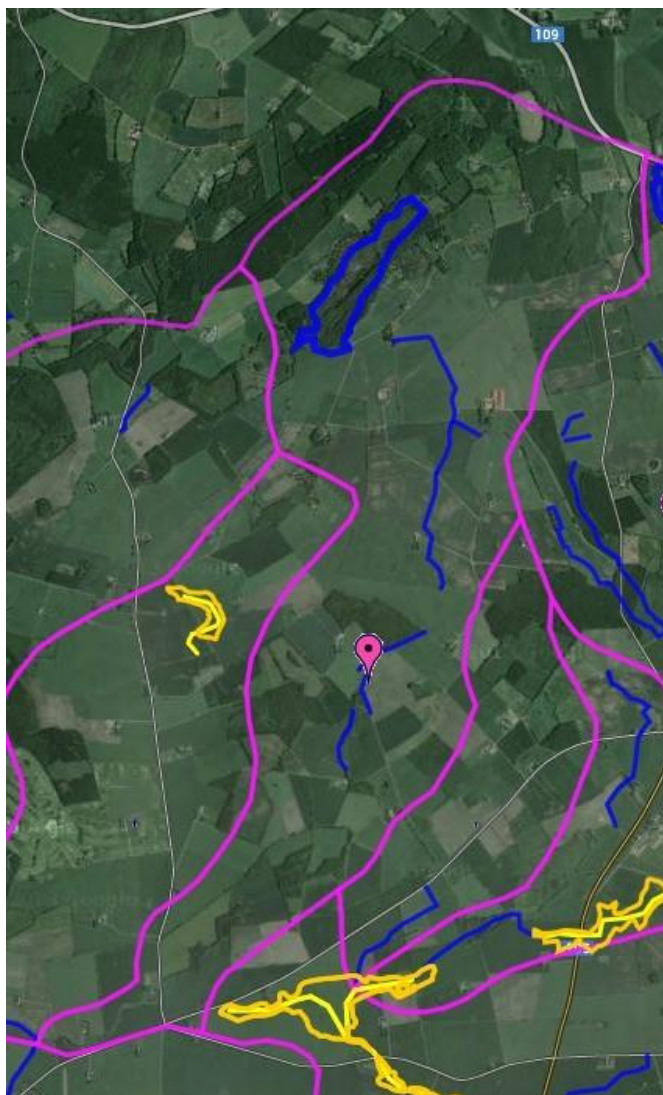

Östraby – Vistofta

ID	C1
Namn	Östraby – Vistofta
Åker (ha)	650
Åker (%)	66
Bebyggt (ha)	0
Bebyggt (%)	0
Övrigt (ha)	340
Övrigt (%)	34
Total area (ha)	990
Vattendrag (m)	7 800
Vattendrag (m/ha)	8
Kulverterat (m)	1 200
Kulverterat (m/ha)	1
Markläckage N (ton/år)	21
Markläckage P (kg/år)	262
Infiltrationskänslig jord (ha)	10
Infiltrationskänslig jord (%)	2
Erosionsrisk	nej
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	0

C 1, Palsbo ang

Kommun: Svalöv. Vattendrag: Braåns källfloden (Torrlösabäcken). Läge: Ca 4 km ONO Svalöv. Aktualitet (tidpunkt för senaste uppgifter): 1996.

Befintliga värden: Mycket hoga naturvärden. Vegetationstyp/er: gräsmark.

Omradesbeskrivning

Området består av en ängsekskog med rik vårflora samt öppna betesmarker med mycket värdefull vegetation, bland annat smorbollar, och orkideerna Sankt Pers nycklar, nattviol och tvåblad.

Friluftslivspotential


Området är svårtillgängligt och har därför ett begränsat värde för friluftslivet.

Behov av atgarder

Skogen bör i möjligaste mån få utvecklas fritt och bete bör bedrivas kontinuerligt i den öppna delen. Godsling bör undvikas.

Rävatofta, C2

15/12/2014

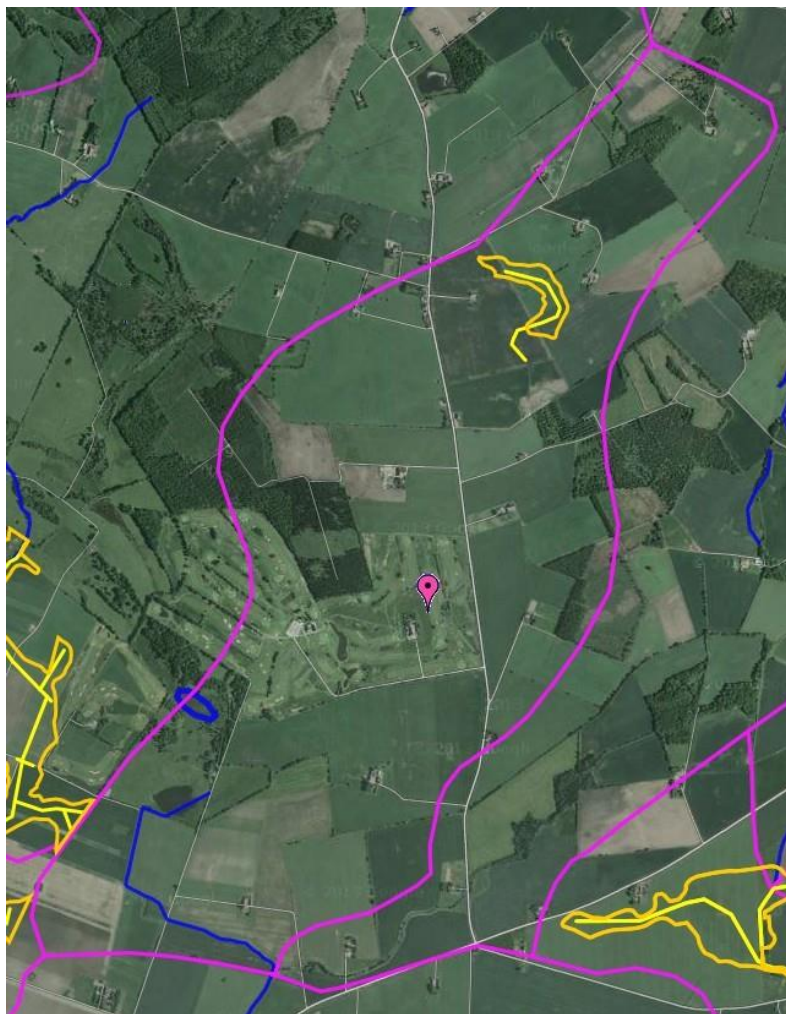


Rävatofta

ID	C2
Namn	Rävatofta
Åker (ha)	460
Åker (%)	85
Bebyggt (ha)	0
Bebyggt (%)	0
Övrigt (ha)	80
Övrigt (%)	15
Total area (ha)	540
Vattendrag (m)	1 400
Vattendrag (m/ha)	3
Kulverterat (m)	7 600
Kulverterat (m/ha)	14
Markläckage N (ton/år)	14
Markläckage P (kg/år)	169
Infiltrationskänslig jord (ha)	40
Infiltrationskänslig jord (%)	9
Erosionsrisk	ja
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	0

Torrlösabäcken direkt, C3

15/12/2014

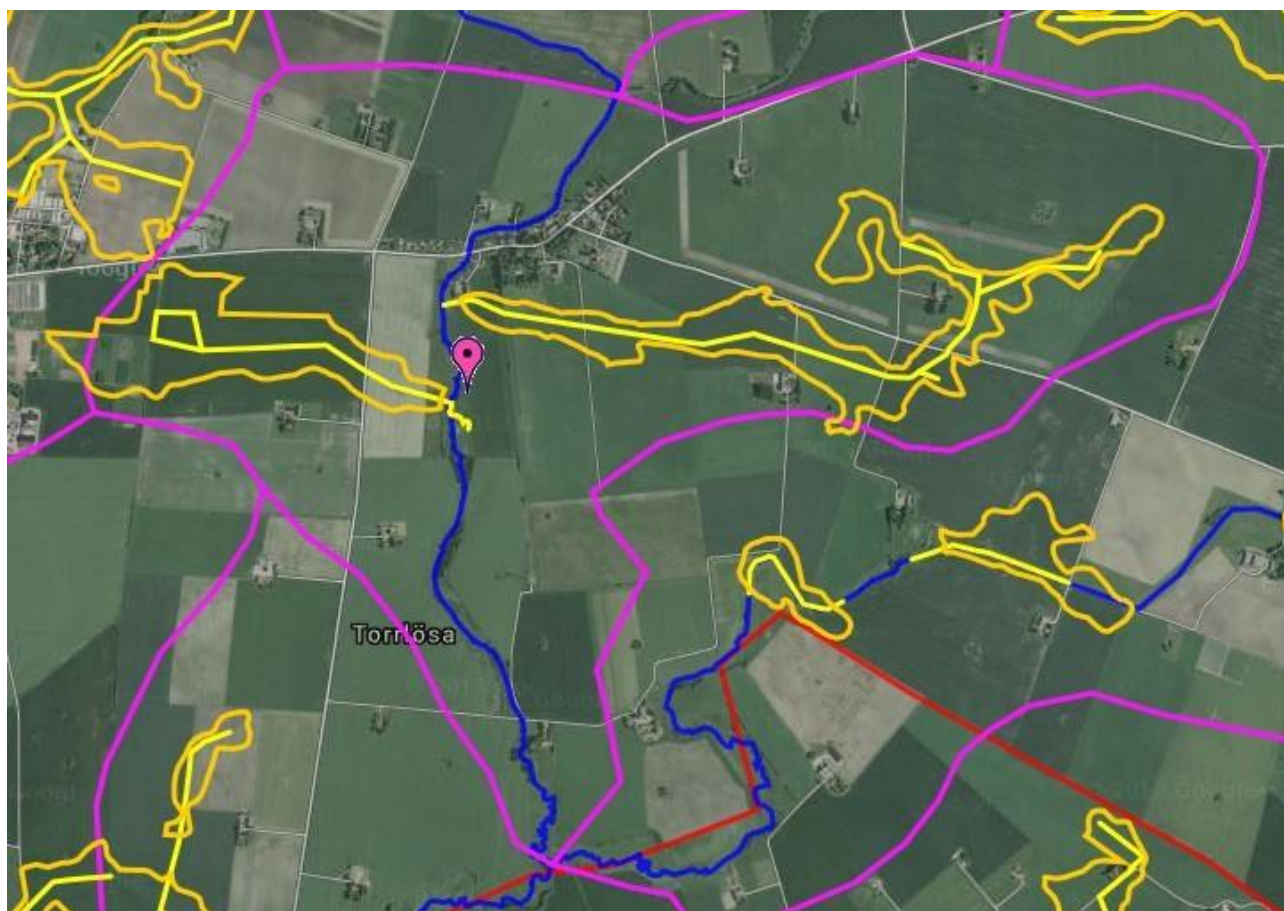

Torrlösabäcken

ID	C3
Namn	Torrlösabäcken direkt
Åker (ha)	400
Åker (%)	91
Bebyggt (ha)	10
Bebyggt (%)	2
Övrigt (ha)	30
Övrigt (%)	7
Total area (ha)	440
Vattendrag (m)	2 400
Vattendrag (m/ha)	5
Kulverterat (m)	3 000
Kulverterat (m/ha)	7
Markläckage N (ton/år)	12
Markläckage P (kg/år)	144
Infiltrationskänslig jord (ha)	30
Infiltrationskänslig jord (%)	8
Erosionsrisk	ja
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	1

C 3, 8, Ingelstorp mm

Kommun: Svalöv, Eslöv. Vattendrag: Braån. Läge: Ca 3 km SO Svalövs centrum.

Befintliga värden: Särskilt höga naturvärden. Potentiella värden: Mycket höga rekreativsvärden.

Skyddsstatus: Strandskydd råder förutom i nordöstra delen. EU-bidrag har sökts för delar av området. Vegetationstyp/er: Gräsmark (torräng, friskäng, fuktäng).

Omradesbeskrivning

Området utgörs av Braåns dalgång från fastigheten Ingelstorp 1:1 till Torsnäs gård (se karta 9) med undantag för kräftodlingen just öster om landsvägen. Slänterna ner mot ån, som här upptas av mycket vackra betesmarker, har en varierande topografi med omväxlande flacka och branta partier och ån har på flera ställen ett mycket välutvecklat meandrande förlopp. Marken är mestadels frisk men alltifrån torra till fuktiga förhållanden förekommer.

Träd och buskar saknas med undantag för en del mindre dungar eller ridåer i slänternas övre delar. Dessa dungar består både av barr- och lövträd och är av stort värde för traktens småfåglar.

Fältskiktet är väl nedbetat ända ner i ån med undantag för den lilla västligaste fastigheten (Torrlösa 29:2) som ännu är öppen men är ohävdad och börjat växa igen. Floran är mestadels ganska artfattig men en del intressanta partier med en artrik torrängsflora förekommer emellertid i slänterna på sydsidan av ån (delområde a och b). I delområde b finns bland annat gullviva, sommarfibbla, darrgräs, vildlin och brudbröd. I delområde a finns partivis en snarlik vegetation. Floran i detta delområde har dock tills nyligen varit hårt trängd då marken här i stor utsträckning varit igenvuxen med buskar och träd. Dessa har nu glädjande nog röjts bort vilket ger den rika örtfloran möjlighet att fortleva och expandera på platsen.

En stor del av betesmarkerna i området är dessutom kulturhistoriskt intressanta då de fordom har varit översilningsängar och de gamla bevattningskanalerna på vissa partier är väl bevarade. I närheten av gården Angalid finns planer på att restaurera det gamla ängavattningssystemet. Söder om Angalid finns även några igenvuxna f d kräftodlingsdammar i vilka det finns planer på att återskapa en öppen vattenspegel med ekonomiskt stöd från Svalövs kommun.

Friluftslivspotential


Området har mycket stora skönhetsvärden och framför allt partiet öster om kräftodlingen lämpar sig väl som promenadområde för allmänheten. För närvarande är dock området svårt att komma åt varför rekreativsmöjligheterna är begränsade. Framkomligheten inom området är god fränsett att möjligheter att korsa ån saknas liksom övergångar till den stora mängd taggrädsstängsel som satts upp i området. Om översilningssystemet restaureras kommer sannolikt visningar av området att anordnas med demonstrationer av hur detta bruk av ängsmarker fordom utfördes. Detta kan då i sig göra området väl värt att besöka och medföra en ytterligare höjning av dess rekreativsvärde.

Nödvändiga åtgärder för att bibehålla/öka natur- och rekreativsvärdena

Bete bör även i fortsättningen bedrivas i hela området och gödsling av marken bör undvikas. Det sistnämnda är särskilt viktigt i de floristiskt mest intressanta partierna, delområdena a och b. I delområde a behöver den nyligen utförda röjningen sannolikt följas upp ett antal år framåt för att hindra björnbär och liknande arter från att etablera sig på de röjda ytorna. Det är också viktigt att spåren av de gamla översilningssystemen bevaras. Från friluftssynpunkt är det angeläget att området görs mera lättillgängligt för allmänheten. Vidare behöver ett flertal stängselövergångar och spångar anläggas på strategiska platser i området öster om kräftodlingen så att hela detta parti blir lätt framkomligt. Alternativt kan eventuellt vissa av taggrädsstängslen tas bort.

Hot mot områdets natur/rekreativsvärden

Gödsling och skuggning: Delar av området hotas i viss utsträckning av gödsling som har en negativ inverkan på floravärdena. I delområde a hotas torrängsfloran dessutom av skuggning från omkringstående dungar av träd och buskar.

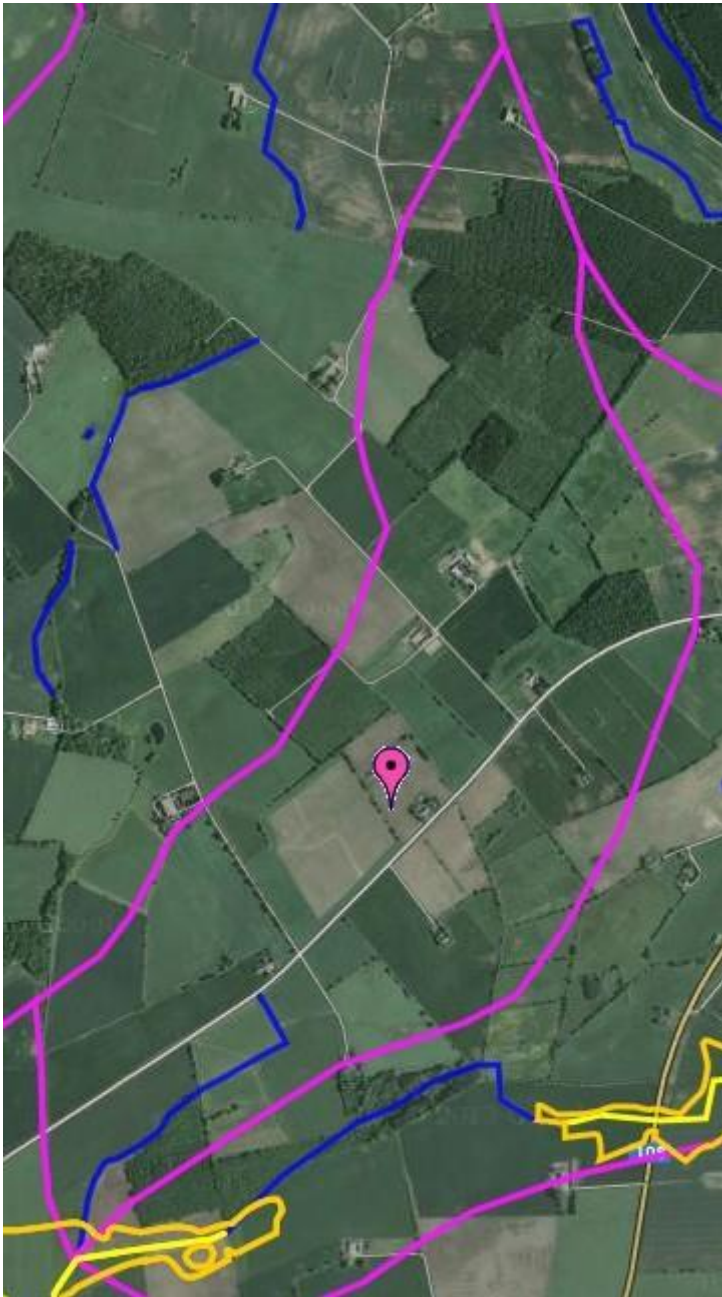BrödåkraC4

ID	C4
Namn	Brödåkra
Åker (ha)	190
Åker (%)	79
Bebyggt (ha)	0
Bebyggt (%)	0
Övrigt (ha)	50
Övrigt (%)	21
Total area (ha)	240
Vattendrag (m)	1 000
Vattendrag (m/ha)	4
Kulverterat (m)	1 700
Kulverterat (m/ha)	7
Markläckage N (ton/år)	6
Markläckage P (kg/år)	72
Infiltrationskänslig jord (ha)	0
Infiltrationskänslig jord (%)	0
Erosionsrisk	ja
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	0

Gryttinge, C5

15/12/2014




Gryttinge

ID	C5
Namn	Gryttinge
Åker (ha)	240
Åker (%)	89
Bebyggt (ha)	0
Bebyggt (%)	0
Övrigt (ha)	30
Övrigt (%)	11
Total area (ha)	270
Vattendrag (m)	4 000
Vattendrag (m/ha)	15
Kulverterat (m)	1 000
Kulverterat (m/ha)	4
Markläckage N (ton/år)	7
Markläckage P (kg/år)	87
Infiltrationskänslig jord (ha)	0
Infiltrationskänslig jord (%)	0
Erosionsrisk	nej
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	1

Vittskövle – Braån direkt, C6

15/12/2014

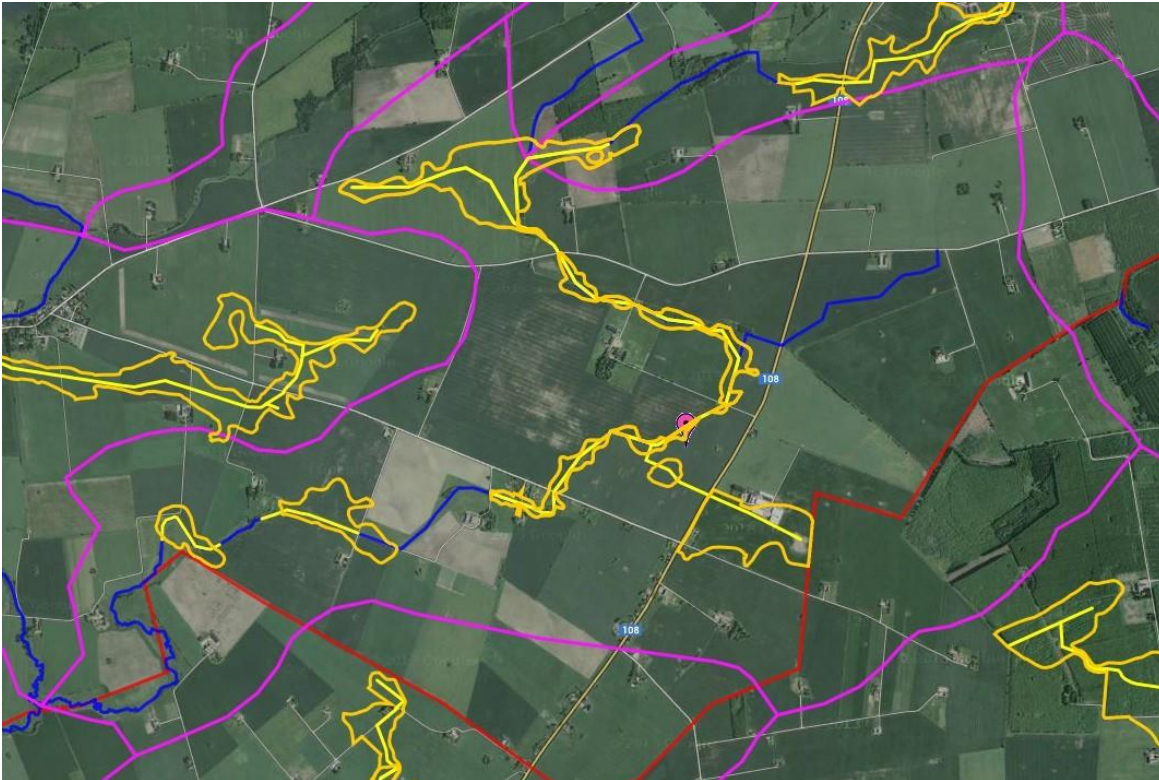


Vittskövle Braån

ID	C6
Namn	Vittskövle – Braån direkt
Åker (ha)	950
Åker (%)	90
Bebyggt (ha)	10
Bebyggt (%)	1
Övrigt (ha)	90
Övrigt (%)	9
Total area (ha)	1 050
Vattendrag (m)	8 000
Vattendrag (m/ha)	8
Kulverterat (m)	4 000
Kulverterat (m/ha)	4
Markläckage N (ton/år)	29
Markläckage P (kg/år)	343
Infiltrationskänslig jord (ha)	20
Infiltrationskänslig jord (%)	2
Erosionsrisk	nej
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	1


Braån – Svalöv södra, C7

15/12/2014

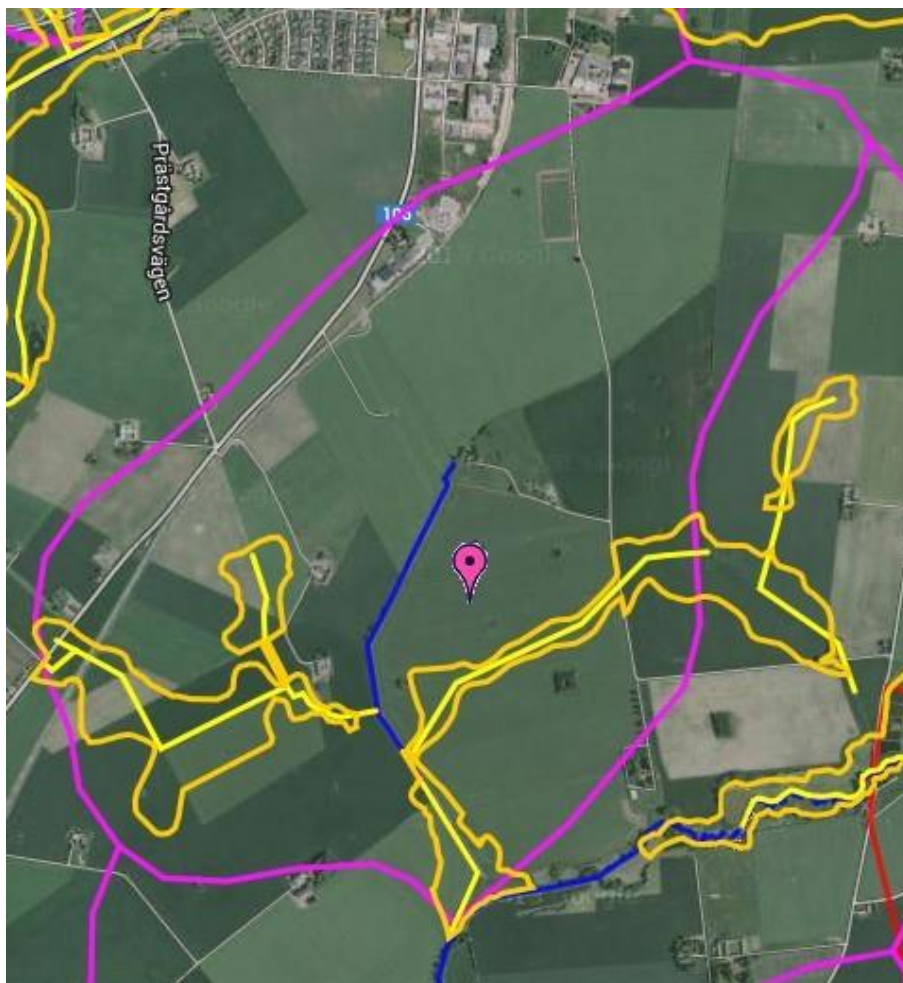

Braån – Svalöv södra

ID	C7
Namn	Braån – Svalöv södra
Åker (ha)	330
Åker (%)	97
Bebyggt (ha)	0
Bebyggt (%)	0
Övrigt (ha)	10
Övrigt (%)	3
Total area (ha)	340
Vattendrag (m)	1 300
Vattendrag (m/ha)	4
Kulverterat (m)	2 200
Kulverterat (m/ha)	6
Markläckage N (ton/år)	10
Markläckage P (kg/år)	117
Infiltrationskänslig jord (ha)	0
Infiltrationskänslig jord (%)	0
Erosionsrisk	ja
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	0

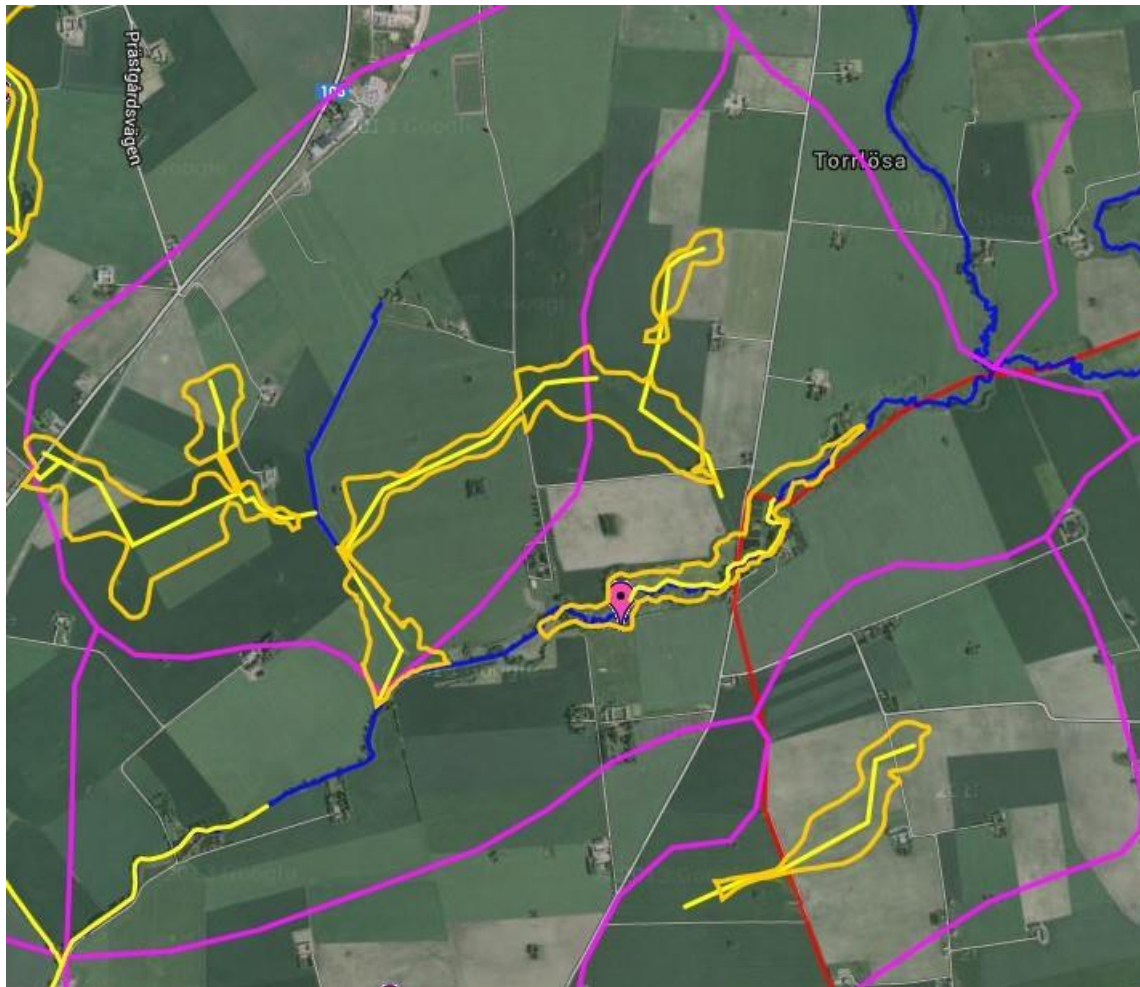

Braån direkt

ID	C8
Namn	Braån direkt
Åker (ha)	310
Åker (%)	82
Bebyggt (ha)	0
Bebyggt (%)	0
Övrigt (ha)	70
Övrigt (%)	18
Total area (ha)	380
Vattendrag (m)	4 000
Vattendrag (m/ha)	11
Kulverterat (m)	1 100
Kulverterat (m/ha)	3
Markläckage N (ton/år)	10
Markläckage P (kg/år)	116
Infiltrationskänslig jord (ha)	0
Infiltrationskänslig jord (%)	0
Erosionsrisk	ja
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	0

C 3, 8, Ingelstorp mm

Kommun: Svalov, Eslov. Vattendrag: Braån. Läge: Ca 3 km SO Svalovs centrum.

Befintliga varden: Särskilt hoga naturvärden. Potentiella värden: Mycket hoga rekreativsvärden.

Skyddsstatus: Strandskydd råder forutom i nordöstra delen. EU-bidrag har sökts for delar av området. Vegetationstyp/er: Gräsmark (torräng, friskäng, fuktäng).

Områdesbeskrivning

Området utgörs av Braåns dalgång från fastigheten Ingelstorp 1:1 till Torsnäs gård (se karta 9) med undantag for kräftodlingen just öster om landsvägen. Slänterna ner mot ån, som här upptas av mycket vackra betesmarker, har en varierande topografi med omväxlande flacka och branta partier och ån har på flera ställen ett mycket välutvecklat meanderande forlopp. Marken är mestadels frisk men alltifrån torra till fuktiga förhållanden förekommer.

Träd och buskar saknas med undantag for en del mindre dungar eller ridåer i slänternas övre delar. Dessa dungar består både av barr- och lövträd och är av stort värde for traktens småfåglar.

Fältskiktet är väl nedbetat ända ner i ån med undantag for den lilla västligaste fastigheten (Torrlösa 29:2) som ännu är öppen men är ohävdad och börjat växa igen. Floran är mestadels ganska artfattig men en del intressanta partier med en artrik torrängsflora förekommer emellertid i slänterna på sydsidan av ån (delområde a och b). I delområde b finns bland annat gullviva, sommarfibbla, darrgräs, vildlin och brudbröd. I delområde a finns partivis en snarlik vegetation. Floran i detta delområde har dock tills nyligen varit hårt trängd då marken här i stor utsträckning varit igenvuxen med buskar och träd. Dessa har nu glädjande nog röjts bort vilket ger den rika ortfloran möjlighet att fortleva och expandera på platsen.

En stor del av betesmarkerna i området är dessutom kulturhistoriskt intressanta då de fordom har varit översilningsängar och de gamla bevattningskanalerna på vissa partier är väl bevarade. I närheten av gården Angalid finns planer på att restaurera det gamla ängavattningssystemet. Söder om Angalid finns även några igenvuxna f d kräftodlingsdammar i vilka det finns planer på att återskapa en öppen vattenspegel med ekonomiskt stöd från Svalovs kommun.

Friluftslivspotential

Området har mycket stora skönhetsvärden och framfor allt partiet öster om kräftodlingen lämpar sig väl som promenadområde for allmänheten. For närvarande är dock området svårt att komma åt varfor rekreativsmöjligheterna är begränsade. Framkomligheten inom området är god fränsett att möjligheter att korså ån saknas liksom övergångar till den stora mängd taggrädsstängsel som satts upp i området. Om översilningssystemet restaureras kommer sannolikt visningar av området att anordnas med demonstrationer av hur detta bruk av ängsmarker fordom utfordes. Detta kan då i sig gora området väl värt att besöka och medfora en ytterligare höjning av dess rekreativsvärde.

Nodvändigå åtgärder for att bibehålla/öka natur- och rekreativsvärdenå

Bete bör även i fortsättningen bedrivas i hela området och godsling av marken bör undvikas. Det sistnämnda är särskilt viktigt i de floristiskt mest intressanta partierna, delområdenå a och b. I delområde a behövs den nyligen utförda röjningen sannolikt följas upp ett antal år framåt for att hindra björnbär och liknande arter från att etablera sig på de röjda ytorna. Det är också viktigt att spåren av de gamla översilningssystemen bevaras. Från friluftssynpunkt är det angeläget att området görs mera lättillgängligt for allmänheten. Vidare behövs ett flertal stängselövergångar och spångar anläggas på strategiska platser i området öster om kräftodlingen så att hela detta parti blir lätt framkomligt. Alternativt kan eventuellt vissa av taggrädsstängslen tas bort.


Hot mot områdets natur/rekreativnsarden

Godsling och skuggning: Delar av området hotas i viss utsträckning av godsling som har en negativ inverkan på floravärdena. I delområde a hotas torrängsfloran dessutom av skuggning från omkringstående dungar av träd och buskar.

D, SVALÖVSBÄCKEN

Norra Svalöv – Lönnstorp, D1

15/12/2014

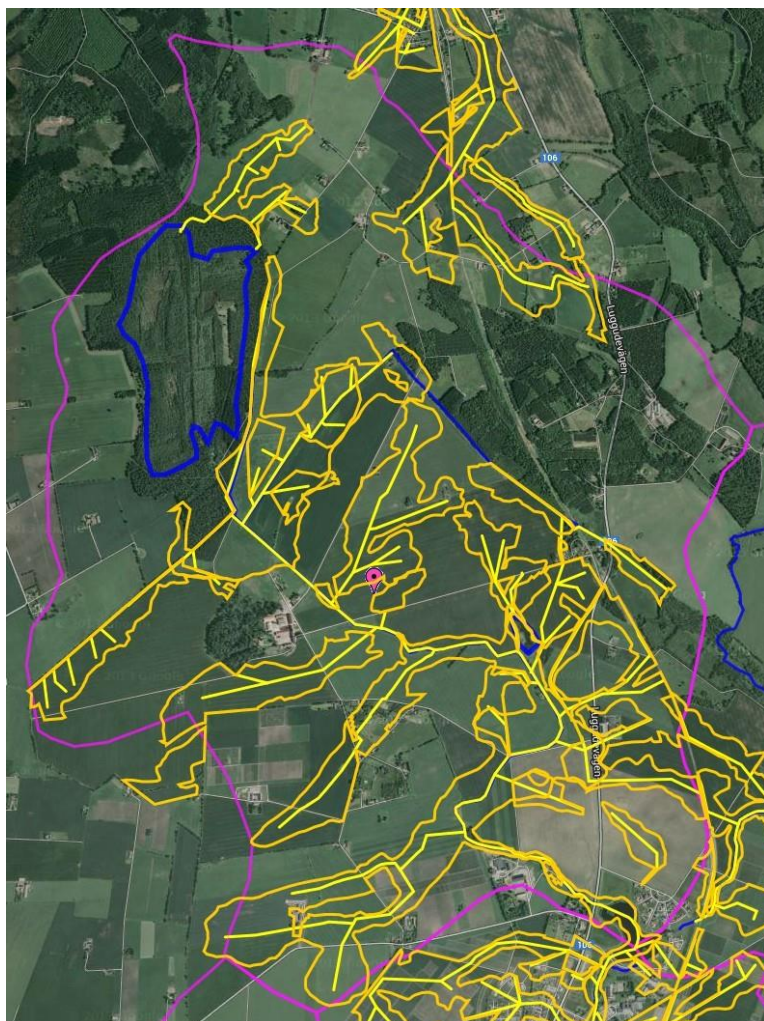

Norra Svalöv - Lönnstorp

ID	D1
Namn	Norra Svalöv – Lönnstorp
Åker (ha)	1 000
Åker (%)	73
Bebyggt (ha)	10
Bebyggt (%)	1
Övrigt (ha)	360
Övrigt (%)	26
Total area (ha)	1 370
Vattendrag (m)	8 400
Vattendrag (m/ha)	6
Kulverterat (m)	14 400
Kulverterat (m/ha)	11
Markläckage N (ton/år)	32
Markläckage P (kg/år)	387
Infiltrationskänslig jord (ha)	50
Infiltrationskänslig jord (%)	5

Erosionsrisk	nej
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	1

D 1, Barmossen

Kommun: Svalöv. Vattendrag: Svalövsbäckens källflöden. Läge: Ca 5 km NNV Svalövs centrum. Aktualitet (tidpunkt för senaste uppgifter): 1996.

Befintliga värden: Mycket höga naturvärden.

Skyddsstatus: Delar av området skyddas enligt kulturminneslagen. Vegetationstyp/er: björkskog.

Omradesbeskrivning

Mossen, som utgör Svalövsbäckens källflöde är idag bevuxen med tät björk- och alskog. Området har floristiska värden samt ett rikt fågelliv och är även ett viktigt tillhåll för det hårt trängda viltet i trakten. På flera platser invid mossen finns dessutom spår av boplatser från mägglemosekulturen (8000-6000 f Kr) under äldre stenåldern vilket gör den kulturhistoriskt mycket intressant.

Friluftslivspotential


Området är svårframkomligt på grund av den täta vegetationen och mindre väl lämpat för friluftsliv.

Behov av atgarder

Området bör i möjligaste mån få utvecklas fritt.

Källstorp, D2

15/12/2014

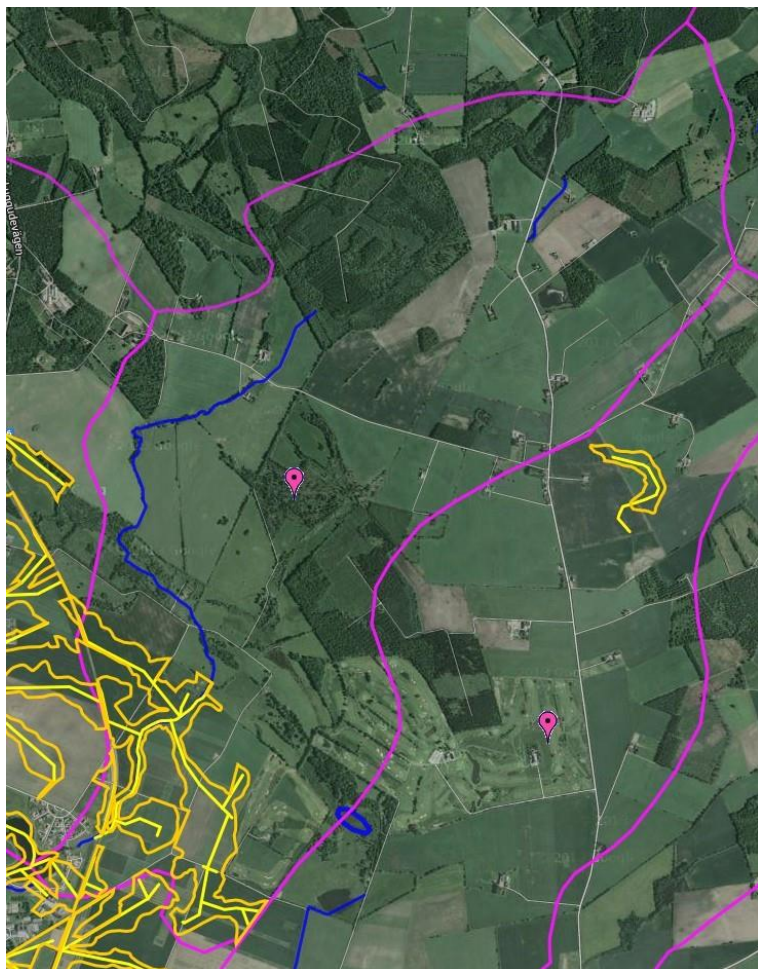

Källstorp

ID	D2
Namn	Källstorp
Åker (ha)	470
Åker (%)	58
Bebyggt (ha)	0
Bebyggt (%)	0
Övrigt (ha)	340
Övrigt (%)	42
Total area (ha)	810
Vattendrag (m)	7 800
Vattendrag (m/ha)	10
Kulverterat (m)	5 000
Kulverterat (m/ha)	6
Markläckage N (ton/år)	16
Markläckage P (kg/år)	199
Infiltrationskänslig jord (ha)	0
Infiltrationskänslig jord (%)	0
Erosionsrisk	ja
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	

D 2, Karatoftha mm

Kommun: Svalov. Vattendrag: Svalovsbäcken med källfloden. Läge: Ca 1 km NNO Svalov.

Befintliga värden: Hoga naturvärden. Potentiella värden: Särskilt hoga rekreativvärden (om Svalovssjön anläggs).

Skyddsstatus: EU-bidrag för skyddszoner har sökts. Vegetationstyp/er: åker med skyddszon, blandlovsskog.

Omradesbeskrivning

Detta område utgörs av en längre sträcka längs Svalovsbäcken och dess forgreningar från Linåkerskolan till och med Tegelgravarna i väster och upp till Karatofthaområdet (område 3.3) i öster (se karta 11). På området närmast norr om skolan, mellan väg 106 och järnvägen, som idag består av flacka åkermarker finns planer på att anlägga en mindre sjö inom den närmaste framtiden. Norr därom rinner Svalovsbäcken och dess biflöde, som båda är starkt utträtade, fram genom åkermark tillhörande Svalof-Weibull AB. Under 1996 har dock en sex m bred skyddszon anlagts utmed vattendragens båda sidor för vilket ägaren ansökt om EU-bidrag.

I nordöstra änden ligger ett område kallat tegelgravarna invid bäcken. Detta utgörs av en fuktig sänka som är ett f d lertag vilket nu helt vuxit igen med ogenomträngliga buskage främst bestående av olika Salixarter. Omedelbart söder om själva tegelgravarna finns smärre ytor med planterad gran och öppna ruderalmarker där allskons bråte har tippats. På de sistnämnda ytorna växer bland annat gråbo, åkertistel och olika kloverarter. Tegelgravarna med omnejd är idag av stor vikt som tillflyktsort för fågel- och viltfaunan som är hårt trängd i traktens fullåkersbygd och vid inventeringen sågs här bland annat en mängd fågelarter samt rådjur.

Friluftslivspotential

Platsen för den planerade sjön hyser för närvarande inga värden för friluftslivet. Dock kan detta bli ett mycket attraktivt område med möjligheter till promenader och andra aktiviteter om sjön anläggs. Området skulle då även kunna bli värdefullt som studieobjekt vid naturstudier för elever på de närbelägna låg-, mellan- och hogstadieskolorna. Sträckorna längs ån har tidigare inte heller hyst några möjligheter till friluftsliv då åkern nått ända intill vattendragen. Tack vare skyddszonerna är det nu möjligt att färdas längs bäckarna och landskapet har därmed blivit mera tillgängligt för allmänheten.

Nodvändiga åtgärder för att bibehålla/öka natur- och rekreativvärdena

Trots att EU-bidraget inte innefattar några sådana krav är det angeläget att en viss hävd sker i skyddszonerna utmed bäckarna eftersom dessa annars snabbt växer igen och blir svåra eller omöjliga att färdas i. Längs den östra fåran kan en strovstig anläggas i skyddszonen vilket skulle skapa ett trevligt promenadstråk och en genväg ut till Karatofthaområdet som därmed skulle bli lättare att nå till fots för boende i Svalov. Bråten just söder om tegelgravarna bör rojas bort. Vidare bör de intilliggande granplanteringarna inte utvidgas och nyplantering av gran efter avverkning bör heller inte ske.

Hot mot områdets natur/rekreativvärden

Ohävd: Igenväxning av skyddszonerna till följd av utebliven hävd.

D 2, Svenstorp mm

Kommun: Svalov. Vattendrag: Svalovsbäcken, Torrlosabäcken. Läge: Ca 2 km NO Svalov. Aktualitet (tidpunkt för senaste uppgifter): 1996.

Befintliga värden: Särskilt hoga natur- och rekreationsvärden.

Skyddsstatus: Svenstorpsområdet kommer inom kort att avsättas som kommunalt naturreservat.

Vegetationstyp/er: gräsmark, kärr, granplantering.

Omradesbeskrivning

Detta cirka 160 ha stora område består egentligen av tre sammanhängande delområden, Svenstorp, Karatofta och Hojebacke, med prägel av det äldre kulturlandskapet. På vissa delar finns oodslade betesmarker med en artrik flora av hed- och torrängskaraktär. Även fågellivet är rikt bland annat med ett stort antal häckande sångare. Svenstorpsområdet i den nordöstra delen har köpts upp av kommunen och skall bli kommunalt reservat. En skotselplan är redan upprättad och området som tidigare varit starkt igenvuxet har rojts kraftigt och betet har återinförts. I norra delen av detta område har tidigare funnits ängsgentiana men det är osäkert huruvida denna art överlevt ohävd eller ej.

På Hojebacke som utgör områdets södra del har tills nyligen funnits ett hjorthägn. Detta är nu borttaget och området betas nu endast av några hästar vilket gynnat ortfloran. Bland annat har Sankt Pers nycklar, som inte tålde det mycket hårda betestrycket från hjortarna, ökat kraftigt. Den nordvästra delen, Karatoftaområdet, består av delvis oodslade betesmarker och en del granplanteringar. På vissa platser går berggrunden, som utgörs av kambrisk sandsten, i dagen. Här har även Karatofta gamla by varit belägen. Av denna finns dock inte längre något kvar med undantag för en del gamla kulturväxter. Hela området har beskrivits utförligt i en bok av Svalovs fältbiologer med titeln "Karatofta en bok om Karatofta-Svenstorp-Hojebacke".

Friluftslivspotential

Området har ett mycket högt värde för friluftslivet och utnyttjas flitigt för promenader främst av Svalovsbor. Det har även ett stort värde som undervisningslokal vid naturstudier för skolor i Svalov. Området är lättframkomligt och ligger på cykelavstånd från Svalovs centrum.

Behov av åtgärder

Området behöver betas kontinuerligt och godsling bör undvikas. Granplanteringarna bör inte utokas och befintliga planteringar bör på sikt överföras till tidigare markanvändning.

Hot mot områdets natur/rekreationsvärden

Lågt betestryck: Igenväxning på grund av för svagt bete utgör ett visst hot mot delar av området.

Felestad – Munkagård, D3

15/12/2014



Felestad - Munkagård

ID	D3
Namn	Felestad – Munkagård
Åker (ha)	180
Åker (%)	100
Bebyggt (ha)	0
Bebyggt (%)	0
Övrigt (ha)	0
Övrigt (%)	0
Total area (ha)	180
Vattendrag (m)	0
Vattendrag (m/ha)	0
Kulverterat (m)	4 700
Kulverterat (m/ha)	26
Markläckage N (ton/år)	5
Markläckage P (kg/år)	63
Infiltrationskänslig jord (ha)	0
Infiltrationskänslig jord (%)	0
Erosionsrisk	ja
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	0

Svalövsbäcken direkt, D4

15/12/2014



Svalövsbäcken

ID	D4
Namn	Svalövsbäcken direkt
Åker (ha)	850
Åker (%)	78
Bebyggt (ha)	200
Bebyggt (%)	18
Övrigt (ha)	40
Övrigt (%)	4
Total area (ha)	1 090
Vattendrag (m)	6 300
Vattendrag (m/ha)	6
Kulverterat (m)	7 600
Kulverterat (m/ha)	7
Markläckage N (ton/år)	28
Markläckage P (kg/år)	322
Infiltrationskänslig jord (ha)	0
Infiltrationskänslig jord (%)	0
Erosionsrisk	ja
Dagvattenutsläpp (antal)	10
Enskilda avlopp (antal byar)	1

D 4, Felestad, Svalvösbäcken

Kommun: Svalöv. Vattendrag: Svalövsbäcken. Läge: Ca 1 km SV Svalövs centrum.

Befintliga värden: Höga naturvärden. Potentiella värden: Mycket höga rekreationsvärden.

Skyddsstatus: EU-bidrag för skyddszoner har sökts för hela åsträckan. Vegetationstyp/er: gräsmark.

Omradesbeskrivning

Detta område utgörs av Svalövsbäcken och dess närmaste omgivning från Felestad till reningsverket (se karta 10). Området är relativt flackt fram till åkanten som dock är brant och omkring två till tre m hög. Bäckan har på en stor del av denna sträcka tidigare kantats av åker och vallodlingar men under det senaste året har markägaren anlagt sex meter breda skyddszoner längs vattendraget för att erhålla EU-bidrag.

I områdets södra del omges ån, med undantag för vissa delar av reningsverkstomten, på båda sidor av betesmarker och längst i sydväst finns en mindre talldunge. Utöver talldungen finns inga träd eller buskar i området och fältskiktet som är väl nedbetat i både betesmarken och skyddszonerna är trivalt och tydligt gödselpåverkat. På den nordvästra sidan av ån håller för närvarande en ny ledning till reningsverket på att grävas ned och skyddszonen på denna sida är oframkomlig tills detta arbete avslutats. Det utgående vattnet från reningsverket mynnar direkt i ån vilket medför förhöjda kväve- och fosforhalter i vattendraget närmast nedströms om utsläppet.

Friluftslivspotential

Mot bakgrund av bristen på rekreationsmöjligheter i naturmiljö inom närområdet har detta område ett stort potentiellt friluftsvärde som promenadstråk på gångavstånd för boende i södra Svalöv. Området är relativt lättillgängligt och framkomligheten är god längs hela sträckan.

Nödvändiga åtgärder för att bibehålla/öka natur- och rekreationsvärdena

Området bör även fortsättningsvis betas i nuvarande omfattning och gödsling av betesmarken bör undvikas. För att öka tillgängligheten för allmänheten kan en promenadstig anläggas längs bäcken i området. Eventuellt kan strövstigen även dras vidare i åkerkanten i norra änden av reningsverksfastigheten så att det blir möjligt att promenera i en runda (se förslag på karta 10). Om en promenadstig dras i skyddszonerna kan ett alternativ vara att undanta dessa från bete och istället slå gräset årligen. Fördelen med detta är att promenerande slipper konfronteras med betesdjuren. Om slåtter inte kan bedrivas i skyddszonerna är det dock viktigt att dessa betas och inte lämnas helt utan hävd. Stigen behöver eventuellt kompletteras med någon stängselövergång.


Hot mot områdets natur/rekreationsvärden

Utsläpp: Utsläppet från Svalövs reningsverk innebär ett visst hot mot faunan och floran i vattendraget genom förhöjda fosfor och kvävehalter, vilket leder till ökad tillväxt, risk för syrebrist med mera.

E, BRAÅN – NEDRE DELEN

Norra Skrävlinge, E1

16/12/2014

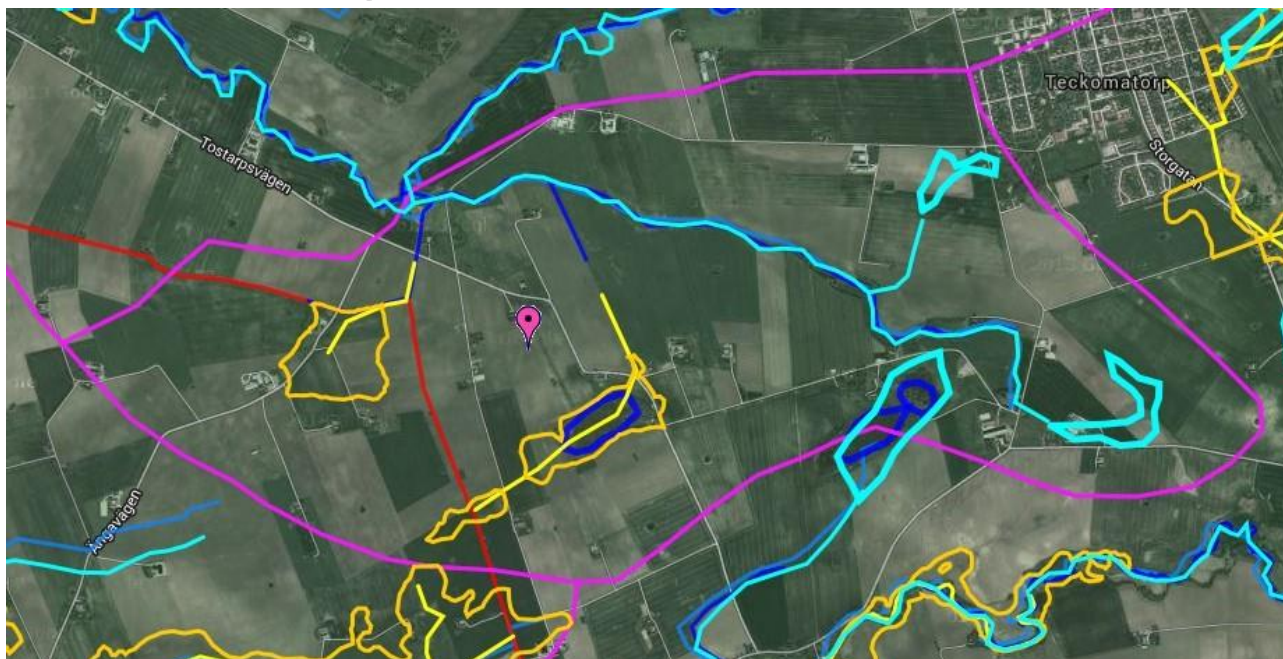

Norra Skrävlinge

ID	E1
Namn	Norra Skrävlinge
Åker (ha)	540
Åker (%)	96
Bebyggt (ha)	0
Bebyggt (%)	0
Övrigt (ha)	20
Övrigt (%)	4
Total area (ha)	560
Vattendrag (m)	2 800
Vattendrag (m/ha)	5
Kulverterat (m)	2 600
Kulverterat (m/ha)	5
Markläckage N (ton/år)	16
Markläckage P (kg/år)	191
Infiltrationskänslig jord (ha)	0
Infiltrationskänslig jord (%)	0
Erosionsrisk	nej
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	0

Söder Teckomatorp

Beskrivning

Rätat slättdike ca 1 m djup och brett. Skyddszoner finns längs delar av sträckan. Enstaka träd och buskar finns. Hästbetsmarker finns i de övre delarna.

Naturvärden

Generellt låga. Betesmarkerna har visst värde

Rekreativvärden

Låga

Potential finns. Möjlig vandrings slinga med anknytning till Teckomatorp.

Åtgärder

Naturvård, kompletterande träd och buskplantering. Möjlig meandering.

Braån, Trä till Turenäs**Beskrivning**

Ån har ett lätt meandrande förlopp längs denna sträcka. Skyddszoner finns anlagda. Sträckan ligger i intensiv jordbruksbygd. Delen vid Turenäs är vildvuxen med en trädridå på södra sidan

Naturvärden

Tämligen begränsade bortsett från området nedanför Turenäs

Minskat bete är ett hot


Rekreativvärde

Litet, med liten potential

Bibehållande av stigen mellan Värmö skola och Turenäs

Skrävlinge, E2

16/12/2014

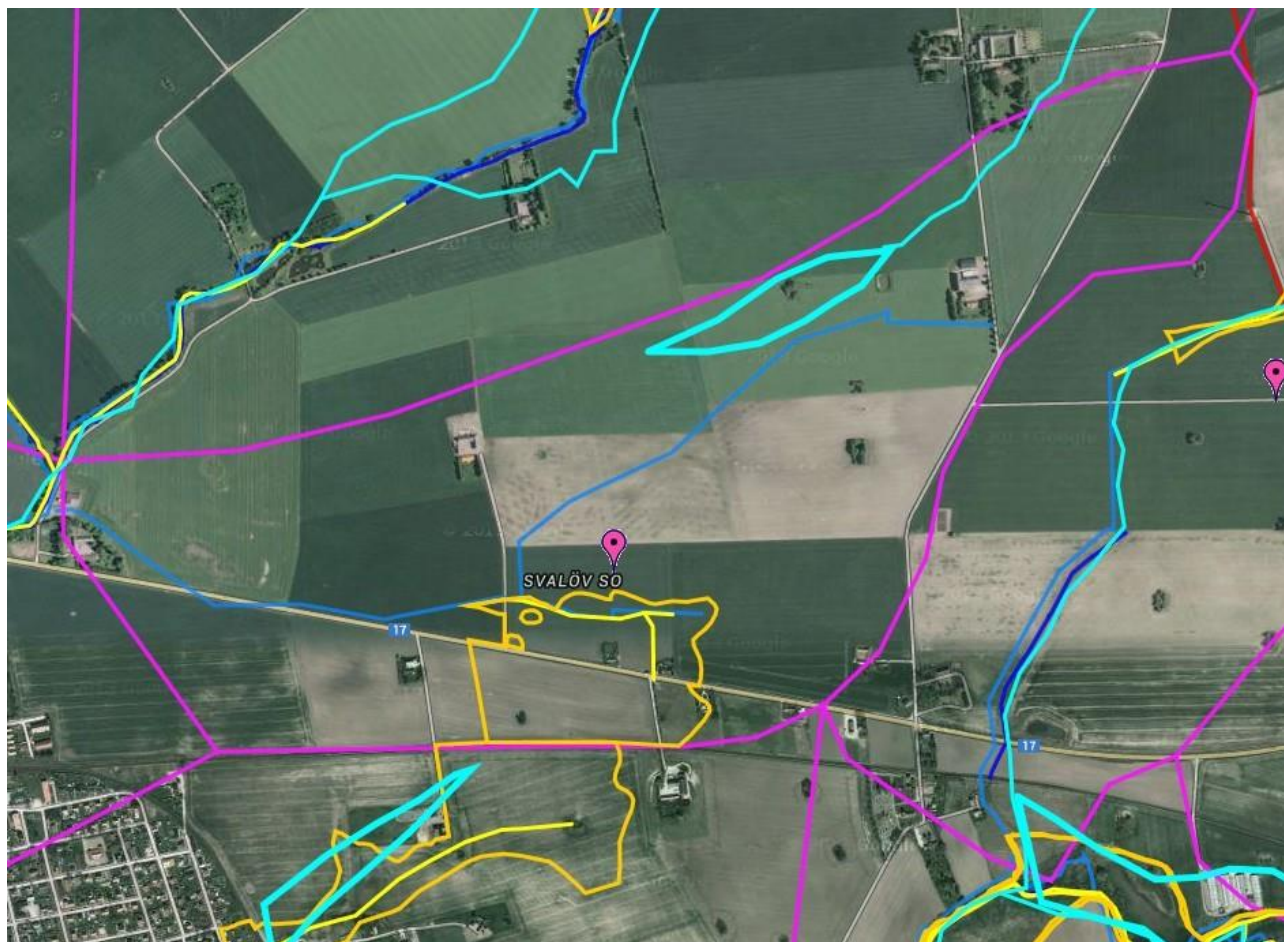


Skrävlinge

ID	E2
Namn	Skrävlinge
Åker (ha)	120
Åker (%)	80
Bebyggt (ha)	0
Bebyggt (%)	0
Övrigt (ha)	30
Övrigt (%)	20
Total area (ha)	150
Vattendrag (m)	0
Vattendrag (m/ha)	0
Kulverterat (m)	2 200
Kulverterat (m/ha)	15
Markläckage N (ton/år)	4
Markläckage P (kg/år)	45
Infiltrationskänslig jord (ha)	0
Infiltrationskänslig jord (%)	0
Erosionsrisk	nej
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	0

Rosenhäll – Värmö, E3

16/12/2014

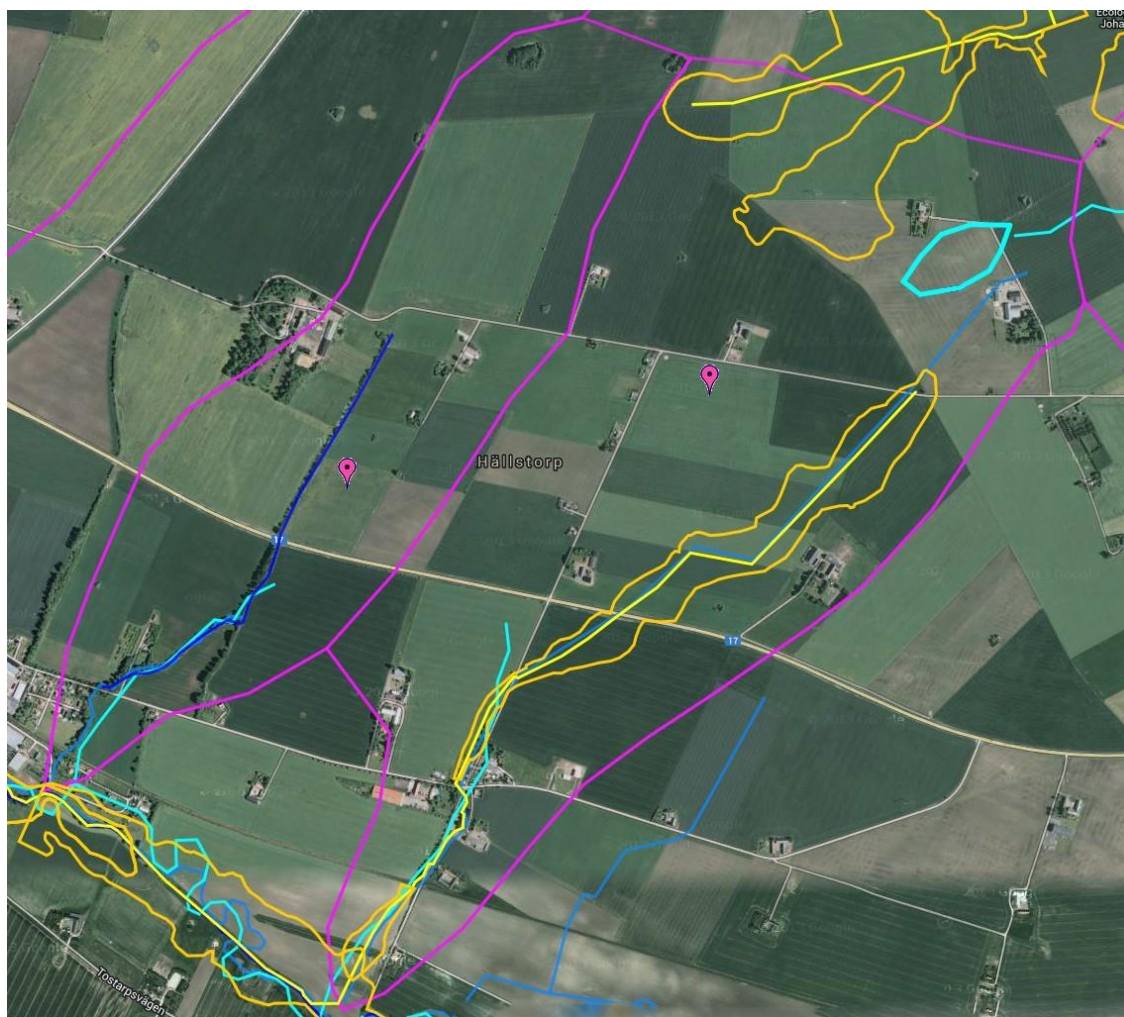


Rosenhäll – Värmö, övre tv

ID	E3
Namn	Rosenhäll – Värmö
Åker (ha)	200
Åker (%)	95
Bebyggt (ha)	10
Bebyggt (%)	5
Övrigt (ha)	0
Övrigt (%)	0
Total area (ha)	210
Vattendrag (m)	0
Vattendrag (m/ha)	0
Kulverterat (m)	2 800
Kulverterat (m/ha)	13
Markläckage N (ton/år)	6
Markläckage P (kg/år)	71
Infiltrationskänslig jord (ha)	0
Infiltrationskänslig jord (%)	0
Erosionsrisk	ja
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	0

Hällstorp, E4

16/12/2014

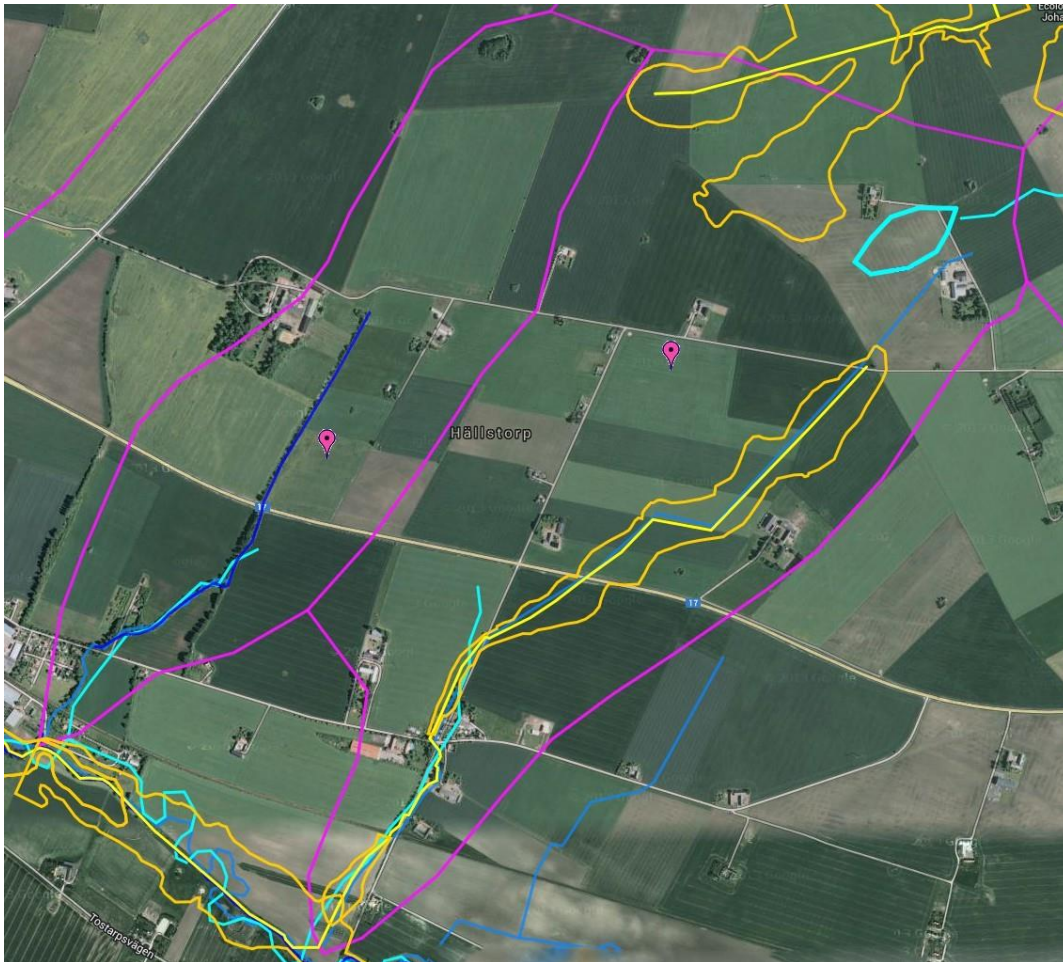


Hällstorp, nedre th

ID	E4
Namn	Hällstorp
Åker (ha)	120
Åker (%)	92
Bebyggt (ha)	0
Bebyggt (%)	0
Övrigt (ha)	10
Övrigt (%)	8
Total area (ha)	130
Vattendrag (m)	1 600
Vattendrag (m/ha)	12
Kulverterat (m/ha)	0
Kulvert	0
Markläckage N (ton/år)	4
Markläckage P (kg/år)	43
Infiltrationskänslig jord (ha)	0
Infiltrationskänslig jord (%)	0
Erosionsrisk	nej
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	0

Billeberga, E5

16/12/2014

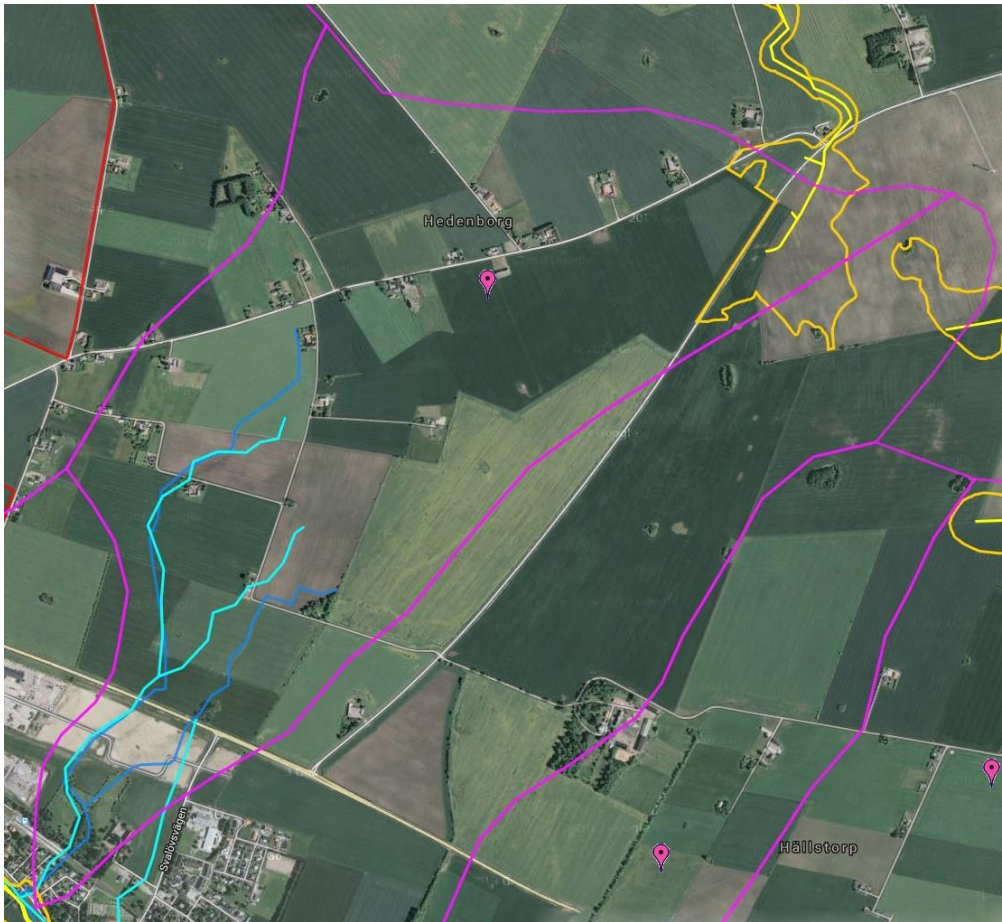


Billeberga

ID	E 5
Namn	Billeberga
Åker (ha)	250
Åker (%)	96
Bebyggt (ha)	10
Bebyggt (%)	4
Övrigt (ha)	0
Övrigt (%)	0
Total area (ha)	260
Vattendrag (m)	0
Vattendrag (m/ha)	0
Kulverterat (m)	2 600
Kulverterat (m/ha)	10
Markläckage N (ton/år)	8
Markläckage P (kg/år)	89
Infiltrationskänslig jord (ha)	0
Infiltrationskänslig jord (%)	0
Erosionsrisk	ja
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp	0

Örstorpsbäcken, E6

16/12/2014

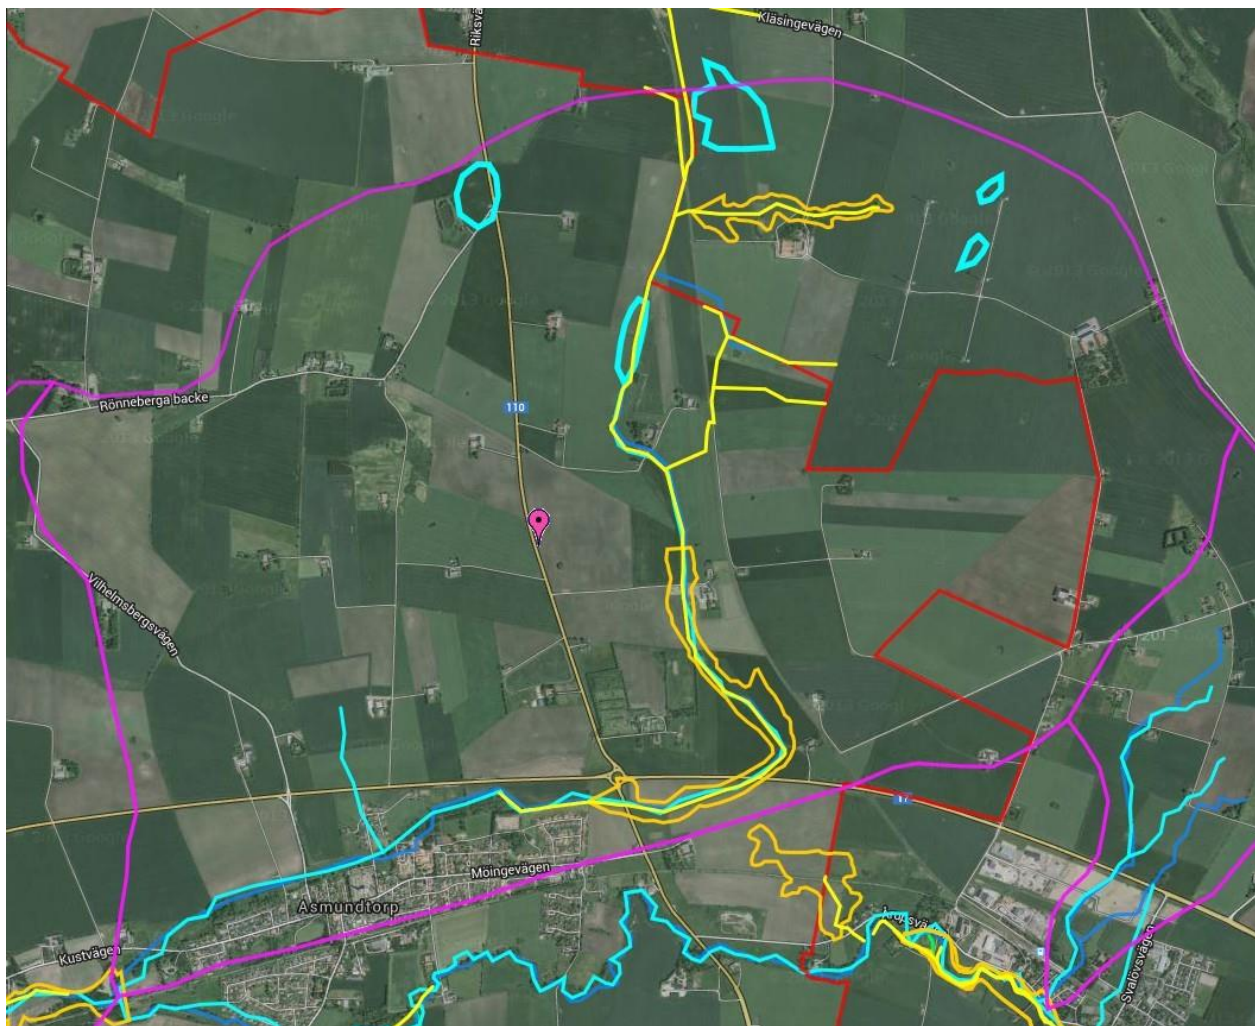

Örstorpsbäcken

ID	E6
Namn	Örstorpsbäcken
Åker (ha)	1 380
Åker (%)	94
Bebyggt (ha)	40
Bebyggt (%)	3
Övrigt (ha)	50
Övrigt (%)	3
Total area (ha)	1 470
Vattendrag (m)	6 500
Vattendrag (m/ha)	4
Kulverterat (m)	1 400
Kulverterat (m/ha)	1
Markläckage N (ton/år)	42
Markläckage P (kg/år)	492
Infiltrationskänslig jord (ha)	0
Infiltrationskänslig jord (%)	0
Erosionsrisk	ja
Dagvattenutsläpp (antal)	6
Enskilda avlopp	1

Örstorpsbäcken norr om Asmundtorp

Beskrivning

Örstorpsbäcken är till stora delar ett kraftigt rätat och djupt nedskuret dike i ett intensivt utnyttjat jordbrukslandskap. Diket är ca 1- 2 m brett och ca 2 m ned. Jordbruket påverkar vattenkvaliteten kraftigt. Närmare Asmundtorp är bäcken ytligare och tendenser till meandring finns. Bitvis finns naturvärden i anslutning till tätorten. Ett flertal dammar för dagvattenhantering har anlagts vilket ökar naturvärdena.

Potential, naturvård och rekreation

Måttliga

Mycket höga eftersom vattendragen rinner både norr och söder om samhället.

Åtgärder

Inga särskilda. Området mellan norra Asmundtorp och väg 17 kan göras om till ett naturområdet för samhället.

Utmärkta möjligheter till vandringsstråk i anslutning till vattendragen

Lilla Hörstadsbäcken

Beskrivning

Vackert område med omväxlande betesmarker (Nissebo), 3 anlagda dammar och partier med tät skogsvegetation.

Potential, naturvård och rekreation

Höga biologiska värden genom områdets variation.

Mycket stor. Ett högklassigt närrekreationsområde.

Åtgärder

Betet bör fortsätta eller de öppna markerna hållas öppna på annat sätt.

Anläggande av stigar och öppethållande av landskapet.



E 6, Örstorpsbäcken

Kommun: Landskrona. Vattendrag: Örstorpsbäcken. Läge: Omedelbart N och NO Asmundtorp.

Befintliga värden: Höga naturvärden. Potentiella värden: Höga rekreativsvärden.

Skyddsstatus: 10-åriga avtal har tecknats under 1991 mellan markägare och kommunen om anläggande av 5 m breda skyddszoner utmed bäcken på hela sträckan. Vegetationstyp/er: Åker med skyddszon, ohävdad öppen mark, blandlövskog, granskog,

Områdesbeskrivning

Detta område sträcker sig utmed Örstorpsbäcken från väg 1146 och uppströms till fruktodlingen på fastigheten Norra Möinge 1:20 norr om väg 17. Bäcken är på hela sträckan kraftigt rätad och rinner fram genom ett flackt landskap. Marken närmast ån utgörs till övervägande del av åkermark med undantag för fem meter breda skyddszoner som anlagts utmed ån på senare år. I höjd med Asmundtorps samhälle kantas ån på flera sträckor av lövskogsdungar och täta bälten med bland annat nässlor, kirskål och rosendunört medan på andra partier bebyggelsen når ända ner till ån. I höjd med idrottsplatsen finns en granplantering på den södra och beteshagar på den norra sidan av ån.

Just nedströms väg 110 på sydsidan av ån ligger ett nybyggt villaområde där en gräsmatta anlagts mellan husen och vattendraget. De skyddszoner som anlagts utmed ån har bitvis börjat växa igen, till exempel på sydsidan av bäcken just öster om väg 1146 där skyddszonen vid inventeringen var täckt med täta bestånd av åkertistel och gråbo. Vanliga arter i och invid åfåran är korgvide, vass, rosendunört och sträv kardvädd.

Friluftslivspotential


Området är för närvarande svårframkomligt på långa sträckor till följd av bebyggelse och tät vegetation. Även i de befintliga skyddszonerna är framkomligheten mestadels låg eftersom dessa vanligen inte hävdas och därför börjat växa igen. Ån erbjuder dessutom inga större skönhetsvärden där den i snörräta fåror med branta kanter rinner fram genom åkerlandskapet och de nuvarande friluftsvärdena i detta område får därför anses måttliga. Dock hyser den tätortsnära delen av sträckan ett högt potentiellt rekreativsvärde då det utgör ett "naturområde" på gångavstånd för boende i Asmundtorp.

Nödvändiga åtgärder för att bibehålla/öka natur- och rekreativsvärdena

För att minska näringsläckaget till bäcken från den omgivande åkermarken bör alla befintliga skyddszoner, där så inte redan är fallet, föras med en tät grässvål som regelbundet bör hävdas. Detta skulle även öka allmänhetens tillgänglighet till landskapet i trakten och därmed öka bäckens idag låga friluftsvärde väsentligt. I den tätortsnära delen av området kan en gångstig röjas fram längs ån för att underlätta möjligheterna till promenader i naturmiljö för boende i Asmundtorp.

Hörstadsbäcken, E7

16/12/2014

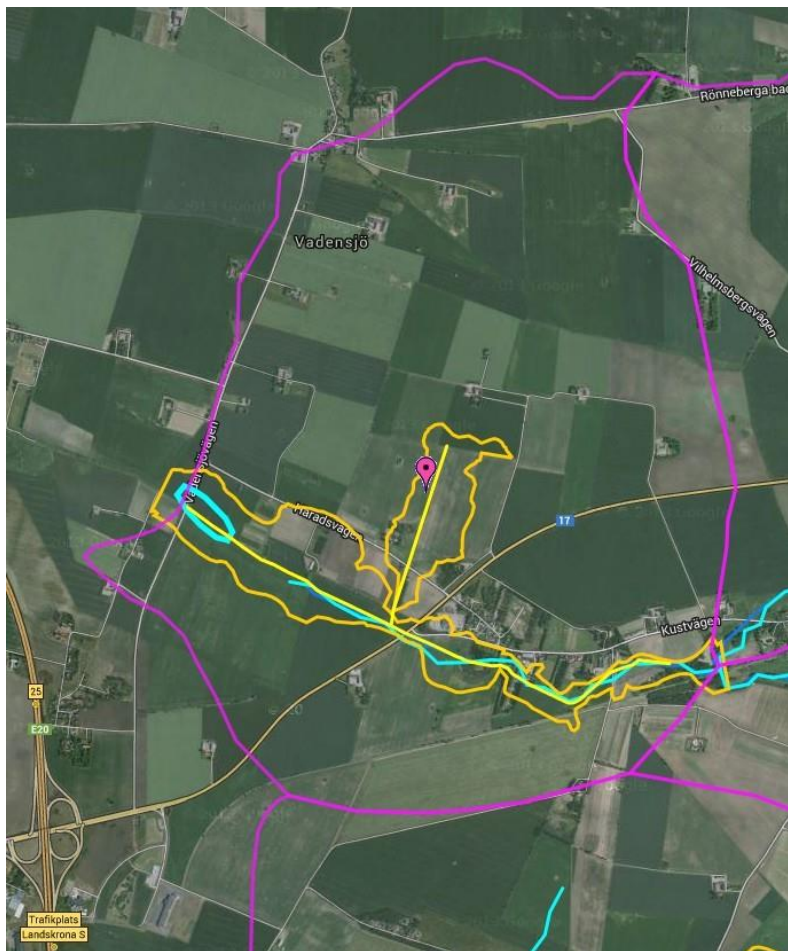

Hörstadsbäcken

Id	E7
Namn	Hörstadsbäcken
Åker (ha)	780
Åker (%)	95
Bebyggt (ha)	20
Bebyggt (%)	2
Övrigt (ha)	20
Övrigt (%)	2
Total area (ha)	820
Vattendrag (m)	1 200
Vattendrag (m/ha)	24
Kulverterat (m)	2 200
Kulverterat (m/ha)	3
Markläckage N (ton/år)	24
Markläckage P (kg/år)	277
Erosionsrisk	ja
Infiltrationskänslig jord	0
Infiltrationskänslig jord	0
Dagvattenutsläpp (antal)	1
Enskilda avlopp (antal byar)	3

Lilla Hörstadsbäcken

Beskrivning

Vackert område med omväxlande betesmarker (Nissebo), 3 anlagda dammar och partier med tät skogsvegetation.

Potential, naturvård och rekreation

Höga biologiska värden genom områdets variation.

Mycket stor. Ett högklassigt närrekreationsområde.

Åtgärder

Betet bör fortsätta eller de öppna markerna hållas öppna på annat sätt.

Anläggande av stigar och öppethållande av landskapet.

E 7, Hörstadsbäcke

Kommun: Landskrona. Vattendrag: Hörstadsbäcken/Örstorpsbäcken. Läge: Mellan Asmundtorp och Råga Hörstad.

Befintliga värden: Höga natur- och rekreationsvärden. Potentiella värden: Mycket höga rekreationsvärden.

Skyddsstatus: EU:s miljöstöd har sökts på delar av betesmarken. Vegetationstyp/er: Gräsmark (friskäng, fuktäng), planerad våtmark, damm, blandlövskog, åker.

Områdesbeskrivning

Ett mycket variabelt område (se karta 12) med omväxlande öppna gräsmarker (delområdena d, f, g), blandlövskog (b, e), åker (a) samt ett parti med fuktig, öppen mark (c) och till väster om detta en liten nyanlagd damm. I delområde a har majs odlats under 1996 och här växte vid inventeringen även denna grödas följeslagare, det sällsynta åkerogräset hönshirs. Delområde b är huvudsakligen täckt av lövträd varav asp dominerar men även al, ask och alm är vanliga. Mitt i området, i anslutning till den gamla järnvägsvallen som lagts om till cykelbana, finns ett litet öppet parti som är täckt av vackra exemplar av kungsljus. Mest rör det sig om så kallade hybridsvärmar, d v s korsningar i olika kombinationer, främst av grenigt och mörkt kungsljus. Vissa individ förefaller dock vara tämligen ”rena” exemplar av grenigt kungsljus som är mycket sällsynt och tillhör hotkategori 2 (=sårbara) på den nationella rödlistan. Den andra skogsdungen, delområde e, domineras av alm som står tätt uppe på höjden i sydost men glesas ut mot ån till där marken är täckt av täta nässelbälten.

Delområde d och g utgörs av öppna betesmarker förutom den branta åbrinken på Hörstadsbäckens sydsida i delområde g som bitvis är tätt albevuxen. Fältskiktet är mestadels trivialt. Nämnvärt är dock ett stort bestånd av blåtåg i delområde g. Delområde f utgörs av ett gammalt grustag som numera är gräsbevuxet och slåttras regelbundet. Här är marken sandig och hyser arter som oxtunga, skatnäva och olika kungsljus. Delområde c utgörs av ett fuktigt parti utmed Örstorpsbäcken som invallats och enligt planerna skall omvandlas till våtmark genom att vatten pumpas in från bäcken. Området var vid inventeringen bevuxet med jättegröe, bredkaveldun, vasstarr och vass. Syftet med våtmarksprojekt, liksom med den nyanlagda dammen, är att dessa skall fungera som kvävefällor och minska näringshalten i vattnet genom naturliga reningsprocesser.


Friluftslivspotential

Området har i sin helhet en mycket stor friluftslivspotential då det utgörs av ett sammanhängande naturmarksstråk mellan, och i anslutning till, Asmundtorp och Råga Hörstad och kan nås till fots av ett stort antal människor. Även för närbelägna skolor i Asmundtorp kan området vara av intresse som undervisningslokal vid naturstudier. Det är lättillgängligt och framkomligheten är mestadels

god, även i den västra delen där flera markvägar finns i delområde b och i åkerkanten i delområde a. Dock saknas stängselövergångar på några platser liksom möjligheter att korsa bäcken.

Nödvändiga åtgärder för att bibehålla/öka natur- och rekreationsvärdena

Betet bör fortsätta i delområdena d och g och det gamla grustaget (f) bör hållas öppet liksom partiet med kungsljus i delområde b. Skogsområdena bör i möjligaste mån få utvecklas fritt och våtmarksprojektet bör fullbordas. För att underlätta för friluftslivet kan stängselövergångar och spångar anläggas på strategiska platser (se karta 12) så att möjligheterna att promenera i rundor ökar. Vallarna som omger delområde c bör vidare slås så att de blir lätt framkomliga.

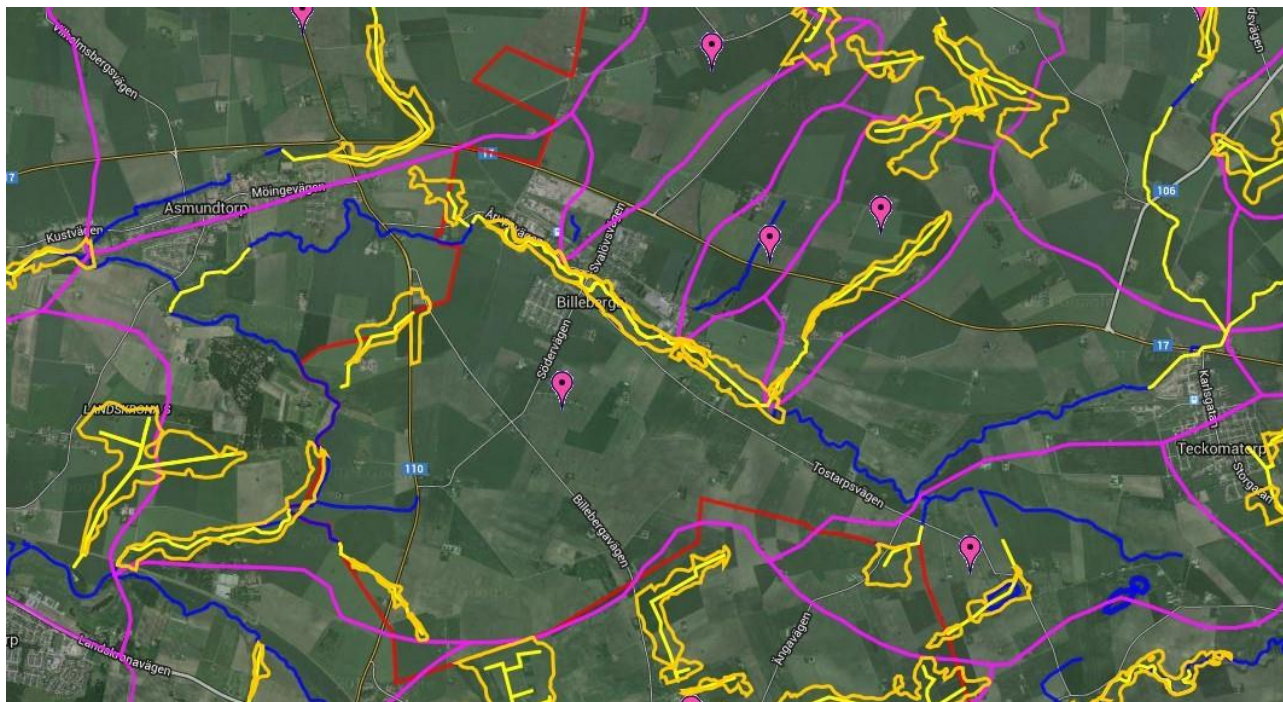

Braån direkt, det stora området på kartan

ID	E8
Namn	Braån direkt
Åker (ha)	2 710
Åker (%)	94
Bebyggt (ha)	80
Bebyggt (%)	3
Övrigt (ha)	90
Övrigt (%)	3
Total area (ha)	2 880
Vattendrag (m)	18 000
Vattendrag (m/ha)	6
Kulverterat (m)	4 200
Kulverterat (m/ha)	1
Markläckage N (ton/år)	83
Markläckage P (kg/år)	966
Infiltrationskänslig jord (ha)	0
Infiltrationskänslig jord (%)	0
Erosionsrisk	ja
Dagvattenutsläpp (antal)	8
Enskilda avlopp (antal byar)	1

Braån vid Tågerup

Beskrivning av området

Området som har indelats i fyra delområden a-d utgörs av Braåns dalgång mellan Häljarpsvåtmarken och Munkeback som med undantag för en liten ohävdad samfällighet (delområde c) består av ett sammanhängande stråk betesmarker. Topografin i området karakteriseras av branta och höga slänter på västra sidan om ån som planar ut och bildar ett flackt parti närmast vattendraget. I den sydligaste delen, delområde a, är dock den västra branten något flackare och inte fullt så hög. På den östra sidan är åslänten till största delen jämnare och mera svagt sluttande. Friska jordar dominerar i området men allt ifrån torra till blöta förhållanden förekommer inom mindre ytor. Träd och buskar saknas med undantag för en rad gamla, mycket grova, hamlade vitpilar längs ån i delområde d. Fältskiktet i delområdena a och d är tydligt gödselpåverkat, i synnerhet på de flacka partierna närmast ån, och vanliga växtarter är bland andra hundäxing, timotej, maskros, brännässla, tistlar och skräppor samt, på fuktigare mark, tuvtåtel, revsmörblomma och vecketåg. I östra delen av delområde a och i den branta västslänten i delområde d förekommer fläckvis en något rikare vegetation med arter som rödven, gullhavre, höstfibbla, gulvial och liten blålocka. Delområde c som är ohävdad och under igenväxning är tätt bevuxet med omkring halvannan meter höga bälten av foderlost, brännässla, hundkåx, sträv kardvädd med flera. Delområde b har en med övriga delområden snarlik topografi med en brant och hög slänt i den västra delen som mot öster planar ut till ett helt slätt parti närmast Braån som rinner fram i områdets östra kant. Ungefär mitt på det plana partiet går kommungränsen mellan Landskrona och Svalöv i nord-sydlig riktning. Den östra delen, som tillhör Svalövs kommun, brukas som åker medan området på landskronasidan utgörs av betesmark. Markfuktigheten är mycket varierande och växlar fläckvis mellan allt ifrån torra till blöta förhållanden. I branten och vid foten av denna finns flera små silkärspartier där rörligt grundvatten tränger fram i markytan. Beträffande vegetationen i fältskiktet skiljer sig dock delområde d avsevärt från övriga delområden. Floran i slutningen är mycket artrik sannolikt på grund av att den branta lutningen omöjliggjort gödsling och att detta parti inte översvämmas vid högvattenflöden i ån vilket också innebär en betydande gödsling av marken. Artsammansättningen växlar med fuktigheten och flera olika vegetationstyper förekommer inom ett mycket begränsat område. Några mindre delar av backen hyser en torrängsvegetation och här förekommer bland annat blodnäva och brudbröd. Andra vanliga arter på de torra till friska partierna är puktörne, darrgräs, gulmåra, samt rödven och på fuktigare mark växer bland annat näbbstarr, kärrsälting och plattsäv. Vissa av de små silkärren är helt täckta med högvuxna starrarter medan andra har en mera varierad vegetation av bland annat kabbleka, tiggarranunkel och kärrstjärnblomma. I ett av silkärren förekommer även tuvstarr samt orkidén ängsnycklar. Nere på det plana, betade partiet är däremot vegetationen betydligt mera artfattig och delvis gödselpåverkad. Längs åns kanter växer ett högvuxet bälte av foderlost, jättegröe, vass, sträv kardvädd med mera.

Potential, naturvård och rekreation

Befintliga värden: Mycket höga naturvärden. Skyddsstatus: Ingår i område av riksintresse för naturvärden. Strandskydd råder. Hela området under senare år omfattats av NOLA-avtal. Detta har nu upphört men istället har ägarna ansökt om EU-bidrag. Föreslaget som naturvårdsområde i naturvårdsplanen för M-län från 1975.

Vegetationstyp/er: Gräsmark (torräng, friskäng, fuktäng), silkärr.

Potentiella värden: Särskilt höga rekreationsvärden. Hela området har mycket höga skönhetsvärden och har ett stort potentiellt rekreationsvärde som en del i ett sammanhängande strövstråk längs ån mellan Häljarp och Asmundtorp. För närvarande är dock området tämligen svårtillgängligt och kan endast nås via Österfäladsvägens förlängning som leder fram till delområde b. I sydväst är området dessutom avskuret från Häljarpsvåtmarken av järnvägen. Däremot är framkomligheten inom området god med undantag för delområde c samt för att stängselövergångar saknas. Det finns heller inga möjligheter att korsa ån med undantag för en bro till en privat markväg inom delområde a.

Åtgärder, naturvård och rekreation

Betet bör fortsätta i sin nuvarande omfattning och gödsling av marken bör undvikas. Dessa skötselåtgärder är framför allt viktiga i delområde b vars värdefulla flora snabbt skulle försvinna om betet upphörde och/eller området gödslades. I detta delområde bör dessutom betesintensiteten ökas något så att vegetationen är ordentligt nedbetad även i de fuktiga områdena vid betesperiodens slut. Även den plana delen av betesmarken i delområde b, som i och för sig hyser en trivial flora, bör hållas ogödslad eftersom djuren med tiden sprider näringen över hela området. Detta genom att främst beta av den frodiga vegetationen i den gödslade delen och sedan lämna sin spillning på mindre attraktiva betespartier som därmed utsätts för indirekt gödsling.

För att skapa möjligheter att promenera till fots mellan Häljarp och Asmundtorp utan att behöva gå längs bilvägen kan en vandringsled anläggas längs ån mellan dessa orter till exempel enligt förslag i karta 8. En sådan led skulle lämpa sig väl eftersom dalgången på denna sträcka är mycket vacker och till största delen består av redan nu lättframkomliga betesmarker vilket innebär att endast en mindre arbetsinsats krävs för att iordningställa leden. Vidare behöver inga nämnvärda arealer åkermark tas i besittning. Dalgångens topografi döljer dessutom förbipasserande människor för boende längs ån som därmed inte behöver uppleva någon störning i form av ökad insyn eller dylikt. Längs leden anlägges sedan stängselövergångar och spångar där så behövs. Vidare måste passage av järnvägen norr om Häljarpsvåtmarken möjliggöras. Detta kan eventuellt ske genom någon typ av spång under bron. Möjligheten till passage bör även beaktas vid om-/utbyggandet av järnvägsbron i samband med dragningen av västkustbanan. En led skulle innebära en avsevärd förhöjning av områdets rekreativvärden och även innebära att allmänhetens tillgång till fina naturområden i trakten förbättras betydligt. En förutsättning för att anlägga en sådan led igenom område 2.1 är dock att den även fortsätter genom område 2.2 (se detta) så att ett sammanhängande stråk bildas.

Braån vid Tågerup – Munkebäck

Beskrivning

Området som har indelats i fyra delområden a-d utgörs av Braåns dalgång mellan Häljarpsvåtmarken och Munkebäck (se karta 8) som med undantag för en liten ohävdad samfällighet (delområde c) består av ett sammanhängande stråk betesmarker. Topografin i området karakteriseras av branta och höga slänter på västra sidan om ån som planar ut och bildar ett flackt parti närmast vattendraget. I den sydligaste delen, delområde a, är dock den västra branten något flackare och inte fullt så hög. På den östra sidan är åslänten till största delen jämnare och mera svagt sluttande. Friska jordar dominerar i området men allt ifrån torra till blöta förhållanden förekommer inom mindre ytor. Träd och buskar saknas med undantag för en rad gamla, mycket grova, hamlade vitpilar längs ån i delområde d.

Fältskiktet i delområdena a och d är tydligt gödselpåverkat, i synnerhet på de flacka partierna närmast ån, och vanliga växtarter är bland andra hundäxing, timotej, maskros, brännässla, tistlar och skräppor samt, på fuktigare mark, tuvtåtel, revsmörblomma och vejetåg. I östra delen av delområde a och i den branta västslänten i delområde d förekommer fläckvis en något rikare vegetation med arter som rödven, gullhavre, höstfibbla, gulvial och liten blålocka. Delområde c som är ohävdad och under igenväxning är tätt bevuxet med omkring halvvannan meter höga bälten av foderlosta, brännässla, hundkäx, sträv kardvädd med flera.

Delområde b har en med övriga delområden snarlik topografi med en brant och hög slänt i den västra delen som mot öster planar ut till ett helt slätt parti närmast Braån som rinner fram i områdets östra kant. Ungefär mitt på det plana partiet går kommungränsen mellan Landskrona och Svalöv i nord-sydlig riktning. Den östra delen, som tillhör Svalövs kommun, brukas som åker medan området på landskronasidan utgörs av betesmark. Markfuktigheten är mycket varierande och växlar fläckvis mellan allt ifrån torra till blöta förhållanden. I branten och vid foten av denna finns flera små silkärspartier där rörligt grundvatten tränger fram i markytan.

Beträffande vegetationen i fältskiktet skiljer sig dock delområde d avsevärt från övriga delområden. Floran i slutningen är mycket artrik sannolikt på grund av att den branta lutningen omöjliggjort gödsling och att detta parti inte översvämmas vid högvattenflöden i ån vilket också innebär en betydande gödsling av marken. Artsammansättningen växlar med fuktigheten och flera olika vegetationstyper förekommer inom ett mycket begränsat område.

Några mindre delar av backen hyser en torrängsvegetation och här förekommer bland annat blodnäva och brudbröd. Andra vanliga arter på de torra till friska partierna är puktörne, darrgräs, gulmåra, samt rödven och på fuktigare mark växer bland annat näbbstarr, kärrsälting och plattsäv. Vissa av de små silkärren är helt täckta med högvuxna starrarter medan andra har en mera varierad vegetation av bland annat kabbleka, tiggarranunkel och kärrstjärnblomma. I ett av silkärren förekommer även tuvstarr samt orkidén ängsnycklar. Nere på det plana, betade partiet är däremot vegetationen betydligt mera artfattig och delvis gödselpåverkad. Längs åns kanter växer ett högvuxet bälte av foderlost, jättegröe, vass, sträv kardvädd med mera.

Potential, naturvård och rekreation

Naturvärden är höga och landskapsbilden mycket vacker. Betertrycket kan öka, särskilt på den södra sidan. Där finns också potential till att skapa våtmarker eller återställa åns forna lopp. Det bör även finnas möjlighet att partier av ån kan tillåtas att meandra.

Potentiella värden: Särskilt höga rekreationsvärden. Hela området har mycket höga skönhetsvärden och har ett stort potentiellt rekreationsvärde som en del i ett sammanhängande strövstråk längs ån mellan Häljarp och Asmundtorp. För närvarande är dock området tämligen svårtillgängligt och kan endast nås via Österfäladsvägens förlängning som leder fram till delområde b. I sydväst är området dessutom avskuret från Häljarpsvåtmarken av järnvägen. Däremot är framkomligheten inom området god med undantag för delområde c samt för att stängselövergångar saknas. Det finns heller inga möjligheter att korsa ån med undantag för en bro till en privat markväg inom delområde a. Det bör vara möjligt att skapa ett promenatstråk från Häljarps hållplats under järnvägen (via gamla bron) och bort mot Munkeback.

Åtgärder, naturvård och rekreation

Betet bör fortsätta i sin nuvarande omfattning och gödsling av marken bör undvikas. Dessa skötselåtgärder är framför allt viktiga i delområde b vars värdefulla flora snabbt skulle försvinna om betet upphörde och/eller området gödslades. I detta delområde bör dessutom betesintensiteten ökas något så att vegetationen är ordentligt nedbetad även i de fuktiga områdena vid betesperiodens slut. Även den plana delen av betesmarken i delområde b, som i och för sig hyser en trivial flora, bör hållas ogödslad eftersom djuren med tiden sprider näringen över hela området. Detta genom att främst beta av den frodiga vegetationen i den gödslade delen och sedan lämna sin spillning på mindre attraktiva betespartier som därmed utsätts för indirekt gödsling. Utreda möjligheterna till våtmarker och återställande av åns forna lopp. Möjlighet till så kallad ranchdrift bör beaktas.

Det bör vara möjligt att skapa ett promenatstråk från Häljarps hållplats under järnvägen (via gamla bron) och bort mot Munkeback.

Betesmark, Braån Munkeback - Asmundtorp

Beskrivning

Dalgången är framträdande och mycket vacker. Den är dock mestadels ohävdad och stadd i igenväxning. På Svalövssidan finns områden som svämas över varje år. Bitvis är det svårt att ta sig fram. Inga högre floravärden finns. Nära Asmundtorps rinner Hörstadsbäcken ut i Braån. Söder om Asundtorp rinner Braån genom ett gammalt tegelbruksområde med dammar och sen förbi

Rönneberga hembygdsgård. Tegelbruksområdet består av vildvuxen med höga träd. Mycket omväxlande natur

Potential, naturvård och rekreation

Befintliga värden: Mycket vacker landskapsbild. Rik småfågelsfauna i tegelbruksområdet. Mycket stor

Åtgärder

Området bör hävdas så att det öppna landskapet kan behållas. Fladdermusholkar och möjligtvis åtgärd för kungsfiskare i branterna ö om Hembygdsgården. Anläggande av stigar och öppethållande av landskapet.

Asmundtorp Billeberga

Beskrivning

Braån rinner fram genom en grund dalgång där det finns m eller mindre hävdade betesmarker.

Potential, naturvård respektive rekreation

Måttliga värden

Måttlig

Åtgärder

Betet bör fortsätta eller de öppna markerna hållas öppna på annat sätt. Möjligt gångstråk till Billeberga men flera svåra passager.

Turenäs till Billeberga (vägbro mot Södra Möinge)

Beskrivning

Ån är mer eller mindre uträtad längs denna sträcka. Skyddszoner finns anlagda. Sträckan ligger i intensiv jordbruksbygd och längs stora delar av ån finns Salixodlingar. Inom Billeberga samhälle gränsar ån till tomtmark

Naturvärden


Begränsade och svårbedömd potential

Rekreativvärden

Små och med liten potential



Braån vid Asmundtorp och Munkebäck

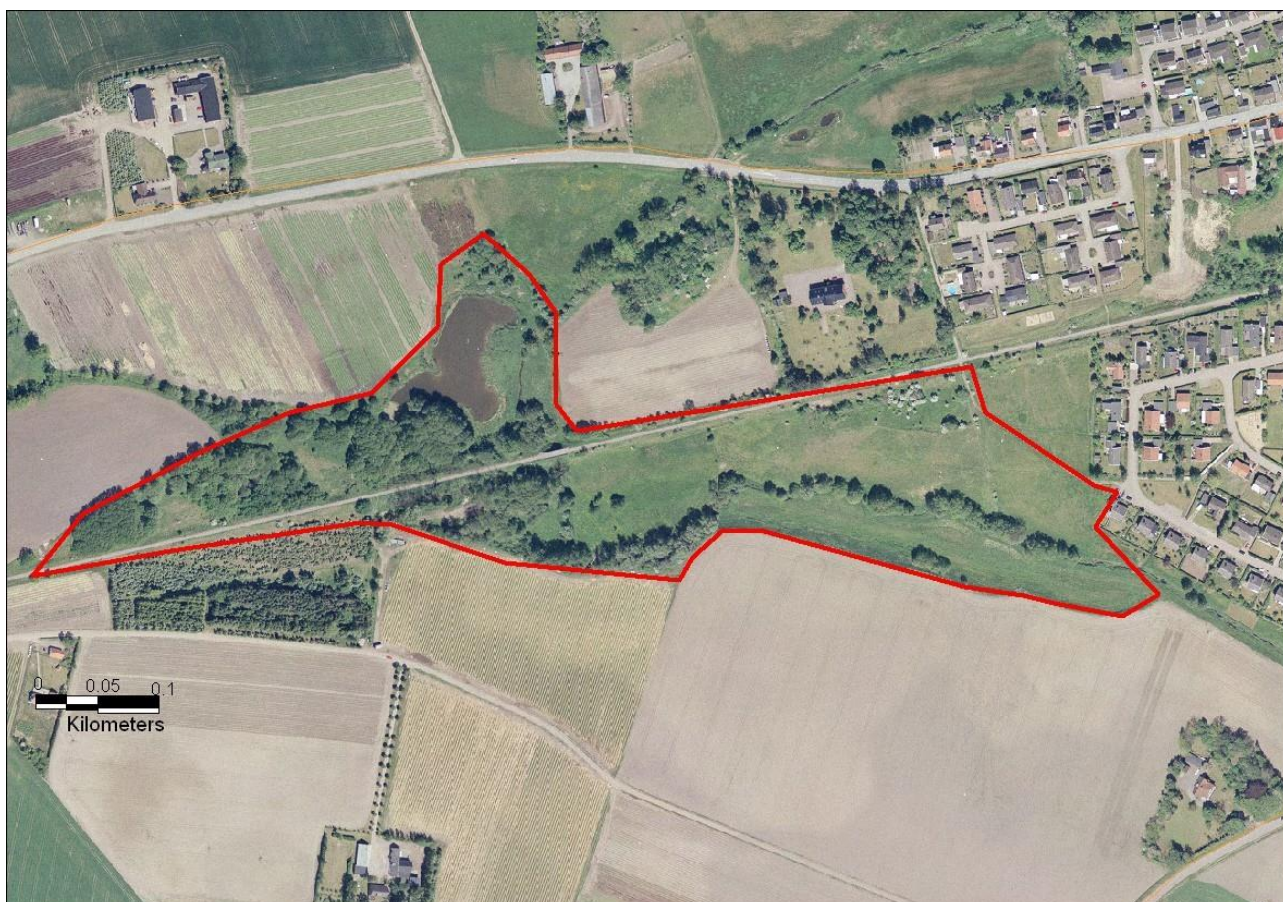

Lilla Hörstadsbäcken vid Råga Hörstad

E 8, sso Asmundtorp

Kommun: Landskrona och Svalöv.

Vattendrag: Braån. Läge: Ca 2,5 km SSO om Asmundtorps kyrka.

Befintliga värden: Höga naturvärden. Potentiella värden: Särskilt höga rekreationsvärden.

Skyddsstatus: Ingår i område av riksintresse för naturvärden. Strandskydd råder. Nedre delen, upp till reningsverket, är föreslaget som naturvårdsområde i naturvårdsplanen för M-län från 1975.

Vegetationstyp/er: Blandlövskog, björkskog, gräsmark.

Områdesbeskrivning

Detta område som är indelat i tre delområden (a-c) utgörs av mestadels branta och höga sluttningar på sydvästsidan av ån (se karta 8). Nordostsidan är betydligt mera flack och brukas som åker med undantag för vissa partier där skyddszoner anlagts närmast ån. Marken i området består av övervägande friska jordar och vegetationen är ohävdad. På sträckan mellan reningsverket och hembygdsgården (delområde c) är ådalen täckt av tät, snårig lövskog och busksnår och den sydöstra delen (delområde a) är björkskogsklädd i sluttningens övre del. I övrigt är området öppet förutom längs själva ån som kantas av al och olika Salixarter främst knäckepil och korgvide.

Fältskiktet är på de flesta håll frodigt, tätt och uppemot två meter högt. Vanliga arter är nässlor, hallon och björnbär som fläckvis bildar ogenomträngliga snår samt kirskaål och rosendunört. Just nedströms en större gård på sydsidan av ån i delområde b finns dock ett mera lättframkomligt parti med f d betesmarker som är inhägnade med fårstängsel. Dessa har inte betats den senaste tiden men är ännu öppna och hyser en artfattig grässvål med bland annat knylhavre. I åkröken just uppströms gården finns gott om puktörne i den här mycket branta västra åbrinken. Ytterligare uppströms planar brinken ut och sista biten upp till Hörstadsbäckens anslutningspunkt omges ån av åkermark som går ända intill vattendraget.

Friluftslivspotential

Området är för närvarande svåråtkomligt och dessutom snårigt och mycket svårt att ta sig fram i varför de nuvarande rekreationsvärdena är låga. Ådalens dramatiska topografi och vildvuxna växtlighet gör dock att området erbjuder trevliga naturupplevelser och det har höga potentiella friluftsvärden som en del i en sammanhängande vandringsled mellan Häljarp och Asmundtorp.

Nodvändiga åtgärder för att bibehålla/öka natur- och rekreationsvärdena

För att gynna friluftslivet kan en vandringsled anläggas längs ån nere i dalen genom att röja fram en stig i fältskiktet. Denna bör dras så pass högt över ån att den ligger över vattenytan även vid högvattenflöden. Där så behövs anläggs även stängselövergångar och spångar över ån i anslutning till strövstigen. På en del mindre sträckor behöver även skyddszoner anläggas längs ån eller just ovanför åbrinken för att öka framkomligheten. En förutsättning för att en led genom detta område skall bli meningsfull är dock att den även dras genom område 2.1 (se detta) så att en sammanhängande led bildas mellan Häljarp och Asmundtorp. Det vore även önskvärt att återuppta betet i de f d hagarna nedströms gården i delområde b och att utöka betet ytterligare i dalgången eftersom området annars på sikt kommer att växa igen.

Hot mot områdets natur/rekreationsvärden

Ohävd: Dalgången är för närvarande under igenväxning på hela sträckan vilket innebär ett visst hot mot flora- och rekreationsvärdena.

E 8, soder Asmundtorp och osterut

Kommun: Landskrona och Svalöv.

Vattendrag: Braån. Läge: Mellan Asmundtorp och Billeberga.

Potentiella värden: Höga naturvärden.

Skyddsstatus: Ingår i område av riksintresse för naturvärden. Strandskydd råder med vissa inskränkningar utom inne i Billeberga där detta upphävts helt. Vegetationstyp/er: Åker, gräsmark (friskäng, fuktäng).

Områdesbeskrivning

På denna sträcka, från hembygdsgården i Asmundtorp till cirka en km öster om Billeberga, slingrar sig Braån fram genom ett mestadels flackt jordbrukslandskap. Åkanten är brant men ej så hög och kantas till övervägande del av åker eller, där ån passerar genom Billeberga, av bebyggelse. Ett undantag utgör en sträcka av betesmarker med tämligen trivial vegetation just uppströms väg 110. På sydsidan av ån övergår betesmarken mot öster i ett mindre, ohävdad område med högvuxet fältskikt av bland annat hundkäs och ytterligare uppströms tar åkermarken åter vid, bland annat flera större fält med energiskog. På norrsidan av ån sträcker sig betesmarken med undantag för en del privat tomtmark ända bort till Billeberga där två dammar anlagts i höjd med reningsverket. Åkanterna är på större delen av sträckan tätt bevuxna med korgvide, vass, rosendunört, och andra högvuxna arter och utgör därmed en värdefull miljö för den hårt undanträngda faunan i trakten. Bland annat uppehåller sig mycket småfågel i ridån av buskar och örter, t ex steglits som livnär sig på frön bland annat ifrån de många tistlar som växer längs ån. Även enstaka exemplar av jätteloka växer längs ån.

Friluftslivspotential

Denna sträcka hyser inga större värden för friluftslivet då ån är svårtillgänglig och till största delen omges av åker. Även i betesmarkerna är framkomligheten måttlig på grund av åtskilliga stängsel utan övergångar. Möjligen kan en vandringsled anläggas längs ån mellan Asmundtorp och Billeberga men detta förutsätter att skyddszoner anläggs längs större delen av sträckan.

Nodvändiga åtgärder för att bibehålla/öka natur- och rekreationsvärdena

För att öka naturvärdena kan med fördel skyddszoner anläggas längs ån på de sträckor där åkermarken idag går ända intill åkanten. Jätteloka bör hållas under uppsikt och vid behov bekämpas.


Hot mot områdets natur/rekreationsvärden

Rationellt jordbruk: Brukandet av marken som åker ända intill vattendraget medför ökad erosionsrisk och risk för deposition av gödsel- och bekämpningsmedel i ån samt ökat läckage av näringsämnen från omgivande mark.

F/G, SAXÅN – NEDRE DELEN

Saxån direkt, F/G1

16/12/2014

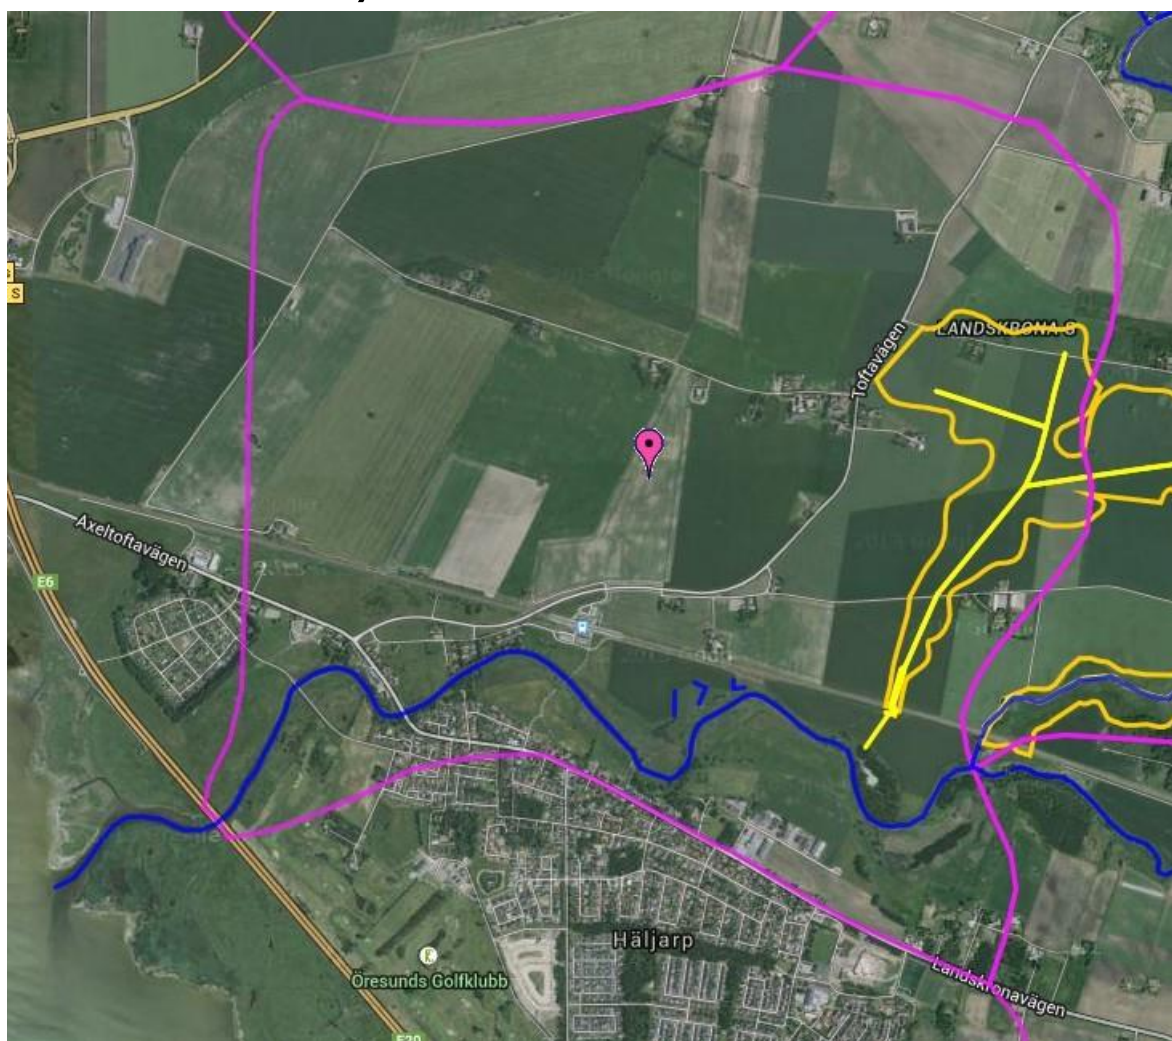

Saxån

ID	F/G1
Namn	Saxån direkt
Åker (ha)	610
Åker (%)	87
Bebyggt (ha)	20
Bebyggt (%)	3
Övrigt (ha)	70
Övrigt (%)	10
Total area (ha)	700
Vattendrag (m)	7 400
Vattendrag (m/ha)	11
Kulverterat (m)	1 800
Kulverterat (m/ha)	3
Markläckage N (ton/år)	19
Markläckage P (kg/år)	223

Infiltrationskänslig jord (ha)
Infiltrationskänslig jord (%)
Erosionsrisk nej
Dagvattenutsläpp (antal) 5
Enskilda avlopp (antal byar) 1

Beskrivning

Häljarps våtmark

27 ha

Våtmarken, som anlades av under hösten 1993, har vid normalvattenstånd en vattenspegel på omkring 3,5 ha och omges, inklusive skogsplanteringar från 1988 och 1995, av ett större område naturmark. Våtmarken är anlagd i en naturlig sänka i terrängen som fördjupats och omges av mycket svagt sluttande stränder. Detta medför att vattenytans storlek varierar kraftigt med vattenståndet i ån och därmed varierar också markfuktigheten i områdets lägre liggande delar mellan allt ifrån översvämmade till friska förhållanden. Vid högvattenstånd i Öresund vänder ibland strömmen i ån och salt havsvatten tränger långt upp i vattendraget varvid våtmarken fylls med brackvatten. Området har tidigare odlats.

Runt våtmarkens södra strand bedrivs bete men för övrigt är marken närmast vattenytan ohävdad. En stor del av schaktmassorna lades vid utgrävningen på den östra stranden där en mängd konkurrenssvaga pionjärarter snabbt tagit den bara marken i besittning. Dessa arter är dock redan på väg ut och marken är under snabb igenväxning med vass, rosendunört och klibbal. På den västra stranden finns ett sankt område med täta bälten av vass, rörflen och andra högvuxna arter som nu blivit till en ö mellan våtmarken och Saxån. På sydsidan är marken täckt av en tät, väl nedbetad grässvål som domineras av krypven, kärrkavle och, fläckvis, tuvtåtel. I denna matta står ett stort antal kraftiga veketågstuvor som ratas av djuren och även en del nässelruggar förekommer. Partier med fin torrängsflora förekommer. Norr om våtmarken förekommer täta vassar och en björkskog. Några parter med planterade blandskogar finns öster. Lökgroda förekommer området.

Naturvärden

Området är rikt varierat med flera olika naturtyper. Våtmark, friskäng, fuktäng, torräng, mangelgrav olika skogstyper, vassbälten och slyskog.

Potential; Området i söder kan genom intensivare bete eller kompletterande hävd bli bra strandängar för fågellivet.

Åtgärder; Rensa mangelgrav, tag bort staket mot våtmarken, tag bort staket mot skogsdunge i väster. Skapa nya dammar för lökgroda. Hävda torrängsfragmenten genom harvning. Ta bort alskogen sydöst om våtmarken.

Rekreativvärden

Bra stig finns runt området.

Potential; Möjligheter att skapa anslutningar till andra stigar.

Åtgärder; Märka upp stigar och bygga några spänger.

Strandängar väster om Häljarps våtmark

ca 10 ha

Tidigare betat och odlat område som vuxit igen med vass och annan högvuxen vegetation. Enstaka grunda vattensamlingar förekommer. Tekniska verken har anlagt en dagvattendamm med LIP-medel. Flera dräneringsrör från åkrarna mynnar i söder och dräneringsvattenet översilar. Floran har enligt uppgift varit fin med bla ängsnycklar. Vassen är nedslagen av Limnoteknik och området stängslas och skall betas med Highland cattle.

Naturvärden
Strandäng
Mycket hög potential om betestrycket blir lämpligt.
Kompletterande slåtter och röjning

Rekreativvärden
Låga men det går att gå runt området längs Saxån.

Det betade området ej lämpligt för rekreation men det går bra att gå runt.
Åtgärd; Stättor

Öster om Häljarps hållplats

6,6 ha
Området har tidigare betats men stadd i kraftig igenväxning. I området anlades dammar under början av 2000-talet. Dammarna och omgivningarna hyste ett mycket rikt fågelliv efter anläggandet. Massorna har hanterats inom området och en del har använts för att höja omgivande åkermark. Området växer snabbt igen med vass och annan högvuxen vegetation.

Naturvärdena
Dammar med rikt fågelliv
Kan bli fina strandängar med ett rikt fågelliv
Bete eller slåtter och bortforsling av gräs/vass

Rekreativvärden
Inga och utan åtgärder

Poppeldunge

3 ha
En ca 50 år gammal poppeeldunge som planterats på tidigare åkermark. Förmodligen har det varit svårt att odla marken. En damma anlades med LIP-medel 1999.

Naturvärden
Damm och höga popplar, en hel del död ved. Viktigt för fältviltet.

Rekreativvärdet är lågt.

Lundåkrabuktens golfbana
4 ha
Område mellan Lundåkrabuktens golfbana och Saxån. Området är ca 80 m brett och består mest av högvuxet gräs, åkertistlar och vass. Marken är sandig och rester efter ett gärd av sand (tång?) finns. I området finns också en mindre damm som bör vara värdefull för grodor. Området har tidigare brukats som åker (och träda). Troligen inga botaniska värden.

Naturvärden
Troligen inga botaniska värden. Bör vara värdefullt för småfågel. Värdefullt för insekter p g a gott om tistlar. Kan vara värdefull rast- och födosökslokal för fåglar under sträcktider.
Potential; Bör kunna bli fin strandängsmark om området slåttas/betas. Bör kunna bli fin fågellokal.
Åtgärder; Åtmistode del av området bör slåttas för att utröna om en fin strandäng kan skapas.
Dammen bör hållas öppen och resterna av gärdet vårdas.

Rekreation

Potential; Låg på grund av närheten till motorvägen. Ett promenadstråk kan ordnas runt golfbanan. Åtgärd; Möjlig promenadstig i kanten av golfbanan.

F/G 1, Flygeltofta ängar

Kommun: Landskrona. Vattendrag: Saxån. Läge: Ca 4 km SO Landskrona centrum.

Befintliga värden: Särskilt höga naturvärden och höga rekreativvärden. Potentiella värden: Mycket höga rekreativvärden.

Skyddsstatus: Delområde a är avsatt som naturreservat och delområde b omfattas av landskapsbildskydd. Hela området ingår i område av riksintresse för naturvärden. Strandskydd råder och är mot landsidan utökat upp till motorvägen (E6). Vegetationstyp/er: havsstrandäng.

Områdesbeskrivning

Saxån mynnar i Öresund strax sydväst om Landskrona på Lundåkrabuktens strandängar som grovt räknat omfattar ett ca 60 ha stort område (se karta 3). Topografin är mycket flack och området översvämmas tidvis av havet vilket i kombination med betet givit upphov till en speciell vegetationstyp, som i Sverige endast förekommer på vissa kuststräckor i sydvästsåne, med många salttoleranta växter. Markfuktigheten varierar alltså kraftigt under olika perioder men kan generellt sägas beskriva en gradient från blöta till friska förhållanden från strandlinjen och inåt land.

Vid mynningen delar sig ån i två fåror mellan vilka Koön är belägen. Området norr om Koön (delområde a) är naturreservat och denna del av strandängarna har betats kontinuerligt under lång tid och hyser en artrik flora. I den väl nedbetade svålen som domineras av bland annat salttåg och krypven växer strandaster, havssälting och saltmålla. Tidigare har även ängskorn, strandnål och ormax funnits i området varav den förstnämnda nyligen har återinplanterats. Även fågellivet är intressant. Inga noggrannare undersökningar har gjorts av häckfågelfaunan på senare år, men bland de arter som tidigare häckat i reservatet kan nämnas sydlig kärrsnäppa, skärfläcka och småtärna varav den sistnämnda säkert observerats häcka under 1995.

På Koön och söder därom (delområde b) har strandängarna under en längre tid lämnats ohävdade med igenväxning och påtaglig utarmning av floran som följd. Dessa partier domineras numera till stora delar av kvickrot samt, närmare havet, av vass och havssäv. Söder om ön har dock betet återupptagits de senaste åren om än med alldeles för få djur. Hela strandängsområdet utgör en mycket viktig rastplats för flyttfågel och är av naturvårdsverket klassat som en internationellt betydelsefull kustlokal för fågellivet.

Friluftslivspotential

Delområde a är ett fågelskyddsområde och belagt med beträdnadsförbud under perioden 1/4 till 31/7. Under övrig tid är emellertid reservatet väl lämpat för promenader och är på grund av sitt tätortsnära läge av stort värde för den natur- och kulturintresserade allmänheten. Strandängarna ligger inom cykel- respektive gångavstånd från Landskrona och Häljarp och kan nås från Axeltofta koloniområde norr om Häljarp via en gång/cykelväg under E6:an. Där vägen ansluter till reservatet finns även en stängselövergång och strax sydost om denna ett fågeltorn. Delområde b är också av stort värde från rekreationssynpunkt och kan nås via en grusväg från Barsebäcksvägen just söder om bron över E6:an. Då betet nu återupptagits i delområde b, förutom på Koön, är terrängen mestadels lättframkomlig i hela strandängsområdet. Strandängarna är indelade i ett fåtal mycket stora hagar och de flesta stängslen är försedda med övergångar vilket också bidrar till att öka framkomligheten. Dock är det här på sin plats att framföra en varning för argsinta tjurar som kan finnas i vissa av hagarna.

Nodvändiga åtgärder för att bibehålla/öka natur- och rekreationsvärdena

Koön bör röjas eller brännas av varefter betet omedelbart bör återinföras. Söder om Koön behöver betet intensifieras och även här finns visst behov av bränning av gammalt gräs. Det är dessutom av stor vikt att betet i delområde b, liksom är fallet i delområde a, inte begränsas mot havet till så att vegetationen hålls nedbetad ända ut i vattnet. Detta för att hålla tillbaka det bälte av vass och havssäv som annars bildas utanför hagen. Gödsling i hagarna får heller inte förekomma.

För att underlätta för friluftslivet bör ytterligare några stängselövergångar sättas så att det blir möjligt att färdas till fots över hela strandängsområdet. Mot bakgrund av områdets stora friluftslivspotential bör dessutom "snällare" betesdjur eftersträvas i hagarna. Dock är det från florasynpunkt viktigt att betet även fortsättningsvis utföres av nötkreatur.

Om strandängarna i framtiden blir mera välbesökta bör dock en utvidgning av fågelskyddsområdet till att omfatta även delområde b övervägas för att skydda det störningskänsliga fågellivet. En ny inventering av fågelfaunan, såväl häckfågel som rastande fågel, är önskvärd för att erhålla aktuell kunskap härom. Vidare bör de pågående provruteinventeringarna av vegetationen i delområde b upprepas med lämpliga intervall.

Intressekonflikter

Rekreation-naturvård: Hela strandängsområdet är en mycket viktig lokal för såväl häckande som rastande fågel som är störningskänsliga särskilt under häckningstid. Detta innebär att naturvärdena i området delvis står i konflikt med bedrivandet av friluftslivsaktiviteter som promenader och fiske. Konflikten kan dock lösas genom att beträdnadsförbud under samma tid som redan råder i delområde a införs i hela området.

Hot mot områdets natur/rekreationsvärden

Ohävd och rationell boskapsdrift: Igenväxning av strandängarna på grund av inget eller för svagt bete. Svårigheter råder att få tag på tillräckligt antal betesdjur till delområde b. Orsaken är dels brist på djur och dels olika uppfattningar hos naturvårdande myndigheter och djurhållaren om lämpligt antal djur/ha. Djurhållaren kan dessutom frukta en ökad risk för parasitangrepp då djuren vistas på periodvis översvämmad mark, särskilt om betet bedrivs ända ut i vattnet. Om betestrycket är för svagt uteblir dock till stor del de positiva effekterna på floran eftersom djuren då tenderar att snabbt beta ner en mindre del av hagen och sedan endast äta av det nya späda gräset som växer upp på dessa ytor medan resten av hagen fortsätter att växa igen.

Exploatering: Grundbottenområdena utanför strandängarna som har mycket stort värde för den marina faunan hotas av exploateringsintressen.

F/G 1, Häljarpsvåtmarken

Kommun: Landskrona. Vattendrag: Saxån. Läge: Ca 500 m NO Häljarp.

Befintliga värden: Mycket höga naturvärden och särskilt höga rekreationsvärden.

Skyddsstatus: Ingår i område av riksintresse för naturvärden. Utökat strandskydd råder. Ligger delvis inom område föreslaget som naturvårdsområde i naturvårdsplanen för M-län från 1975.

Vegetationstyp/er: Gräsmark (friskäng, fuktäng), vassbälten, våtmark, damm, blandskog, tallskog.

Områdesbeskrivning

Våtmarken, som anlades av Landskrona kommun under hösten 1993, har vid normalvattenstånd en vattenspiegel på omkring 3,5 ha och omges, inklusive skogsplanteringar från 1988 och 1995, av ett större område naturmark. Våtmarken är anlagd i en naturlig sänka i terrängen som fördjupats och

omges av mycket svagt sluttande stränder. Detta medför att vattenytans storlek varierar kraftigt med vattenståndet i ån och därmed varierar också markfuktigheten i områdets lägre liggande delar mellan allt ifrån översvämmade till friska förhållanden. Vid högvattenstånd i Öresund vänder ibland strömmen i ån och salt havsvatten tränger långt upp i vattendraget varvid våtmarken fylls med brackvatten

Runt våtmarkens södra strand bedrivs fårbeta men för övrigt är marken närmast vattenytan ohävdad. En stor del av schaktmassorna lades vid utgrävningen på den östra stranden där en mängd konkurrenssvaga pionjärarter snabbt tagit den bara marken i besittning. Dessa arter är dock redan på väg ut och marken är under snabb igenväxning med vass, rosendunört och redan meterhög klibbal. På den västra stranden finns ett sankt område med täta bälten av vass, rörflen och andra högvuxna arter som nu blivit till en ö mellan våtmarken och Saxån. På sydsidan är marken täckt av en tät, väl nedbetad grässvål som domineras av krypven, kärrkavle och, fläckvis, tuvtåtel. I denna matta står ett stort antal kraftiga veketågstuvor som ratas av fåren och även en del nässelruggar förekommer.

Friluftslivspotential

Våtmarken med omnejd är lättillgänglig för allmänheten och utgör ett mycket viktigt promenadområde på gångavstånd för boende i Häljarp. Området kan även nås med hjälp av bil eller buss från Landskrona centrum, cirka fem km avlägset. På en generöst tilltagen vändplats vid områdets västra ända finns goda parkeringsmöjligheter. Ån längs våtmarken erbjuder dessutom goda möjligheter till fritidsfiske och området utgör en viktig lokal vid naturstudier för närbelägna skolor i Häljarp och även för skolor i Landskrona.

Framkomligheten i området varierar och strandområdena i öster och väster är mycket svårframkomliga beroende på den täta växtligheten. Dock finns en del stigar och vägar i området som vanligen är lätta att färdas längs. Över utloppet från våtmarken till ån har byggts en rörlig bro som anpassar sig efter vattennivån och det högre uppströms liggande inloppet till våtmarken sker genom två nedgrävda kulvertar. Detta gör att man obehindrat kan ta sig fram på den stig som löper längs åns sydsida. Utmed stigen har ett antal fiskeplatser röjts fram i vassbältet som kantar ån. Stigen övergår på östra sidan av våtmarken i en markväg som viker av från åfåran och leder ned till fårhagen i områdets södra del. Delar av såväl stigen som markvägen är dock, åtminstone periodvis, dåligt röjda och då svårframkomliga.

Nodvändiga åtgärder för att bibehålla/öka natur- och rekreationsvärdena

Hela det östra strandområdet behöver snarast röjas fritt från uppväxande träd och buskar. Även fältskiktet behöver röjas på detta parti varvid bränning kan vara en lämplig och effektiv metod. Alternativt kan vegetationen slås med slätterbalk eller liknande. Efter röjningen bör bete omedelbart införas. Annu skulle en röjning av området endast kräva en mindre arbets- och kostnadsinsats. Om dessa åtgärder dröjer kommer däremot ett eventuellt framtida röjningsarbete att bli betydligt mer komplicerat och därmed även betydligt dyrare.

Vassbältena på ön mellan våtmarken och ån bör däremot få vara kvar och åtgärderna bör här inskränkas till att kontinuerligt röja bort eventuellt uppväxande träd och buskar. Befintliga vägar och stigar behöver dessutom röjas oftare så att de alltid är lättframkomliga. Vidare bör den pågående vegetationsövervakningen på den östra stranden i form av linjeanalyser upprepas med lämpliga intervall för att fortlöpande hålla växtlighetens utveckling under kontroll. För att minska störningen på fågellivet bör de mest strandnära partierna i söder och i öster upp till markvägen förses med beträdnadsförbud under häckningstiden.

Intressekonflikter

Rekreation-naturvård: Utnyttjande av området för t ex promenader och fiske står delvis i konflikt med bevarandet av områdets naturvärden eftersom våtmarken hyser en rik fågelfauna med bland annat många häckande vadarfåglar som är mycket känsliga för störning under häckningstiden. Konflikten kan dock lösas genom beträdnadsförbud av vissa partier under häckningstiden.

Hot mot områdets natur/rekreativsvärden

Ohävd: Det ohävdade östra strandområdet är för närvarande under snabb igenväxning och kommer om inget görs inom ett fåtal år att vara täckt av tät vassruggar och dungar av al.

Området skulle då förlora sin attraktionskraft för vadarfåglar och värdet som häckningslokal skulle minska avsevärt då träd invid vattnet blir utmärkta spaningsplatser för kråkor och andra äggplundrare.

F/G 1, Häljarps våtmark, Munkebäck

Kommun: Landskrona. Vattendrag: Braån. Läge: Ca 7,5 km ONO Häljarp.

Befintliga värden: Mycket höga naturvärden. Potentiella värden: Särskilt höga rekreativsvärden.

Skyddsstatus: Ingår i område av riksintresse för naturvärden. Strandskydd råder. Hela området under senare år omfattats av NOLA-avtal. Detta har nu upphört men istället har ägarna ansökt om EU-bidrag. Föreslaget som naturvårdsområde i naturvårdsplanen för M-län från 1975.

Vegetationstyp/er: Gräsmark (torräng, friskäng, fuktäng), silkärr.

Områdesbeskrivning

Området som har indelats i fyra delområden a-d utgörs av Braåns dalgång mellan Häljarpsvåtmarken och Munkebäck (se karta 8) som med undantag för en liten ohävdad samfällighet (delområde c) består av ett sammanhängande stråk betesmarker. Topografin i området karakteriseras av branta och höga slänter på västra sidan om ån som planar ut och bildar ett flackt parti närmast vattendraget. I den sydligaste delen, delområde a, är dock den västra branten något flackare och inte fullt så hög. På den östra sidan är åslänten till största delen jämnare och mera svagt sluttande. Friska jordar dominerar i området men allt ifrån torra till blöta förhållanden förekommer inom mindre ytor. Träd och buskar saknas med undantag för en rad gamla, mycket grova, hamlade vitpilar längs ån i delområde d.

Fältskiktet i delområdena a och d är tydligt gödselpåverkat, i synnerhet på de flacka partierna närmast ån, och vanliga växtarter är bland andra hundäxing, timotej, maskros, brännässla, tistlar och skräppor samt, på fuktigare mark, tuvtåtel, revsmörblomma och vecketåg. I östra delen av delområde a och i den branta västslänten i delområde d förekommer fläckvis en något rikare vegetation med arter som rödven, gullhavre, höstfibbla, gulvial och liten blåkllocka. Delområde c som är ohävdad och under igenväxning är tätt bevuxet med omkring halvvannan meter höga bälten av foderlösa, brännässla, hundkåx, sträv kardvädd med flera.

Delområde b har en med övriga delområden snarlik topografi med en brant och hög slänt i den västra delen som mot öster planar ut till ett helt slätt parti närmast Braån som rinner fram i områdets östra kant. Ungefär mitt på det plana partiet går kommungränsen mellan Landskrona och Svalöv i nord-sydlig riktning. Den östra delen, som tillhör Svalövs kommun, brukas som åker medan området på landskronasidan utgörs av betesmark. Markfuktigheten är mycket varierande och växlar fläckvis mellan allt ifrån torra till blöta förhållanden. I branten och vid foten av denna finns flera små silkärspartier där rörligt grundvatten tränger fram i markytan.

Beträffande vegetationen i fältskiktet skiljer sig dock delområde d avsevärt från övriga delområden. Floran i sluttningen är mycket artrik sannolikt på grund av att den branta lutningen omöjliggjort

gödsling och att detta parti inte översvämmas vid högvattenflöden i ån vilket också innebär en betydande gödsling av marken. Artsammansättningen växlar med fuktigheten och flera olika vegetationstyper förekommer inom ett mycket begränsat område.

Några mindre delar av backen hyser en torrängsvegetation och här förekommer bland annat blodnäva och brudbröd. Andra vanliga arter på de torra till friska partierna är puktörne, darrgräs, gulmåra, samt rödven och på fuktigare mark växer bland annat näbbstarr, kärrsälting och plattsäv. Vissa av de små silkärren är helt täckta med högvuxna starrarter medan andra har en mera varierad vegetation av bland annat kabbleka, tiggarranunkel och kärrstjärnblomma. I ett av silkärren förekommer även tuvstarr samt orkiden ängsnycklar. Nere på det plana, betade partiet är däremot vegetationen betydligt mera artfattig och delvis gödselpåverkad. Längs åns kanter växer ett högvuxet bälte av foderlost, jättegröe, vass, sträv kardvädd med mera.

Friluftslivspotential

Hela området har mycket höga skönhetsvärden och har ett stort potentiellt rekreativsvärde som en del i ett sammanhängande strövstråk längs ån mellan Häljarp och Asmundtorp. För närvarande är dock området tämligen svårtillgängligt och kan endast nås via Österfäladsvägens förlängning som leder fram till delområde b. I sydväst är området dessutom avskuret från Häljarpsvåtmarken av järnvägen. Däremot är framkomligheten inom området god med undantag för delområde c samt för att stängselövergångar saknas. Det finns heller inga möjligheter att korsa ån med undantag för en bro till en privat markväg inom delområde a.

Nodvändiga åtgärder för att bibehålla/öka natur- och rekreativsvärdena


Betet bör fortsätta i sin nuvarande omfattning och gödsling av marken bör undvikas. Dessa skötselåtgärder är framför allt viktiga i delområde b vars värdefulla flora snabbt skulle försvinna om betet upphörde och/eller området gödslades. I detta delområde bör dessutom betesintensiteten ökas något så att vegetationen är ordentligt nedbetad även i de fuktiga områdena vid betesperiodens slut. Även den plana delen av betesmarken i delområde b, som i och för sig hyser en trivial flora, bör hållas ogödslad eftersom djuren med tiden sprider näringen över hela området. Detta genom att främst beta av den frodiga vegetationen i den gödslade delen och sedan lämna sin spillning på mindre attraktiva betespartier som därmed utsätts för indirekt gödsling.

För att skapa möjligheter att promenera till fots mellan Häljarp och Asmundtorp utan att behöva gå längs bilvägen kan en vandringsled anläggas längs ån mellan dessa orter till exempel enligt förslag i karta 8. En sådan led skulle lämpa sig väl eftersom dalgången på denna sträcka är mycket vacker och till största delen består av redan nu lättframkomliga betesmarker vilket innebär att endast en mindre arbetsinsats krävs för att iordningställa leden. Vidare behöver inga nämnvärda arealer åkermark tas i besittning. Dalgångens topografi döljer dessutom förbipasserande människor för boende längs ån som därmed inte behöver uppleva någon störning i form av ökad insyn eller dylikt. Längs leden anlägges sedan stängselövergångar och spångar där så behövs. Vidare måste passage av järnvägen norr om Häljarpsvåtmarken möjliggöras. Detta kan eventuellt ske genom någon typ av spång under bron. Möjligheten till passage bör även beaktas vid om-/utbyggandet av järnvägsbron i samband med dragningen av västkustbanan.

En led skulle innebära en avsevärd förhöjning av områdets rekreativsvärden och även innebära att allmänhetens tillgång till fina naturområden i trakten förbättras betydligt. En förutsättning för att anlägga en sådan led igenom område 2.1 är dock att den även fortsätter genom område 2.2 (se detta) så att ett sammanhängande stråk bildas.

Hot mot områdets natur/rekreativsvärden

Lågt betetryck: Ett för svagt bete kan på sikt innebära ett visst hot mot den rika floran i delområde b.

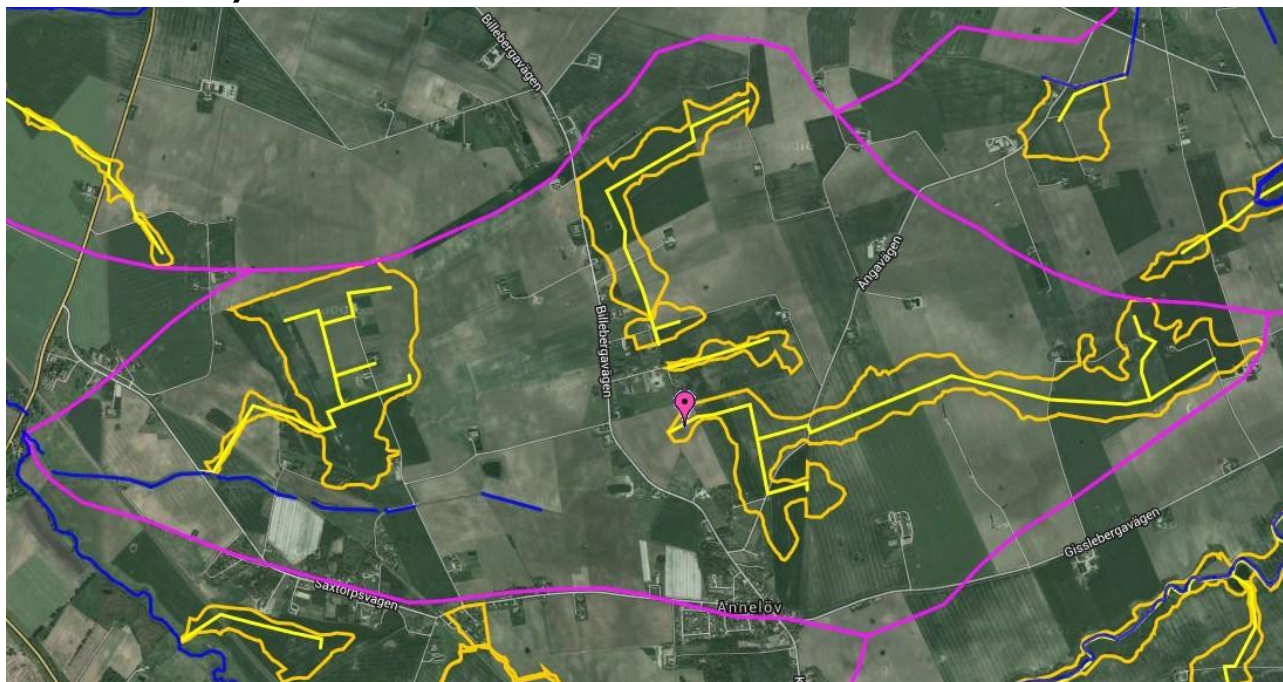

Annelöv

ID	F/G2
Namn	Annelöv
Åker (ha)	810
Åker (%)	95
Bebyggt (ha)	20
Bebyggt (%)	2
Övrigt (ha)	20
Övrigt (%)	2
Total area (ha)	850
Vattendrag (m)	2 200
Vattendrag (m/ha)	3
Kulverterat (m)	8 200
Kulverterat (m/ha)	10
Markläckage N (ton/år)	19
Markläckage P (kg/år)	223
Infiltrationskänslig jord (ha)	
Infiltrationskänslig jord (%)	
Erosionsrisk	nej
Dagvattenutsläpp (antal)	5
Enskilda avlopp (antal byar)	1

Beskrivning

Kvärlövs naturområde

Område mellan Västkustbanan och Saxån. Består i huvudsak av åkermark. I södra delen av området har två dammar anlagts och området runt dammarna betas av hästar. Saxån kantas av en bård av träd som i huvudsak består av al och saxlilja. Området är kommunalt naturreservat och området närmast ån (ca 1/3) skall bestå av permanent gräsmark med inslag av naturmark. Övrig mark skall brukas ekologiskt.(ingen besprutning eller användning av konstgödsel).

Området kring dammarna i söder och trädbården längs Saxån har naturvärden.

Området har måttlig potential när det gäller naturvärden.

Åtgärder; Anläggande av två översilningsytor genom att öppna kulvertar. Anläggande av ängsmark i anslutning till ån. Plantering av buskar och träd.

Rekreation

Området har en hög potential

Åtgärder; Anlägga stigar i området. Spång på järnvägsundergången.

Kvärlövsbäcken

Kvärlövsbäcken är rätat ca en m bred och nedskuren 1 m. Omgärdad av skyddszoner. En mindre damm finns där det ibland betas av nötboskap.

Naturvärden

Låga – kan höjas genom att plantera träd och buskar.

Rekreativvärden

Låga

Möjligt att anlägga vandringsstråk med anslutning till Kvärlövs naturområde (se ovan)

F/G 2, Mellan 1179 och Trä

Kommun: L-krona/Kävlinge/Svalöv. Vattendrag: Saxån. Läge: Mellan väg 1179 och Trä.

Aktualitet (tidpunkt för senaste uppgifter): 1993.

Befintliga värden: Särskilt höga naturvärden.

Skyddsstatus: Ingår i område av riksintresse för naturvärden. Strandskydd råder. EU-bidrag har sökts och NOLA-avtal har tidigare varit tecknade på delar av området. Ligger inom område föreslaget som naturvårdsområde i naturvårdsplanen för M-län från 1975. Vegetationstyp/er: Gräsmark, buskmark.

Områdesbeskrivning

Området består av Saxåns dalgång mellan väg 1179 och uppströms till Trä. Dalgången, vars topografi varierar mellan branta höga åbrinkar och mera flacka sluttningar, utgöres här till största delen av betesmarker men vissa partier har idag vuxit igen med täta buskage av hagtorn, slån och fläder. Vegetationen är på vissa håll gödselpåverkad och förhållandevis trivial, medan andra partier hyser en artrik torrängsflora med bland annat gullvivor. Området hyser även en värdefull häckfågelfauna.

Friluftslivspotential

Området är mycket vackert och i detta avseende väl lämpat som promenadområde. Dock bör friluftsliv inte uppmuntras på denna lokal på grund av det störningskänsliga och värdefulla fågellivet. Vidare är möjligheterna till bilparkering i anslutning till området små och avsaknaden av stängselövergångar och igenväxningen av vissa partier medför att framkomligheten på sträckan är begränsad.

Behov av åtgärder

Betet bör fortsätta och vid behov utökas på vissa delar för att motverka igenväxning. I de redan nu igenvuxna delarna kan röjning vara motiverad om de tidigare hyst, och helst ännu håller rester av, en intressant flora och störningarna inte blir för stora för den värdefulla fågelfaunan. En eventuell röjning bör utföras under vintern eller tidigt på våren för att minimera störningen på fågellivet. Området bör inventeras för att utröna behovet av röjning.

Intressekonflikter

Rekreation-naturvård: Området hyser en värdefull och störningskänslig häckfågelfauna vilket står i konflikt med bedrivandet av friluftaktiviteter.

Hot mot områdets natur/rekreativvärden

Ohävd: Igenväxning till följd av upphört eller för svagt bete hotar floran på vissa partier.



Norra Skrävlinge

ID	F/G3
Namn	Saxån direkt
Åker (ha)	1 080
Åker (%)	76
Bebyggt (ha)	50
Bebyggt (%)	3
Övrigt (ha)	300
Övrigt (%)	21
Total area (ha)	1 430
Vattendrag (m)	8 400
Vattendrag (m/ha)	6
Kulverterat (m)	5 200
Kulverterat (m/ha)	4
Markläckage N (ton/år)	34
Markläckage P (kg/år)	413
Infiltrationskänslig jord (ha)	
Infiltrationskänslig jord (%)	
Erosionsrisk	ja
Dagvattenutsläpp (antal)	3
Enskilda avlopp (antal byar)	2

Beskrivning

Betesmark Kvärlöv 7:8

3 ha

Betesmark med triviala arter. Området har framträngande grundvatten och betas med hästar. Har förmodling varit plöjd.

Naturvärden

Betesmark i anslutning till Saxån. Värde av betesmarken bör kunna ökas.

Åtgärder; förbättra bete, komplettera röjning, stängsla bättre.

Området bedöms att inte ha några rekreativvärden.

Dösjebro våtmark

1 – 2 ha

Lågt liggande åker som i stort sett årligen svämmas över. Vatten kan tas från stor kulvert som kommer från Annelöv.

Naturvärde

Åkermark – ringa naturvärden

Åtgärder; Anlägga damm med översilningsmark

Våtmarken ökar rekreativvärdet som redan finns i området.

Kvärlövs naturområde

36 ha

Område mellan Västkustbanan och Saxån. Består i huvudsak av åkermark. I södra delen av området har två dammar anlagts och området runt dammarna betas av hästar. Saxån kantas av en bård av träd som i huvudsak består av al och saxlix. Området är kommunalt naturreservat och området närmast ån (ca 1/3) skall bestå av permanent gräsmark med inslag av naturmark. Övrig mark skall brukas ekologiskt.(ingen besprutning eller användning av konstgödsel).

Området kring dammarna i söder och trädbården längs Saxån har naturvärden.

Området har måttlig potential när det gäller naturvärden.

Åtgärder; Anläggande av två översilningsytor genom att öppna kulvertar. Anläggande av ängsmark i anslutning till ån. Plantering av buskar och träd.

Rekreation

Området har en hög potential

Åtgärder; Anlägga stigar i området. Spång på järnvägsundergången.

Betesmarker väster om Dösjebro

"Natur- och rekreativvärden längs vattendragen i Saxån-Braåns avrinningsområde"

Ett cirka 6,5 ha stort område längs ån med betesmarker och i den västra delen ett parti med tallskog. Både betesmarken och skogen hyser en artrik flora, bland annat förekommer smörbollar och tuvstarr i området som dock endast förts till klass IV i länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.

Naturinventering 1999

I avgränsningen i Nvpl -93 ingår vitt skilda naturtyper.

En mycket värdefull del av området är Saxån vilken till stor del ännu meandrar fritt, något som är sällsynt idag. I ån finns en rik fiskfauna med bland annat de sårbara (2) arterna sandkrypare och grönling*. Ån kantas av en lummig bård av pil och klibbal.

*Svensson, M. m.fl. 1997. Fisken i Skånes åar och bäckar. Länsstyrelsen i Skåne.

Delområde A

Beskrivning

Tidigare avfallsdeponi som utnyttjades till 1975 och som sluttäcktes 1977*. Området är idag en halvöppen buskmark med ett heltäckande fältskikt, delvis av ruderatkaraktär. Området genomkorsas av promenadstigar och har ett värde för rekreation. I övrigt är naturvärdena i dagsläget tämligen små. (I söder gränsar området till tidigare åkermark som planterats med ek och björk, ca 5-10 år.)

*För en utförlig beskrivning se: Nielsen, T. 1997. Historisk dokumentation av avfallsdeponin Ålstorp 1:1 i Dösjebro, Kävlinge kommun. Miljö- och teknikförvaltningen, Kävlinge kommun. ("Naturinventering 1999 - Kävlinge kommun")

Delområde B

Naturtyp: Slåtteräng, Ohävdad gräsmark.

Beskrivning

En öppen gräsmark vid Saxån. Den östra delen hävdas med slåtter, vilket gör den till en av kommunens ytterst få traditionellt slåtterängar. Den västra delen är däremot ohävdad och håller på att växa igen. Den östra, hävdade delen hyser en värdefull vegetation. Mycket av denna finns ännu kvar i den västra delen, och det vore mycket värdefullt om även denna del kunde införlivas i hävden innan igenväxningen går längre. Frisk-fuktig mark.

Delområde C

Naturtyp: Betesmark

Beskrivning

Marker utmed Saxån och Välabäcken som betas av får. Området ligger invid samhället och genomkorsas av promenadstigar. Längst i öster finns en nyligen grävd damm vid Välabäcken. Frisk-fuktig mark.

Naturvårdsprogram 2002

Ett omväxlande område i Dösjebros absoluta närhet. De östra delarna betas av får samt innehåller också två nyanlagda dagvattendammar. De västra delarna utgörs dels av en slåtteräng som är en verklig bristvara i kommunen dels av en ohävdad gräsmark. Området är av stort värde som närnatur och rekreationsområde. (anm. slåttring numera upphörd)

Naturvärden

Botanik. Zoologi. Landskapsbild.

God potential; Betesgynnad/slåttergynnad flora.

Åtgärd, Uppdaterad florainventering. Kontroll av betestryck samt mer flora/naturvårdsanpassad beteshävd (betesvariation). Slåttring bör återupptas på den tidigare slåtrade delen.

Rekreation

Höga rekreationsvärden. Många av Dösjebroborna nyttjar området som promenadstråk. I stort sett den enda terrestra närnatur i området.

Potential; Skulle väl fungera som en del av ett potentiellt rekreationsstråk utmed Saxån från Dösjebro och nedströms.

Åtgärd; Den tidigare avfallsdeponin (delområde A) kan sannolikt utvecklas mer ur rekreationssynpunkt kanske även ur naturvårdssynpunkt även om den idag saknar högre värden. Tillgängligheten kan förbättras, eventuellt med angreppspunkt från väg 104.

Betesmarker öster om Ålstorps mölla

Öppna gräsmarker utmed Saxån, indelade i tre fållor. Den västra saknar hägn, brukas som vall och har små naturvärden. Öster därom ligger två hästbetade fållor med gödselpåverkad vegetation som dock har vissa floravärden. Marken varierar från torr till fuktig. Utmed ån löper en bård av klibbal och pil.

Naturvärden

Botanik, zoologi och landskapsbild, med potential för betesgynnad flora.

Åtgärder; Uppdaterad florainventering. Kontroll av betestryck samt mer flora/naturvårdsanpassad beteshävd (betesvariation). Västra fållan bör omföras från vallodling till betesmark.

Rekreation

Små. Området är relativt svårtillgängligt och nyttjas sannolikt mycket lite för rekreation idag.

Kan fungera som en del av ett potentiellt rekreationsstråk utmed Saxån från Dösjebro och nedströms. Inga åtgärder är aktuella i dagsläget (2005)

Fuktstråk (väster om Dösjebro)

Fuktstråk i åkermarken som troligen ej går att odla p g av framträngande grundvatten. Vass och andra högvuxna arter som gynnas av fukt och god näringstillgång. Granar planterade i kanterna.

Naturvärden

Värdefullt för småfågel och fältvilt.

Kan bli en fuktäng

Omfattande slätter, röjning och/eller bete kan skapa en fuktäng

Träd och fuktstråk (väster om Dösjebro)

Igenvuxen meanderbåge (eller gammal grustäkt). Salix, al vass, brännässlor, jättebalsamin, Gammal kräftdamm.

Naturvärden

Viktigt för småvilt/fältvilt och småfågel.

Stora insatser krävs för att restaurera området till en fuktäng. Viss röjning kan vara motiverad.

Saxåns dalgång väster om Ålstorps mölla

Omväxlat hävdade/ohävdade marker i Saxåns dalgång. Centrala delarna utgörs av åkermark men i platån mot ån finns naturmark. Längst i väst hårt betade hästbetesmarker. Lövbården utmed ån fortsätter vidare nedströms ända till kommungränsen.

Naturvärden

Botanik, zoologi och landskapsbild

Potential; Betesgynnade flora

Åtgärder; Markägarkontakt. Införande av hävd på ohävdsmarkerna. Kontroll av betestryck samt mer flora/naturvårdsanpassad beteshävd (betesvariation). Eventuellt kan mer information inhämtas från Ängs- och hagmarksinventeringen, ängs- och betesmarksinventeringen samt från Skånes flora.

Rekreation

Små. Området är relativt svårtillgängligt och nyttjas sannolikt mycket lite för rekreation idag.

Skulle kunna fungera som en del av ett potentiellt rekreationsstråk utmed Saxån från Dösjebro och nedströms.

Saxtorps våtmark

1,5 ha

Låglänt åker som översvämas nästan årligen. Det har tidigare funnits en bäck som avvattnar ca 400 ha (från Tagmaden mm).

Naturvärden

Tidigare har det gjorts försk att anlägga en damm strax norr om Landskronavägen. Detta gick ej att genomföra p g a tekniska svårigheter. Närmare ån finns bättre förutsättningar med grunda kulvertar. Damm/översilningsmark bör kunna anläggas med en grund vall.


Rekreation

En stig kan anläggas utmed Saxån

Dammar, Kvärlöv naturområde

Vid Kvärlövs naturområde/reservat har två dammar anlagts. De var klara i april 2002.

Nedan, två olika kartor över dammarna och ett flygfoto;

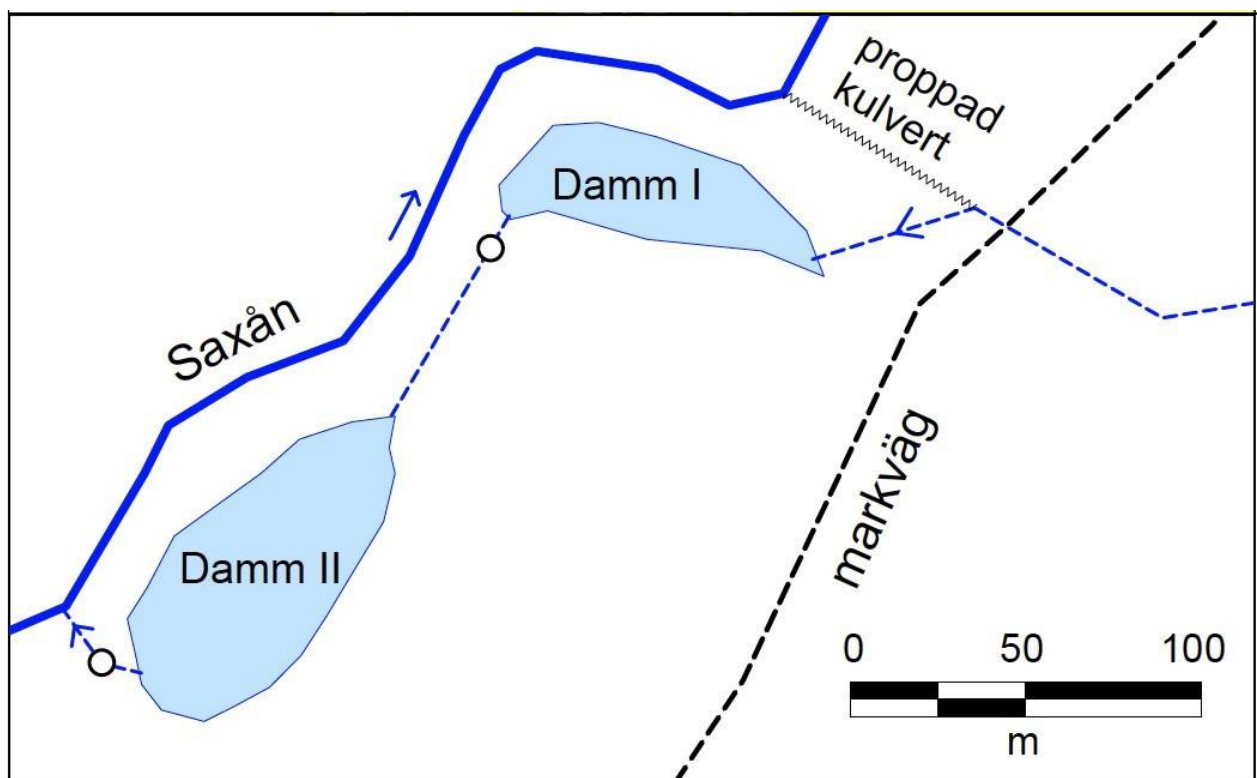



F/G 3, Ålstorps mölla

Kommun: Kävlinge. Vattendrag: Saxån. Läge: Ca 1,5 km V Dösjebro. Aktualitet (tidpunkt för senaste uppgifter): 1993.

Befintliga värden: Höga natur- och rekreationsvärden.

Skyddsstatus: Ingår i område av riksintresse för naturvården. Strandskydd råder. Ligger inom område föreslaget som naturvårdsområde i naturvårdsplanen för M-län från 1975.

Vegetationstyp/er: gräsmark.

Områdesbeskrivning

Ett cirka fyra ha stort område med gräsmark längs Saxån som delvis betas och delvis är ohävdad. Flentimotej har uppgivits från området som vid länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering klassats som klass III-mark.

Behov av åtgärder

Bete bör återinföras i den ohävdade delen och i framtiden bedrivs kontinuerligt i hela området. Gödsling bör undvikas.

Hot mot områdets natur/rekreationsvärden

Ohävd: Igenväxning hotar de ohävdade delarna av området.

F/G 3, V Dösjebro

Kommun: Kävlinge. Vattendrag: Saxån. Läge: Omedelbart V Dösjebro. Aktualitet (tidpunkt för senaste uppgifter): 1993.

Befintliga värden: Höga natur- och rekreationsvärden Skyddsstatus: Ingår i område av riksintresse för naturvården. Strandskydd råder.

Vegetationstyp/er: Gräsmark och tallskog.

Områdesbeskrivning

Ett cirka 6,5 ha stort område längs ån med betesmarker och i den västra delen ett parti med tallskog. Både betesmarken och skogen hyser en artrik flora, bland annat förekommer smörbollar och tuvstarr i området som dock endast förts till klass IV i länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.

Behov av åtgärder

Hela området bör betas kontinuerligt och gödsling bör undvikas.

Hot mot områdets natur/rekreationsvärden

Exploatering: Intilliggande marker kan komma att bebyggas vilket i sin tur innebär ett hot mot betesdriften i området.

F/G 3, NV Dösjebro

Kommun: Landskrona/Kävlinge. Vattendrag: Saxån. Läge: Mellan Dösjebro och väg 1179.

Befintliga värden: Mycket höga naturvärden och höga rekreationsvärden. Potentiella värden: Mycket höga rekreationsvärden. Skyddsstatus: Ingår i område av riksintresse för naturvården. Strandskydd råder. EU-bidrag har sökts och NOLA-avtal har tidigare varit tecknat för hela området. Ligger inom område föreslaget som naturvårdsområde i naturvårdsplanen för M-län från 1975.

Vegetationstyp/er: Gräsmark (torräng, friskäng, fuktäng).

Områdesbeskrivning

Området utgörs av betesmark i Saxåns dalgång just norr om Dösjebro där ån har ett mycket välutvecklat meandrande förlopp. Dalgången är mestadels flack utom på den västra sidan där en del brantare partier förekommer. Markfuktigheten växlar mellan torra förhållanden i slänterna och friskare mark mot ån till. I den norra delen av området finns även ett mindre parti med fuktig mark.

Området är i stort sett fritt från träd och buskar och fältskiktet är väl nedbetat ända ner i ån. Vanliga arter är bland andra, knylhavre, röd- och ängssvingel, svartkämpar samt vit- och rödklöver. Bitvis finns även en mera artrik torrängsflora med bland annat rödkämpar, puktörne, darrgräs, vildlin och gullviva. I fuktmarken i områdets norra ända finns gott om blåtag och luddunört. I och invid ån växer förutom vass och jättegröe även blomvass, pilblad, kalmus, vattenmärke, stor igelknopp, svalting med mera.

Omedelbart norr om Dösjebro har traktens byalag röjt fram ett tidigare igenvuxet område längs Saxån och Välabäcken just innan denna förenar sig med Saxån. Inom området, som numera betas av får, finns även vissa planer på att återskapa en gammal meandringsbåge av Välabäcken som torrlagts vid en äldre rätning men som fortfarande är bevarad.

Friluftslivspotential

Området är mycket väl lämpat för promenader och är lätt tillgängligt både till fots och med cykel för boende i Dösjebro och Annelöv. Lokalen är också av stort värde som undervisningsobjekt för skolor i dessa samhällen. Framkomligheten i området är god fränsett avsaknaden av stängselövergångar och begränsade möjligheter att korsa vattendraget. I den norra delen finns fortfarande den vackra, gamla landsvägsbron kvar och utgör ett kulturhistoriskt intressant minnesmärke. Särskilt strövvänlig är den fårbetade delen just norr om Dösjebro. Här finns flera broar över ån och en cykelväg leder över detta parti och via den gamla färgfabriken bort mot Annelöv. Områdets idag mycket höga skönhetsvärden kommer dock att minska inom en snar framtid på grund av att den nya västkustbanan kommer att dras tvärs över dalgången på detta parti.

Nödvändiga åtgärder för att bibehålla/öka natur- och rekreationsvärdena

Betet bör fortsätta och gödsling av marken bör undvikas. För att underlätta för friluftslivet kan stängselövergångar och spångar byggas på lämpliga ställen så att det blir möjligt att promenera i en runda inom området och att komma ut och in både ifrån norr och söder. För att friluftsvärdena skall bibehållas även efter västkustbanans tillkomst är det viktigt att banverket förmås ordna så att framkomligheten i dalgången inte inskränks på grund av järnvägen.

Hot mot områdets natur/rekreationsvärden

Exploatering: Den nya järnvägen mellan Malmö och Göteborg, den så kallade västkustbanan, kommer med största sannolikhet att passera på en stor ramp/bro rakt över dalgången vilket kommer att omintetgöra de landskapsbildmässiga värdena och påtagligt reducera skönhetsvärdena i området. Järnvägen utgör även ett potentiellt hot mot framkomligheten och därmed rekreationsvärdena i dalgången om inte hänsyn tas vid byggnationen så att det blir möjligt för såväl betesdjur som människor att passera under järnvägsbron.

Framtida behov av skötselåtgärder

Bete behöver bedrivas kontinuerligt och gödsling undvikas om områdets värden skall bevaras på lång sikt.

H, SAXÅN, TROLLENÄS – DÖSJEBRO

Håstenslöv, H1

16/12/2014




Håstenslöv

ID	H1
Namn	Håstenslöv
Åker (ha)	250
Åker (%)	78
Bebyggt (ha)	0
Bebyggt (%)	0
Övrigt (ha)	70
Övrigt (%)	22
Total area (ha)	320
Vattendrag (m)	0
Vattendrag (m/ha)	0
Kulverterat (m)	2 400
Kulverterat (m/ha)	8
Markläckage N (ton/år)	8
Markläckage P (kg/år)	95
Infiltrationskänslig jord (ha)	
Infiltrationskänslig jord (%)	
Erosionsrisk nej	
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	0

Norra Skrävlinge, H2

16/12/2014

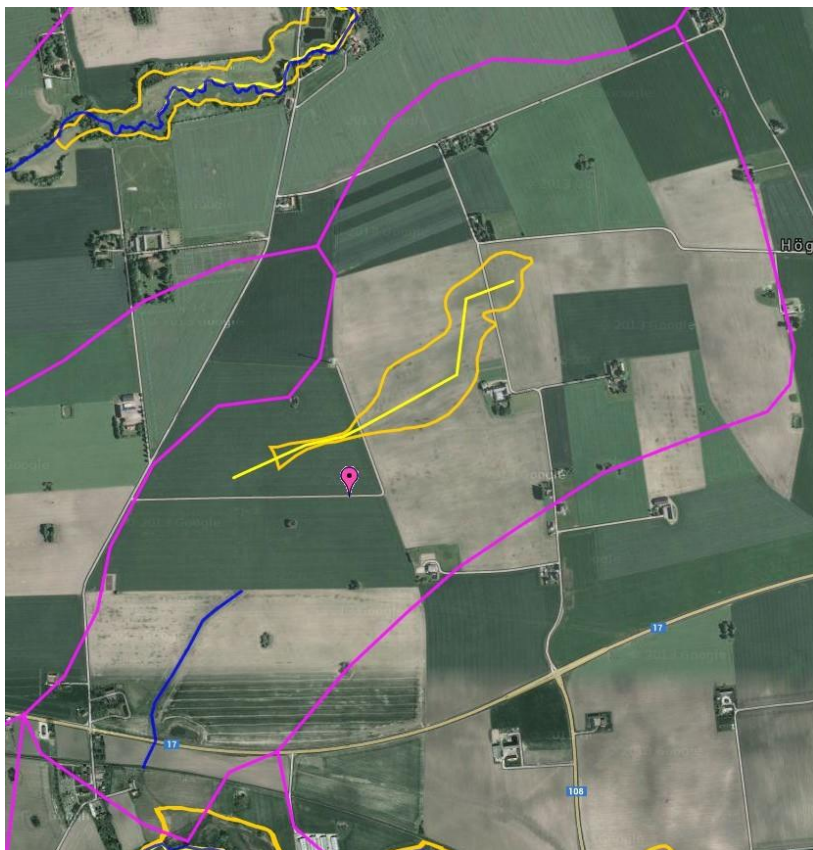

Norra Skrävlinge


ID	H2
Namn	Norra Skrävlinge
Åker (ha)	210
Åker (%)	95
Bebyggt (ha)	0
Bebyggt (%)	0
Övrigt (ha)	10
Övrigt (%)	5
Total area (ha)	220
Vattendrag (m)	0
Vattendrag (m/ha)	0
Kulverterat (m)	2 000
Kulverterat (m/ha)	9
Markläckage N (ton/år)	6
Markläckage P (kg/år)	75
Infiltrationskänslig jord (ha)	
Infiltrationskänslig jord (%)	
Erosionsrisk	nej
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	0

Beskrivning

Norr om Norra Skrävlinge 24

Kulverterat dike

Natur-/ rekreativsvärden; Inga

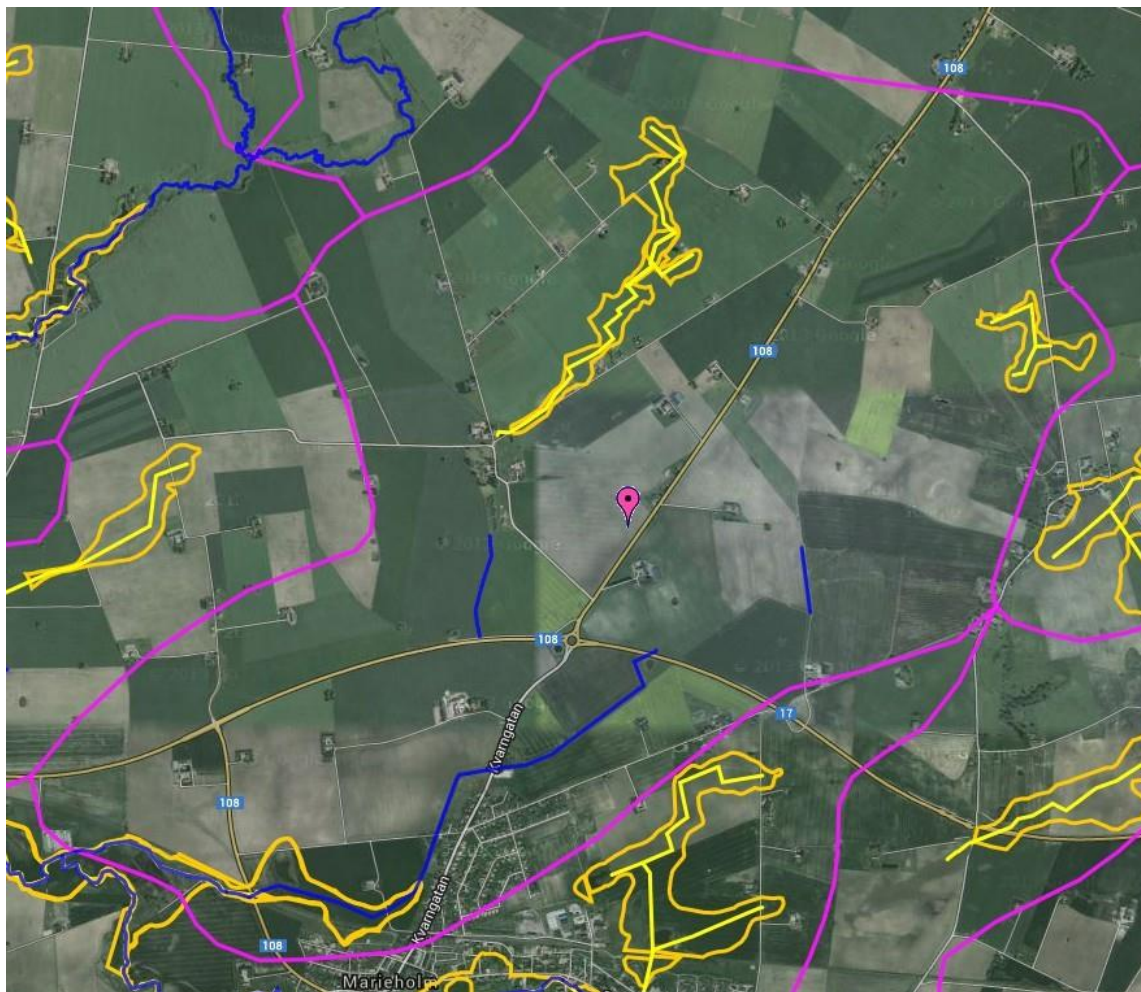

Högastorp

ID	H3
Namn	Högastorp
Åker (ha)	910
Åker (%)	96
Bebyggt (ha)	30
Bebyggt (%)	3
Övrigt (ha)	10
Övrigt (%)	1
Total area (ha)	950
Vattendrag (m)	2 500
Vattendrag (m/ha)	3
Kulverterat (m)	3 000
Kulverterat (m/ha)	3
Markläckage N (ton/år)	28
Markläckage P (kg/år)	323
Infiltrationskänslig jord (ha)	
Infiltrationskänslig jord (%)	
Erosionsrisk	ja
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	2

Beskrivning

Åkarp, dammar och dike

Dammar anlagda inom Saxå-projektet som omges av marker som ej brukas. Utloppet från dammarna leds till ett öppet dike som ej har skyddszoner. Diket är relativt djupt.

Naturvärden

Naturtyp med liten potential om man inte genomför specifika åtgärder.

Få till stånd hävd, slåtter eller bete, av området kring dammen. Plantering av buskar och träd längs diket. Verka för att skyddszoner anläggs.

Rekreationsvärden

Inga

Ottabäcken

Ottabäcken är rätad och urgrävd. Diket är omkring 2 meter djupt. Skyddszon finns på vissa sträckor men saknas på flera ställen. Längs bäcken ligger en damm som anlagts inom Saxå-projektet. Dammen är välbesökt av fåglar. Vid inventering av bottenfaunan visades att den var relativt riklig, bland annat fanns dagsländor och skalbaggar. Området närmast dammen hävdas med slåtter.

Naturvärden

Potentialer; Små om inga specifika åtgärder vidtas


Slåtter av fältskiktsvegetation i slänter. Träd och buskar bör planteras på ena sidan. Verka för att skyddszoner anläggs kring hela vattendraget. Undersöka om man kan göra slänterna flackare på vissa ställen och eventuellt anlägga hästskovåtmärker.

Rekreationsvärden

Inga, men skulle kunna bli ett stråk i landskapet.

Reslöv, H4

16/12/2014

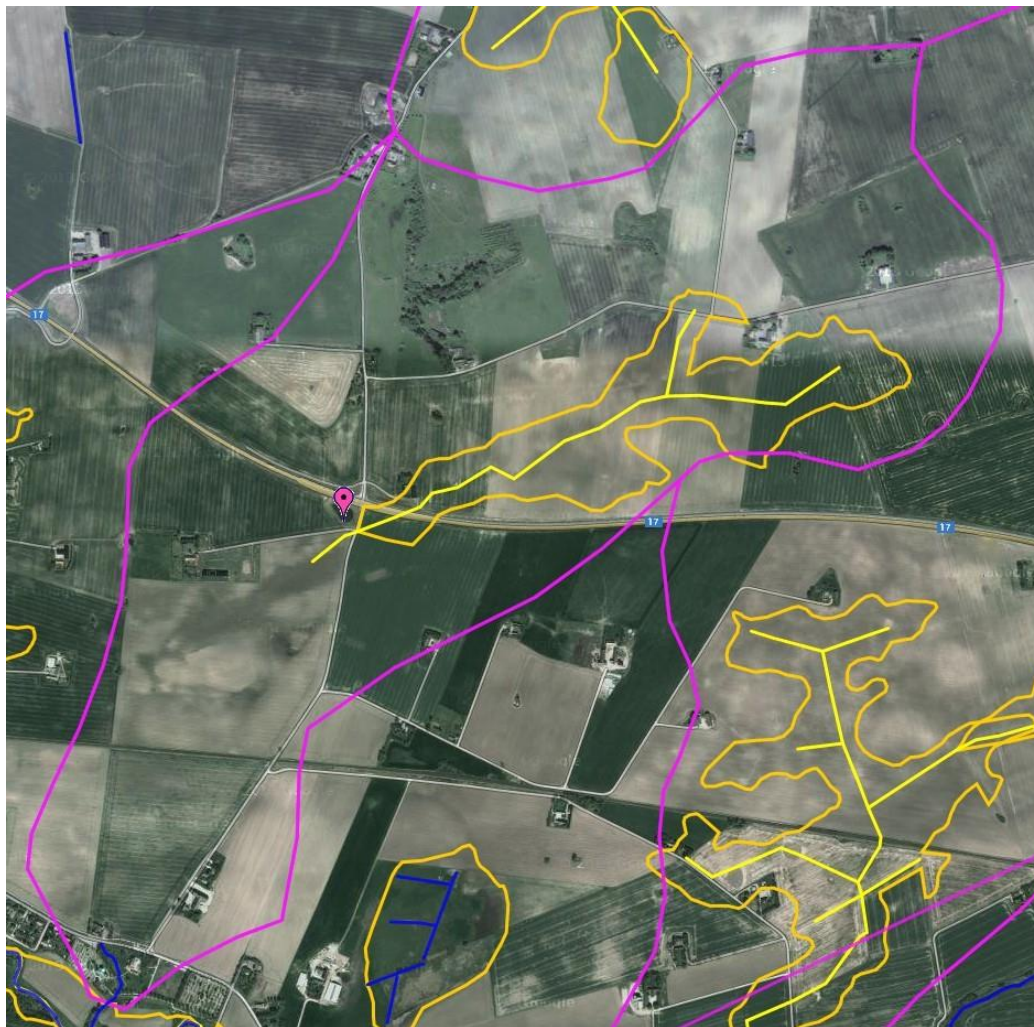

Reslöv

ID	H4
Namn	Reslöv
Åker (ha)	220
Åker (%)	92
Bebyggt (ha)	0
Bebyggt (%)	0
Övrigt (ha)	20
Övrigt (%)	8
Total area (ha)	240
Vattendrag (m)	0
Vattendrag (m/ha)	0
Kulverterat (m)	3 200
Kulverterat (m/ha)	13
Markläckage N (ton/år)	7
Markläckage P (kg/år)	79
Infiltrationskänslig jord (ha)	
Infiltrationskänslig jord (%)	
Erosionsrisk	ja
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	0

Ulvnäs, H5

16/12/2014



Ulvnäs

ID	H5
Namn	Ulvnäs
Åker (ha)	340
Åker (%)	97
Bebyggt (ha)	0
Bebyggt (%)	0
Övrigt (ha)	10
Övrigt (%)	3
Total area (ha)	350
Vattendrag (m)	0
Vattendrag (m/ha)	0
Kulverterat (m)	4 000
Kulverterat (m/ha)	11
Markläckage N (ton/år)	10
Markläckage P (kg/år)	120
Infiltrationskänslig jord (ha)	
Infiltrationskänslig jord (%)	
Erosionsrisk	ja
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	0

Västerby, H6

16/12/2014




Västerby

ID	H6
Namn	Västerby
Åker (ha)	190
Åker (%)	95
Bebyggt (ha)	0
Bebyggt (%)	0
Övrigt (ha)	10
Övrigt (%)	5
Total area (ha)	200
Vattendrag (m)	0
Vattendrag (m/ha)	0
Kulverterat (m)	2 000
Kulverterat (m/ha)	10
Markläckage N (ton/år)	6
Markläckage P (kg/år)	68
Infiltrationskänslig jord (ha)	
Infiltrationskänslig jord (%)	
Erosionsrisk	
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	0

I, VÄLABÄCKEN

Virke Remmarslöv, I1

16/12/2014

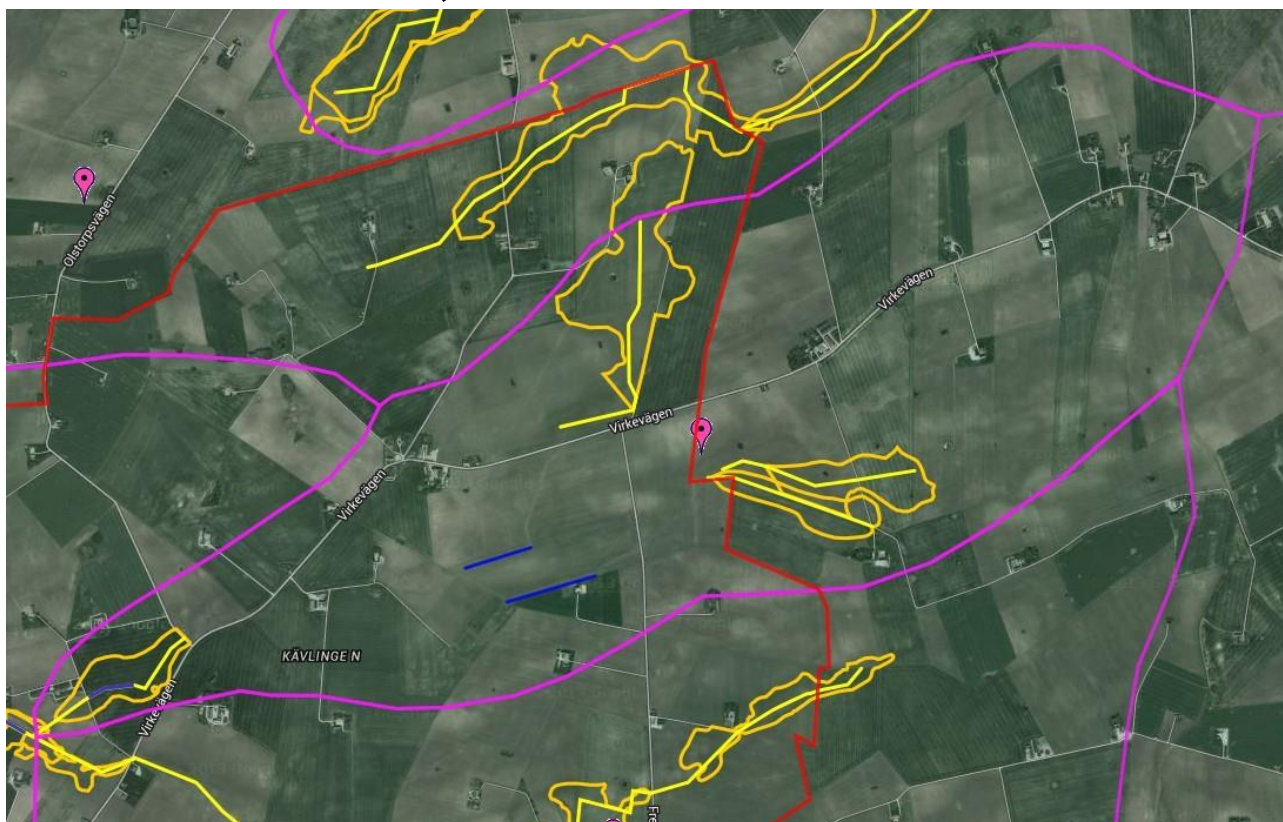

Virke Remmarslöv

ID	I1
Namn	Virke Remmarslöv
Åker (ha)	800
Åker (%)	98
Bebyggt (ha)	10
Bebyggt (%)	1
Övrigt (ha)	10
Övrigt (%)	1
Total area (ha)	820
Vattendrag (m)	1 200
Vattendrag (m/ha)	1
Kulverterat (m)	9 800
Kulverterat (m/ha)	12
Markläckage N (ton/år)	24
Markläckage P (kg/år)	282
Infiltrationskänslig jord (ha)	
Infiltrationskänslig jord (%)	
Erosionsrisk	nej
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	2



Lilla Harrie

ID	I2
Namn	Lilla Harrie
Åker (ha)	780
Åker (%)	99
Bebyggt (ha)	0
Bebyggt (%)	0
Övrigt (ha)	10
Övrigt (%)	1
Total area (ha)	790
Vattendrag (m)	0
Vattendrag (m/ha)	0
Kulverterat (m)	8 400
Kulverterat (m/ha)	11
Markläckage N (ton/år)	23
Markläckage P (kg/år)	274
Infiltrationskänslig jord (ha)	
Infiltrationskänslig jord (%)	
Erosionsrisk	ja
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	0



Virkestorp

ID	I3
Namn	Virkestorp mm
Åker (ha)	580
Åker (%)	98
Bebyggt (ha)	0
Bebyggt (%)	0
Övrigt (ha)	10
Övrigt (%)	2
Total area (ha)	590
Vattendrag (m)	3 400
Vattendrag (m/ha)	6
Kulverterat (m)	2 000
Kulverterat (m/ha)	3
Markläckage N (ton/år)	17
Markläckage P (kg/år)	204
Infiltrationskänslig jord (ha)	
Infiltrationskänslig jord (%)	
Erosionsrisk	nej
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	0

Beskrivning

Välabäcken vid Vålaholm

1500 m öppet, rätat dike. Två dammar finns i anslutning till diket. Bäckens ligger djupt (2-3 m under marknivå). Skyddszoner finns längs hela sträckningen. Väl uppvuxen vegetation på stora delar av sträckan, framför allt på södra sidan.

Naturvärden

Naturtyp. Träd och buskridåer. I anslutning till Vålaholmsdammen finns en fin lövdunge. Rikt fågelliv. Fina grodmiljöer i dammarna.

Ganska god potential som det är. Eventuella fiskevårdsåtgärder tex sten/block i bäcken.

Inget prioriterat område. Om avsättning finns för massor eventuell avbaning av slänter så att vattendraget kan meandra. Placering av sten/block för fisk. Träd-/buskplantering.

Rekreativvärden

Fina miljöer vid Vålaholm. Dock svårtillgängligt samt ganska privat område.

Liten potential. Dålig tillgänglighet. Dock finns potential att i framtiden skapa gångstråk längs med bäcken men det torde också innebära behov av andra åtgärder för att öka tillgängligheten såsom andra angreppsvägar för att minska intrång i privata sfärer. Positiv markägare.

Inga aktuella åtgärder.

Välabäcken vid Olivelugn

1250 m öppet, rätat dike (små, små tendenser till meandering finns) samt 190 m öppet biflöde. Bäckens ligger djupt (2-3 m under marknivå). Skyddszoner finns längs hela sträckningen, dock ej på biflodets västra sida.

Naturvärden

Naturtyp. Enstaka buskar och träd. I övrigt inga högre naturvärden.

Potentialen är liten utan specifika åtgärder.

Plantering längs med vattendraget. Om avsättning finns för massor eventuell avbaning av slänter så att vattendraget kan meandra. Hästskovåtmark (om dräneringsförutsättningarna medger). Placering av sten/block för fisk.

Rekreativvärden

Inga

Potentialen är liten. Dålig tillgänglighet. Dock finns potential att i framtiden skapa gångstråk längs med bäcken men det torde också innebära behov av andra åtgärder för att öka tillgängligheten.

Inga åtgärder är aktuella.

Välabäcken vid Hermanstorp

200 m öppet, rätat dike. Bäckens ligger djupt (2-3 m under marknivå). Skyddszoner finns längs hela sträckningen.

Naturvärden

Naturtyp. I övrigt inga högre naturvärden.

Utan specifika åtgärder små.

Plantering längs med vattendraget. Om avsättning finns för massor eventuell avbaning av slänter. Hästskovåtmark (om dräneringsförutsättningarna medger).

Rekreativvärden

Inga

Liten potential

Inga åtgärder är planerade

Jönselborg, I4

16/12/2014




Jönselborg

ID	I4
Namn	Jönselborg
Åker (ha)	1 240
Åker (%)	99
Bebyggt (ha)	0
Bebyggt (%)	0
Övrigt (ha)	10
Övrigt (%)	1
Total area (ha)	1 250
Vattendrag (m)	3 000
Vattendrag (m/ha)	2
Kulverterat (m)	8 000
Kulverterat (m/ha)	6
Markläckage N (ton/år)	35
Markläckage P (kg/år)	407
Infiltrationskänslig jord (ha)	
Infiltrationskänslig jord (%)	
Erosionsrisk	nej
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	0

Nissebo – Dösjebro direkt, I5

16/12/2014

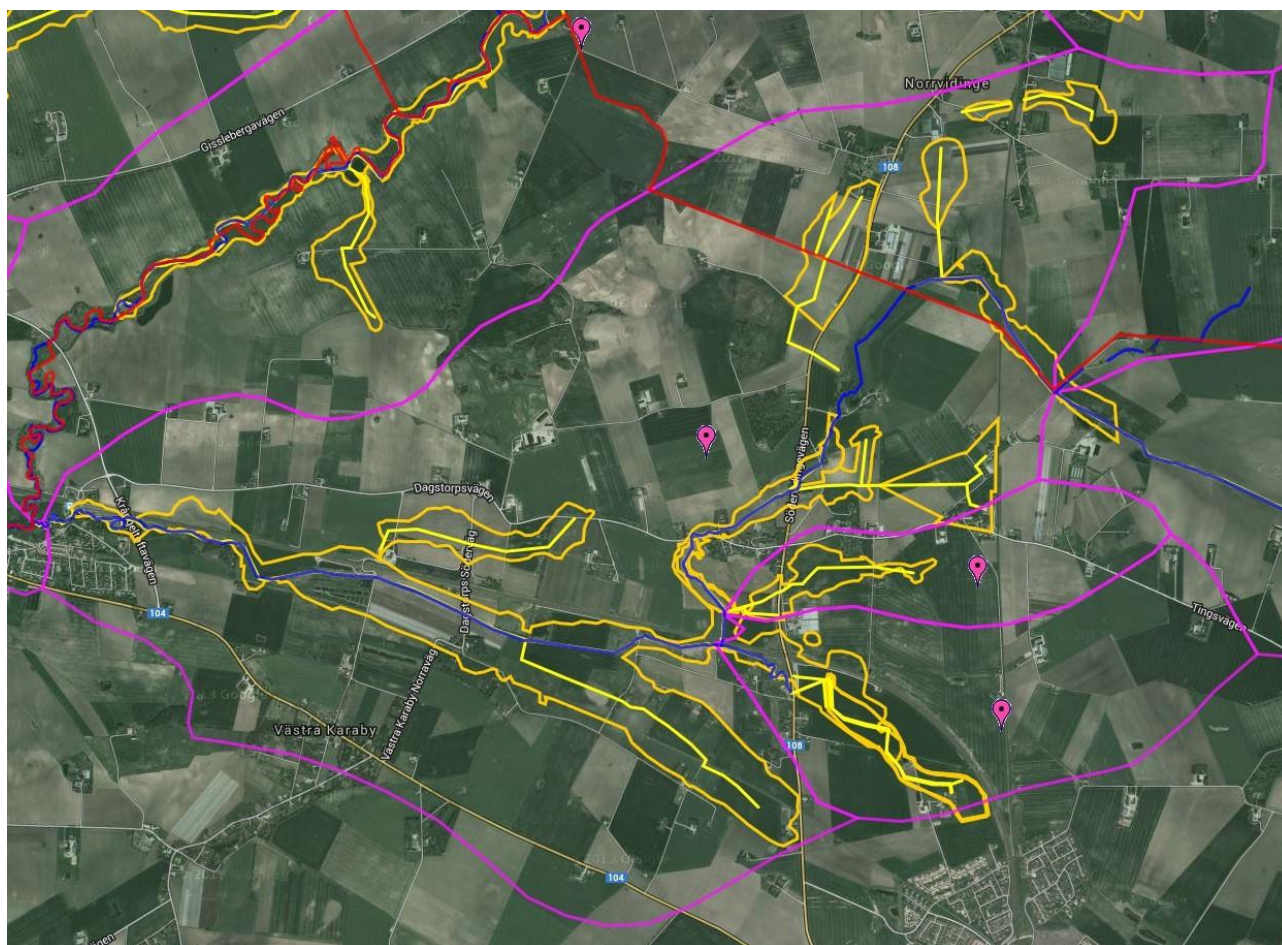

Nissebo – Dösjebro

ID	I5
Namn	Nissebo – Dösjebro direkt
Åker (ha)	1 040
Åker (%)	85
Bebyggt (ha)	40
Bebyggt (%)	3
Övrigt (ha)	140
Övrigt (%)	11
Total area (ha)	1 220
Vattendrag (m)	8 000
Vattendrag (m/ha)	7
Kulverterat (m)	4 600
Kulverterat (m/ha)	4
Markläckage N (ton/år)	35
Markläckage P (kg/år)	407
Infiltrationskänslig jord (ha)	
Infiltrationskänslig jord (%)	
Erosionsrisk	nej
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	0

Beskrivning

Välabäcken vid Dagstorpsmosse

Vattendraget ligger nere i en dalgång (gammalt sandtag?) Ganska naturfattigt. Bäckens ligger djupt. Ont om skyddsvegetation.

Naturvärden

Naturtyp, träd- och buskplantering ger fler biotoper.

Åtgärder;

Planteringar. Ev kan man öppna upp dräneringar (beroende på hur de ligger) i övre delen av loppet så att de mynnar i dalgången och skapar översilningsmarker.

Rekreativvärden

Ganska små med liten potential. Inga åtgärder i dagsläget.

Välabäcken från Allarpsvägen till Södervidinge bygata

Välabäcken sträcker genom ett öppet åkerlandskap med i stort sett ingen träd- buskvegetation. Mellan Allarpsvägen och 108:an är diket ganska djupt medan det nedströms 108:an ligger något ytligare. Inne i bebyggelsen meandrar bäcken fint i lummig miljö som dock är/känns privatiserad. Skyddszoner finns.

Naturvärden

Naturtyp, mellan 108:an och byn torde finnas förutsättningar att skapa bättre meandringar. Träd- buskplanteringar ger fler biotoper.

Eventuell släntning så bäcken kan meandra naturligt. Kan kombineras med block/sten i vattendraget till förmån för fisk. Planteringar.

Rekreativvärden

Ganska små, med liten potential. Inga åtgärder planerade.

Välabäcken vid Allarp

Huvudfåran ca 850 m öppet, rätat dike. Bäckens ligger inte djupt utan rinner ganska ytligt mitt i markerna. Omgivande marker är fina betesmarker (dock gödselpåverkade) med ganska höga värden. En del pilar längs med vattendraget.

Naturvärden

Naturtyp. Ganska fina ängs-betesmarker med gott om ängsbräsma och enligt ägaren smörbollar på en lokal. Om gödselpåverkan försvinner ganska höga. Potential till god florumutveckling.

Om markerna gödslas försöka sluta med detta (markägarkontakt). Lätt avbanning av slänter (borde inte bli så mycket massor) så att bäcken kan meandra och ta bort stängsel utmed bäcken. Borttagande av stängsel längs med bäck. Ansluta till potentiella betesmarker norrut.

Rekreativvärden

Ganska små nu. Området är inte så lättillgängligt och saknar naturliga angreppspunkter. Dock är det ett fint område med en vacker landskapsbild.

Om man kan göra Allarps kvarn och kvarndammen mer tillgängligt för besökare får man en naturlig anslutning till markerna.

Inga åtgärder planerade.

Välabäcken vid Norrvidinge

Huvudfåran ca 580 m öppet, rätat dike. Två dammar finns. Bäckens ligger djupt (2-3 m under marknivå). Skyddszoner finns längs stora delar av sträckningen men varierar i utbredning. Uppvuxen dunge finns och sannolikt har delar av området varit gammal betesmark. Enstaka mandelblommor och ängsbräsma. Längs bäcken ligger på sina ställen ganska markerade vallar av äldre rensmassor.

Naturvärden

Naturtyp. Skogsmiljöer. Äldre ängs-betesmarker. Fina grodmiljöer i dammarna.

Potential finns med kompletterande planteringar. Vid återinförande av bete kan man knyta samman området med de nedströms liggande betesmarkerna.

Om avsättning finns för massor eventuell avbaning (eller i alla fall avbaning av rensmassor) av slänter så att vattendraget kan synliggöras och meandra. Kompletterande planteringsinsatser. Markägarkontakt ang tillgänglighet. Betsdjur.

Rekreativvärden

Uppvuxet och lummigt ger en trivsamt miljö. Området är dock svårtillgängligt och nås endast till fots eftersom det är förbjudet för biltrafik på tillfartsvägen.

Potentialen är hyfsad om man kan komma överens med markägaren att vägen tillåts för besökare. Det finns potential att i framtiden skapa gångstråk längs med bäcken men det kan även innebära problem om man samtidigt vill ha ett återinfört bete. Hur kombinera detta på ett bra sätt?

Inga åtgärder är aktuella. Prata med markägare om tillåtelse till eventuell parkering och info om skogsmiljön.

Välabäcken vid Nissebo

Huvudfåran ca 1000 m öppet, rätat dike. Biflöde ca 1250 m. Två dammar finns i anslutning till. En vid huvudfåran samt en vid biflödet längst upp i norr. Denna verkar vara förhållandevis nyanlagd. Bäcken ligger djupt (2-3 m under marknivå). Skyddszoner finns längs stora delar av sträckningen men varierar i utbredning och träd-/busktäckningsgrad (främst biflödet som saknar).

Naturvärden

Naturtyp. Träd och buskridåer främst vid dammen intill huvudfåran. Fina grodmiljöer i dammarna.

Högre potential med kompletterande planteringar. Företrädesvis längs biflödet.

Om avsättning finns för massor eventuell avbaning av slänter så att vattendraget kan meandra.

Kompletterande planteringsinsatser.

Rekreativvärden

Små. Svårtillgängligt samt ganska privat område.

Potentialen är liten. Dålig tillgänglighet. Dock finns potential att i framtiden skapa gångstråk längs med bäcken men det torde också innebära behov av andra åtgärder för att öka tillgängligheten såsom andra angreppsvägar för att minska intrång i privata sfärer.

Inga aktuella åtgärder.

I 5, Välabäcken

Kommun: Kävlinge. Vattendrag: Välabäcken. Läge: Omedelbart NO Dösjöebro.

Befintliga värden: Mycket höga naturvärden. Potentiella värden: Mycket höga rekreativvärden

Skyddsstatus: Ligger inom område av riksintresse för naturvärden.

Vegetationstyp/er: Blandlövskog, tallskog, rödekskog, björkhagar, gräsmark.

Områdesbeskrivning

Området utgörs av ett parti med omväxlande öppna och skogsbevuxna områden i Välabäckens dalgång. I den västra delen, vid Folkets hus, finns en för faunan värdefull blandlövdunge bland annat bestående av ett parti gamla bokar och en enorm poppel. Den västra änden är också den enda sträcka där Välaån/bäcken ännu har kvar ett orört meandrande förlopp vilket ytterligare ökar dess naturvärde. Områdets östra del är mestadels täckt av artfattiga tallplanteringar medan mittpartiet domineras av björkhagar och öppna betesmarker. Området är tämligen flackt med undantag för själva åkanten som bitvis är brant. Vanliga arter längs ån är vass, rosendunört, och älgört. Utseendet i området kommer dock i stor utsträckning att förändras under de närmaste åren då den nya järnvägen mellan Malmö och Göteborg, den så kallade västkustbanan, skall dras genom området.

Friluftslivspotential

Områdets östra skogspartier är svårframkomliga på grund av tät undervegetation. Även blandlövdungen vid Folkets hus är förhållandevis tät och snårig och dessa partier erbjuder därför

inga större rekreativvärden. Den mellersta delens björkhagar och betesmarker är däremot mera lättframkomliga och har ett högt potentiellt friluftsvärde. Hela området, med undantag för marken närmast Folkets hus, är dock för närvarande svårtillgängligt. Rekreativvärdena hotas dessutom av den planerade järnvägsdragningen genom området.

Nödvändiga åtgärder för att bibehålla/öka natur- och rekreativvärdena

För att områdets värden skall bibehållas efter Västkustbanans tillkomst är det viktigt att banverket förmås kompensera friluftsinntresset genom att göra området söder om spåret strövvänligt och lättframkomligt, till exempel genom att anlägga stigar och spångar över ån.

Hot mot områdets natur/rekreativvärden

Exploatering: Dragningen av västkustbanan genom området i omedelbar närhet till Välabäcken vars lopp på vissa sträckor, där en orörd meandrande fåra ännu finns kvar, måste ändras. Detta ingrepp kommer att ha en negativ inverkan på områdets natur- och rekreativvärden som till fullo bör kompenseras för de intrång som järnvägsbyggandet medför.

I 5, Välabäcken

Kommun: Kävlinge. Vattendrag: Välabäcken. Läge: Ca 2 km OSO Dösjebro. Aktualitet (tidpunkt för senaste uppgifter): 1993

Befintliga värden: Mycket höga naturvärden och höga rekreativvärden.

Skyddsstatus: Del av området föreslås som naturreservat i naturvårdsplanen för M-län från 1975. I naturvårdsplanen för Kävlinge kommun föreslås att hela området knyts till det angränsande naturreservatet Dagstorps mosse (område 5.3). Vegetationstyp/er: Gräsmark, lövskog, rikkärr.

Områdesbeskrivning

Ett område just väster om Dagstorps mosse med betesmarker, lövskog samt ett igenväxande rikkärr.

Behov av åtgärder

Rikkärret behöver röjas och hela området utom lövskogspartierna behöver betas kontinuerligt. Vidare bör gödsling undvikas.

Hot mot områdets natur/rekreativvärden

Ohävd och uppodling: Igenväxning hotar floravärdena i rikkärtsdelen.

I 5, Dagstorps mosse

Kommun: Kävlinge. Vattendrag: Välabäcken. Läge: Ca 2,5 km OSO Dösjebro.

Befintliga värden: Särskilt höga naturvärden och höga rekreativvärden.

Skyddsstatus: Området är sedan december 1992 avsatt som naturreservat och ligger inom område av riksintresse för naturvården. Vegetationstyp/er: Rikkärr.

Områdesbeskrivning

Detta område utgörs av ett litet extremrikkärr med synnerligen artrik och värdefull vegetation. Terrängen är flack och marken är fuktig eller blöt och på vissa partier mycket sumpig. Bland de många sällsynta växter som finns i området kan nämnas svarttåg och stor ögontröst som båda tillhör hotkategori 1 (=akut hotade arter) på den nationella röda listan samt en mängd andra sällsynta arter som majviva, kärrknipprot, axag och de sällsynta Salixarterna blek- sand- och rosmarinvide. Det floristiskt mest intressanta partiet av mossen avsattes som naturreservat i december 1992.

Tyvär delar mossen mitt itu av järnvägen och delar av området har under senare år periodvis varit obetade. När den nya västkustbanan är klar att tas i bruk, enligt planerna år 2000, kan det dock bli aktuellt att ta bort den gamla banvallen vilket skulle ha en positiv effekt på området. Det är dock viktigt att hänsyn tas till områdets synnerliga naturvärden vid ett eventuellt rivningsarbete. Bland annat bör tunga maskiner inte användas om inte marken är ordentligt tjälad då dessa kan orsaka svåra skador på både marken och floran i de sumpiga områdena.

Friluftslivspotential

Reservatsområdet ligger omkring två respektive tre km från Dösjebro och Kävlinge och är lätt tillgängligt för allmänheten via en markväg. Det finns även skyltar som informerar om vilka regler som gäller i reservatet. På grund av den höga fuktigheten, avsaknaden av stängselövergångar samt av att järnvägen går tvärs igenom reservatet och är ganska svår att korsa är dock framkomligheten begränsad i området som därför är mindre attraktivt att vistas i.

Nödvändiga åtgärder för att bibehålla/öka natur- och rekreationsvärdena

En skötselplan har upprättats för området i samband med reservatsbildningen och skötseln bör bedrivas i enlighet med denna. De viktigaste åtgärderna är att ingen gödsling sker och att området betas kontinuerligt med ett betestryck som hela tiden hålls på en för floran optimal nivå. Med anledning av områdets synnerligen värdefulla vegetation bör åtgärder som underlättar och ökar friluftslivsaktiviteter undvikas inom detta område. Möjligen kan det vara lämpligt att anlägga en del stängselövergångar på strategiska platser.

Hot mot områdets natur/rekreationsvärden

Inga direkta hot föreligger mot reservatet så länge skötselplanen åtföljs.

I 5, Välabäcken

Kommun: Kävlinge. Vattendrag: Välabäcken. Läge: Ca 3 km NV Kävlinge.

Befintliga värden: Höga naturvärden. Skyddsstatus: Ligger inom område av riksintresse för naturvärden.

Vegetationstyp/er: Gräsmark (friskäng, fuktäng). 56

Områdesbeskrivning

Området är beläget strax nordost om Dagstorps mosse och består av öppna betesmarker i anslutning till ett av Välabäckens biflöden. Marken i området är flack med omväxlande friska och fuktiga partier. Betet förefaller ha varit något för svagt på senare tid och fältskiktet är bitvis tämligen högvuxet. Vanliga arter är bland andra tuvtåtel, rödven, åkertistel och vejetåg. Orkiden ängsnycklar är tidigare uppgivits från området.

Friluftslivspotential

Området är lätt tillgängligt från markvägar och framkomligheten är god. Dock är området i sig för litet som promenadområde och avskuret från andra närliggande naturområden av åkermark och det är därför för närvarande mindre attraktivt som friluftsområde.

Nödvändiga åtgärder för att bibehålla/öka natur- och rekreationsvärdena

Betet bör intensifieras och gödsling av marken bör undvikas.

Hot mot områdets natur/rekreationsvärden

Lågt betestryck: Igenväxning till följd av för svagt bete samt gödsling utgör ett visst hot mot områdets floravärden.

I 5, Välabäcken

Kommun: Kävlinge. Vattendrag: Välabäcken. Läge: Ca 3 km NV Kävlinge.

Befintliga värden: Höga naturvärden. Vegetationstyp/er: Gräsmark (friskäng, fuktäng), aspskog.

Områdesbeskrivning

Detta område ligger strax NO om det föregående och består av före detta betesmarker längs Välabäcken som nu börjat växa igen. Den västra delen avgränsas mot söder av en brant, cirka tre m hög slänt men i övrigt är området flackt. Marken varierar mellan friska och fuktiga förhållanden. Ett dike löper över området i nord-sydlig riktning och längs detta finns en gammal rostig taggtråd. Vegetationen är numera ohävdad och under igenväxning. Norr om ån finns en liten dunge med unga aspar och enstaka exemplar av vårtbjörk har börjat växa upp söder om ån. Fältskiktet är vildvuxet och drygt meterhögt. Dominerande arter är mjölkört, kvickrot, rödven, åkertistel samt, närmare ån, foderlost, gråbo och nässlor. Dragningen av västkustbanan kommer enligt planerna att passera över norra kanten av området.

Friluftslivspotential

Området nås i öster av en markväg men är för närvarande svårframkomligt. Då västkustbanan dessutom sannolikt kommer att dras över området är detta mindre väl lämpat som friluftsområde.

Nödvändiga åtgärder för att bibehålla/öka natur- och rekreationsvärdena

Fältskiktet i området behöver slås varefter betet snarast bör återinsättas.

Hot mot områdets natur/rekreationsvärden

Ohävd: Igenväxning till följd av det upphörda betet utgör ett akut hot mot den lågvuxna örtfloran i området.

I 5, Allarpsmölle

Kommun: Kävlinge. Vattendrag: Välabäcken. Läge: Ca 3,5 km NNV Kävlinge.

Befintliga värden: Mycket höga naturvärden och höga rekreationsvärden.

Skyddsstatus: EU-bidrag har sökts och NOLA-avtal har tidigare varit tecknat på betesmarken.

Vegetationstyp/er: Gräsmark (friskäng), damm, sumplövskog.

Områdesbeskrivning

Området består av Allarps mölle med omgivande sumplövskog samt Välabäckens dalgång uppströms möllan till kommungränsen. Både möllan och den tillhörande gamla kvarndammen som nyligen har restaurerats är av stort kulturhistoriskt intresse. Intill kvarndammen finns även en nyligen anlagd bevattningsdamm. Uppströms möllan upptas den tämligen flacka dalgången av friska betesmarker. Träd och buskar saknas på detta parti förutom en gles rad gamla, hamlade pilar och några mycket stora popplar längs bäcken. Fältskiktet är väl nedbetat och betet bedrivs ända ner i ån. Vanliga arter är bland andra vitklöver och maskrosor men även smörbollar har uppgivits från området.

Friluftslivspotential

Hembygdsföreningen arrangerar ibland visningar av kvarnen som är väl värda att besöka. För övrigt är dock området svårtillgängligt för allmänheten och något litet för att i sig erbjuda goda promenadmöjligheter.

Nödvändiga åtgärder för att bibehålla/öka natur- och rekreationsvärdena

Betet bör fortsätta i nuvarande omfattning och intensitet och gödsling bör undvikas. Detta är särskilt viktigt i områden med värdefull flora, till exempel smörbollar.

ÖVRIGA VATTENDRAG

Här presenteras de vattendrag som finns i Saxån Braåns vattenavrinningsområde

De som tas upp är;

Wallabäcken

Säbybäcken

Sandåkersbäcken

Välåran

SÄBYBÄCKEN



Säbybäcken kommer från Tullstorp öster om motorvägen och mynnar i havet mellan Lill-Olas badplats och Borstahuset. Avrinningsområdet är 5,8 km² och domineras av jordbruksmark. Alltsedan början av 1990-talet har det funnits planer på att göra ett naturområde längs bäcken. Norr om Kopparhögarnas koloniområde har det i början av 2000-talet skapats natumarker med en stor damm och bäcken har förvandlats från ett rakt dike med branta kanter till en svagt slingrande dike med flacka stränder. Nu under 2015 pågår ett omfattande arbete med att skapa ett naturområde i de nedre delarna. Mellan golfbanan i väster och Helsingborgsvägen i öster håller kommunen på att ta upp en nedgrävd del av ån i ljustet. En ny bäckfåra som makligt slingrar sig fram i landskapet håller på att skapas. Här håller ett nytt natur- och rekreationsområde för landskronaborna att skapas.



Runt Säbybäcken ska det anläggas ängsmarker, planteras träd och buskar. Några vandringsstigar ska anläggas och här och var ska det finnas bord och bänkar. Landskrona stad har fått medel från LONA (Lokala Naturvårdssatsningen) för att anlägga naturmarker runt ån.

SANDÅKERSBÄCKEN

Presentation saknas

VÄLÅRAN



Välåran

Välåran rinner genom ett varierat landskap av åker och betesmark, mindre myrmarker och delar av Saxtorpsskogen med bebyggelse. Avrinningsområdet är knappt två kvadratkilometer. Välåran rinner fram i kommungränsen mellan Kävlinge och Landskrona.

